



## درس‌های: ماشین‌های الکتریکی سه فاز و ماشین‌های الکتریکی

### مقطع: کاردانی



Lec.: *Hojat Moayedirad*, Ph.D. of Electrical Power Engineering, 2018, **Email:** [hojatrada@yahoo.com](mailto:hojatrada@yahoo.com)

Home pages:

<https://scholar.google.com/citations?user=V28m4S4AAAAJ&hl=en>

<https://orcid.org/0000-0001-9803-9306>

### نکات مهم:

۱- با توجه به عدم برگزاری حضوری کلاس‌ها در سال ۹۸، دانشجویان بایستی مطالب درسی بارگذاری شده بر روی سایت را دانلود کرده و مطالعه نمایند و **تمرین‌ها** را انجام داده و در اولین جلسه‌ی حضوری در سال ۹۹ تحویل دهند.

۲- در **دومین** جلسه‌ی حضوری در سال ۹۹، از شش جلسه‌ی اول درس، کوئیزی در سطح **آشنایی با مفاهیم** شش جلسه‌ی اول گرفته می‌شود که نمره‌ی آن در نمره‌ی تمرین‌های تحویلی شش جلسه‌ی اول، **ضرب** می‌شود و نمره‌ی حاصل به عنوان نمره‌ی تمرین‌های تحویلی بخش اول، منظور می‌شود.

۳- با توجه به امکانات پیام رسان **Skype** (<https://www.skype.com>) نظیر ارتباط ویدئو کنفرانسی، دانشجویان تا زمان برگزاری حضوری کلاس‌ها می‌توانند از جهت رفع ابهام و توضیح بیشتر مطالب درس، در روزهای **جمعه** و **دوشنبه‌ی** هر هفته از ساعت ۳ الی ۴:۳۰ بعدازظهر از طریق اسکایپ با اینجانب ارتباط برقرار کنند. در صورت سوال، دانشجویان می‌توانند از طریق ایمیل با اینجانب در ارتباط باشند.

My Skype name: hojatrada

## مراجع:

- ۱- مبانی ماشین های الکتریکی، مؤلف: چاپمن
- ۲- ماشین های الکتریکی (تحلیل، بهره برداری و کنترل)، مؤلف: پ. س. سن
- ۳- ماشین های الکتریکی (تئوری، عملکرد و کاربردها)، مؤلف: بیم بهارا
- ۴- ماشین های الکتریکی، مؤلف: ال هاواری
- ۵- ماشین های الکتریکی، مؤلف: فیتزجراد

## بارم بندی:

بارم بندی				
جمع بارم	فعالیت های کلاسی (۵ نمره)			پایان ترم
۲۰ نمره	پروژه	تمرین‌های تحویلی	کوئیز	
	۱ نمره	۲ نمره	۲ نمره	۱۵ نمره

**توجه:** نمره‌ی کوئیز دومین جلسه‌ی حضوری در سال ۹۹، جزو ۲ نمره‌ی کویز که در جدول بالا آمده است، نیست و آن کوئیز

صرفاً برای راستی آزمایی تمرین‌های پاسخ داده شده توسط دانشجویان است.

**توجه:** در سومین جلسه‌ی حضوری در سال ۹۹، اولین کوئیز رسمی برگزار می‌شود که جزو ۲ نمره‌ی کویز که در جدول بالا

آمده است، می‌باشد.

**توجه:** یک نمره از ۵ نمره‌ی سرکلاسی اختصاص به پروژه دارد. پروژه‌ها در اولین جلسه‌ی حضوری در سال ۹۹

تعیین می‌شوند.

## جلسه اول

## فهرست مطالب

**فصل اول:** آشنایی با مدارهای مغناطیسی

**فصل دوم:** ماشین‌های جریان مستقیم

**فصل سوم:** ماشین‌های الکتریکی سه فاز آسنکرون (القایی)

**فصل چهارم:** ماشین‌های الکتریکی سه فاز سنکرون

**فصل پنجم:** ترانسفورماتورها

## جلسه اول

### فصل اول: آشنایی با مدارهای مغناطیسی

#### ۱-۱- آشنایی با اصطلاحات:

#### – شار (FLUX):

❖ شار در یک مدار مغناطیسی مشابه جریان در یک مدار الکتریکی است و واحد آن وبر (wb) است. شار یک مسیر بسته را طی می‌کند.

#### – چگالی شار:

❖ مقدار شاری است که از سطحی به مساحت A که عمود بر شار است عبور می‌کند.

$$B = \frac{\phi}{A} \frac{Wb}{m^2} \quad [or \text{ tesla (T)}]$$

#### – نیروی محرکه‌ی الکتریکی (EMF):

❖ عامل بوجود آورنده‌ی جریان الکتریکی را نیروی محرکه‌ی الکتریکی می‌گویند که معادل ولتاژ است.

#### – نیروی محرکه‌ی مغناطیسی (MMF):

❖ خاصیتی است که در اثر عبور جریان الکتریکی از سیم پیچ، در فضای اطراف آن ایجاد می‌شود و بر عقربه‌ی مغناطیسی تاثیر گذاشته و باعث انحراف آن می‌گردد. عامل بوجود آورنده‌ی این خاصیت را نیروی محرکه‌ی مغناطیسی گویند.

## فصل اول: آشنایی با مدارهای مغناطیسی

### ۱-۱- آشنایی با اصطلاحات:

#### – نیروی محرکه‌ی مغناطیسی (MMF):

❖ خاصیتی است که در اثر عبور جریان الکتریکی از سیم پیچ، در فضای اطراف آن ایجاد می‌شود و بر عقربه‌ی مغناطیسی تاثیر گذاشته و باعث انحراف آن می‌گردد. عامل بوجود آورنده‌ی این خاصیت را نیروی محرکه‌ی مغناطیسی گویند.

#### – مدار مغناطیسی:

❖ مسیر کامل و بسته خطوط شار، مدار مغناطیسی نامیده می‌شود.

#### – جریان تحریک:

❖ جریان لازم برای ایجاد شار در مدار مغناطیسی را جریان تحریک می‌نامند.

## فصل اول: آشنایی با مدارهای مغناطیسی

\* در یک مدار الکتریکی جریان بعکس وجود نیروی محرکه الکتریکی (emf) عبور می کند.

\*  $\mu$  مغناطیس،  $\mu_0$  مغناطیس،  $\mu$  مغناطیس (mmf) بوجود می آید. (بعرض اصطلاحات)

\* mmf با جریان عبور از یک یا چند دور سیم، حاصل می شود.  $mmf = NI$

شدت میدان مغناطیس (H) و mmf بر واحد طول مدار مغناطیس H نام دارد.  
 $H = \frac{mmf}{l} = \frac{NI}{l}$

فرم: نفوذپذیری مغناطیس =  $4\pi \times 10^{-7}$

چگالی  $B = \mu_0 \cdot H$

مقاومت مغناطیس (راولکتانس)  $R_m = \frac{l}{\mu \cdot A}$  (  $\frac{AT}{wb}$  ) (  $\frac{آمپر-متر}{وبر}$  )

هدایت مغناطیس (پرمیانس)  $\rho = \frac{1}{R_m}$  (Permeance) / Permeans

$\left\{ \begin{aligned} I &= \frac{emf \text{ (ولتاژ)}}{R} \\ \phi &= \frac{mmf}{R_m} \end{aligned} \right\} \rightarrow \text{جریان الکتریکی} \equiv \text{مغناطیس}$

$\phi = NI = L \cdot i$  : شارحلقه


$\left\{ \begin{aligned} emf &: \text{نیروی محرکه الکتریکی واحدش ولت است.} \\ mmf &: \text{مغناطیس به آمپر است.} \end{aligned} \right\}$

## فصل اول: آشنایی با مدارهای مغناطیسی

### ۱-۲- تحلیل مدارهای مغناطیسی:


### – تشابه میان مدار مغناطیسی و مدار الکتریکی:

نکته: عایق الکتریکی داریم اما عایق مغناطیسی وجود ندارد.

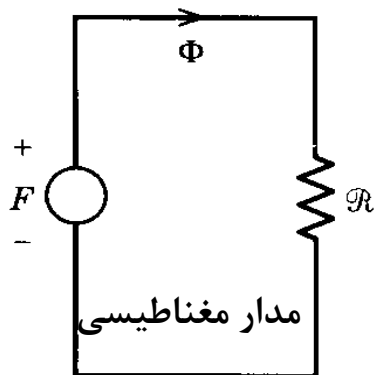

(a)

مدار مغناطیسی

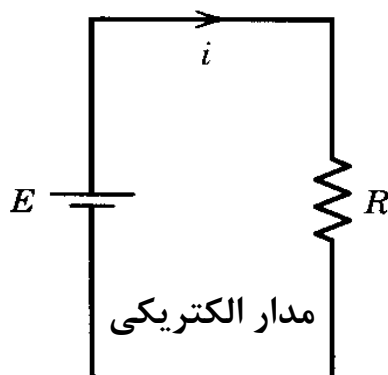


(b)

مدار الکتریکی


### – مدار مغناطیسی با فاصله هوایی:

✓ شکاف هوایی را با مقاومت مغناطیسی متناظر با آن مدل می‌کنیم.

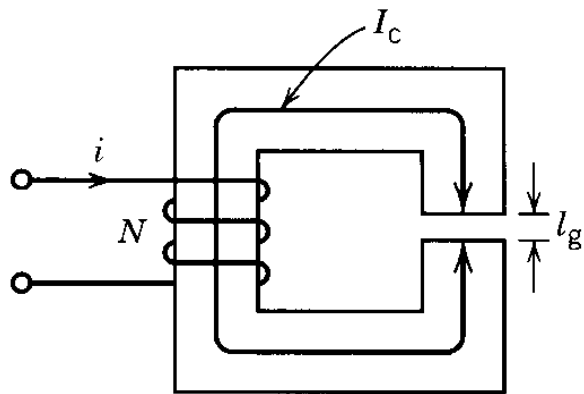

(a)

هسته مغناطیسی با فاصله هوایی

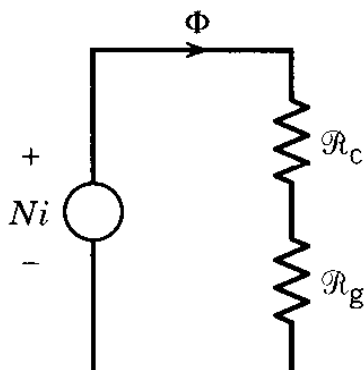

(b)

مدار معادل مغناطیسی

$$\Phi = \frac{Ni}{\mathcal{R}_c + \mathcal{R}_g}$$

$$\mathcal{R}_c = \frac{l_c}{\mu_c A_c}$$

$$\mathcal{R}_g = \frac{l_g}{\mu_0 A_g}$$




## فصل اول: آشنایی با مدارهای مغناطیسی

### ۱-۱- آشنایی با اصطلاحات:

## جلسه دوم



نکته: در فاصله هوایی خطوط شار اندکی به بیرون خمیده می‌شوند، این پدیده را خمیدگی شار یا نشتی شار می‌نامند.

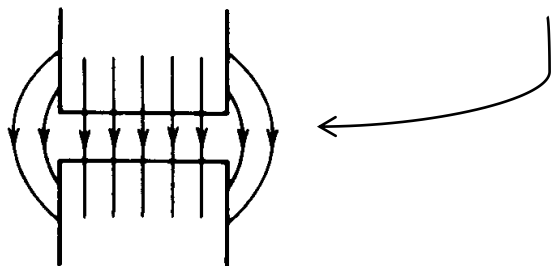

**مثال:** مدار مغناطیسی شکل زیر مفروض است. مطلوب است محاسبه شار، چگالی شار و شدت میدان مغناطیسی در فاصله

هوایی. (ضریب نفوذپذیری هسته ۱۲۰۰ است).


**حل:**

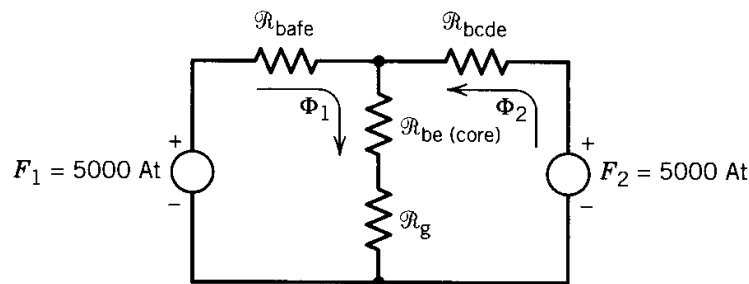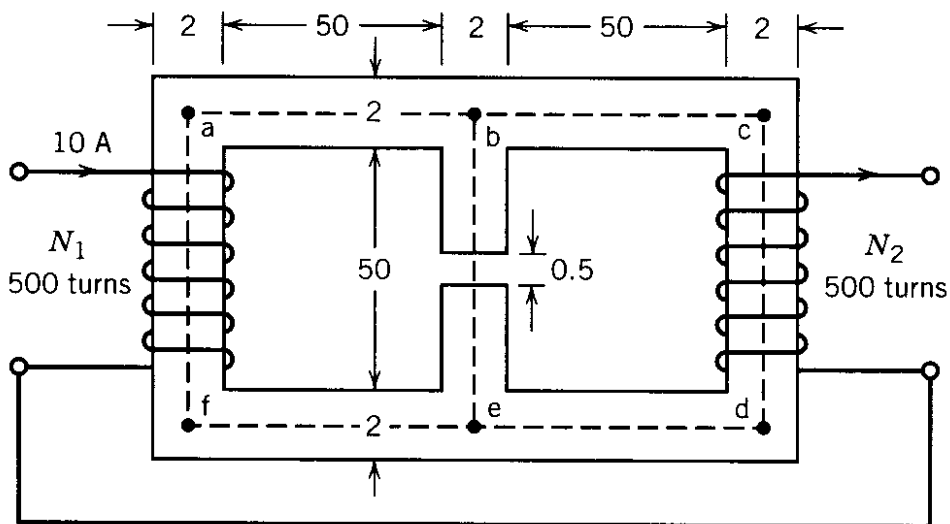

## فصل اول: آشنایی با مدارهای مغناطیسی

### ۱-۲- تحلیل مدارهای مغناطیسی:

حل:

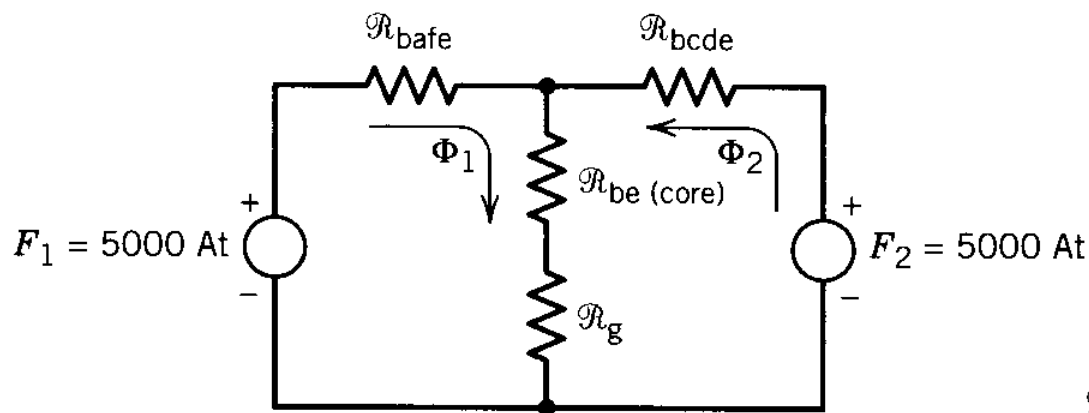

$$F_1 = N_1 I_1 = 500 \times 10 = 5000 \text{ At}$$

$$F_2 = N_2 I_2 = 500 \times 10 = 5000 \text{ At}$$

$$\mu_c = 1200 \mu_0 = 1200 \times 4\pi 10^{-7}$$

$$\begin{aligned} R_{bafe} &= \frac{l_{bafe}}{\mu_c A_c} \\ &= \frac{3 \times 52 \times 10^{-2}}{1200 \times 4\pi 10^{-7} \times 4 \times 10^{-4}} \\ &= 2.58 \times 10^6 \text{ At/Wb} \end{aligned}$$

$$R_{bcde} = R_{bafe}$$


$$\begin{aligned} R_g &= \frac{l_g}{\mu_0 A_g} \\ &= \frac{5 \times 10^{-3}}{4\pi 10^{-7} \times 2 \times 2 \times 10^{-4}} \\ &= 9.94 \times 10^6 \text{ At/Wb} \\ R_{be(\text{core})} &= \frac{l_{be(\text{core})}}{\mu_c A_c} \\ &= \frac{51.5 \times 10^{-2}}{1200 \times 4\pi 10^{-7} \times 4 \times 10^{-4}} \\ &= 0.82 \times 10^6 \text{ At/Wb} \end{aligned}$$

## فصل اول: آشنایی با مدارهای مغناطیسی

## ۱-۲- تحلیل مدارهای مغناطیسی:

حل:

معادلات حلقه را می‌نویسیم:

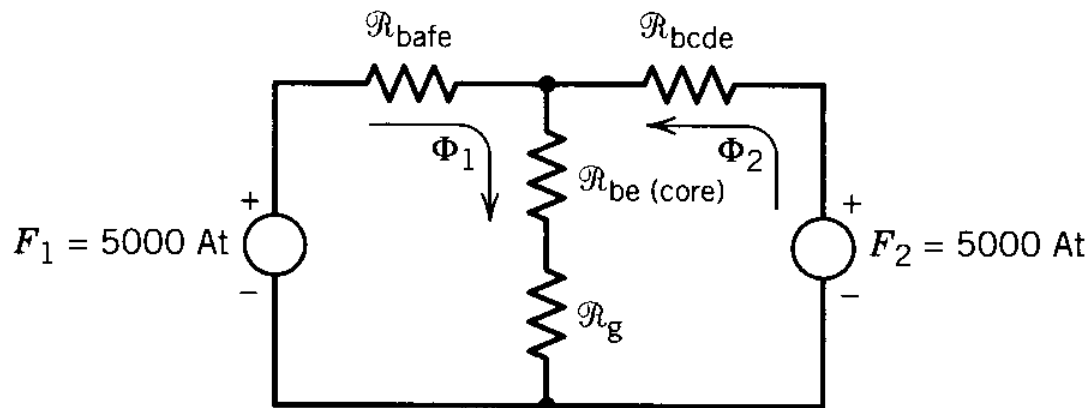

$$\Phi_1(R_{bafe} + R_{be} + R_g) + \Phi_2(R_{be} + R_g) = F_1$$

$$\Phi_1(R_{be} + R_g) + \Phi_2(R_{bcde} + R_{be} + R_g) = F_2$$

$$\Phi_1(13.34 \times 10^6) + \Phi_2(10.76 \times 10^6) = 5000$$

$$\Phi_1(10.76 \times 10^6) + \Phi_2(13.34 \times 10^6) = 5000$$

$$\Phi_1 = \Phi_2 = 2.067 \times 10^{-4} \text{ Wb}$$

$$\Phi_g = \Phi_1 + \Phi_2 = 4.134 \times 10^{-4} \text{ Wb}$$

$$B_g = \frac{\Phi_g}{A_g} = \frac{4.134 \times 10^{-4}}{4 \times 10^{-4}} = 1.034 \text{ T}$$

$$H_g = \frac{B_g}{\mu_0} = \frac{1.034}{4\pi \times 10^{-7}} = 0.822 \times 10^6 \text{ At/m}$$

## فصل اول: آشنایی با مدارهای مغناطیسی

## ۱-۲- تحلیل مدارهای مغناطیسی:

**نکته:** سیم پیچ به همراه هسته می‌تواند نماد یک عنصر مداری ایده آل بنام اندوکتانس باشد.

$$\lambda = N\phi = L \cdot i \quad \xrightarrow{H = \frac{Ni}{l}} \quad L = \frac{\lambda}{i} = \frac{N\phi}{i} = \frac{N \cdot B \cdot A}{i} = \frac{NM \cdot H \cdot A}{i}$$


$$= \frac{NM \cdot H \cdot A}{H \cdot l / N} = \frac{N^2}{\frac{l}{\mu A}} = \frac{N^2}{R} \rightarrow L = \frac{N^2}{R}$$

**تمرین تحویلی ۱:** شباهت‌ها و تفاوت‌های بین مدار الکتریکی و مدار مغناطیسی را بیان کنید.

## مقایسه مدارهای مغناطیسی با منابع تحریک DC و AC:

- در حالت تحریک AC، حداکثر شار موجود در هسته به دامنه ولتاژ و فرکانس منبع تغذیه وابسته است.
- در حالت تحریک AC، اگر رلوکتانس هسته افزایش یابد، شار هسته ثابت باقی خواهد ماند ولی با افزایش رلوکتانس جریان سیم پیچی زیاد می‌شود و ممکن است بسوزد.
- در حالت تحریک DC، با افزایش رلوکتانس هسته، شار هسته کم می‌شود.

## مقایسه مدارهای مغناطیسی با منابع تحریک DC و AC:

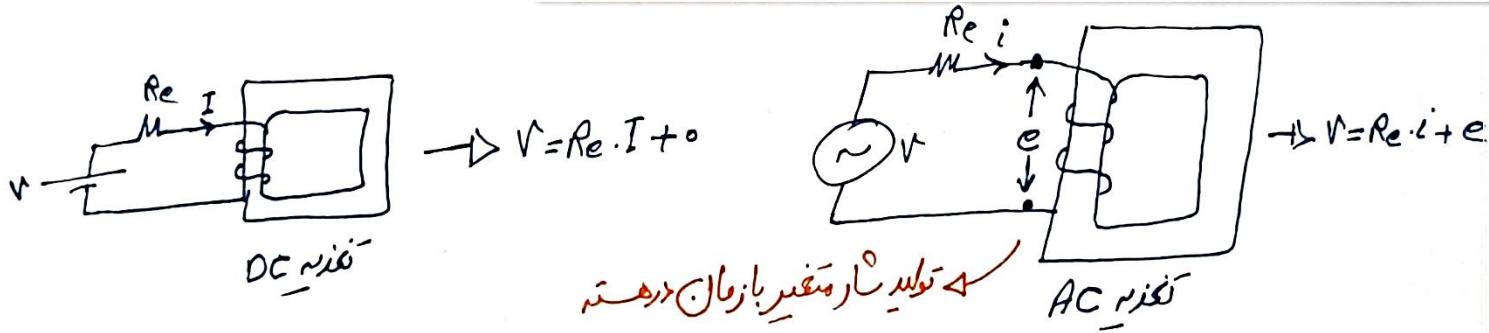

چون که نتایج هر دو یکسان است  $v = v_m \cdot \sin \omega t$   $\rightarrow$  جریان متغیر در زمان

تولید شار متغیر با زمان در هسته است. این استاندارد

هر دو در از یک منبع القاء و شود  $(e = \frac{d\phi}{dt})$

که نیروی محرکه کل در یک سیم به  $N$  دور با جابجایی

با:

$$e = N \frac{d\phi}{dt} = \frac{d\lambda}{dt}$$



$\lambda = N\phi \rightarrow$  شار در برگیرنده

نکته: همای شار تولید شده توسط سیم به از  
 طول هسته نمی گذرد و مقدار چیزی آن در هوا  
 چسبیده شود که به آن شار پراکنده می گویند.

## فصل اول: آشنایی با مدارهای مغناطیسی

۱-۳- قوانین مغناطیسی:

### قانون دست چپ:

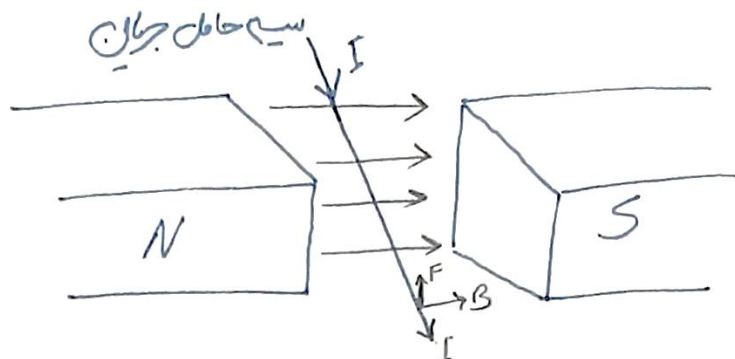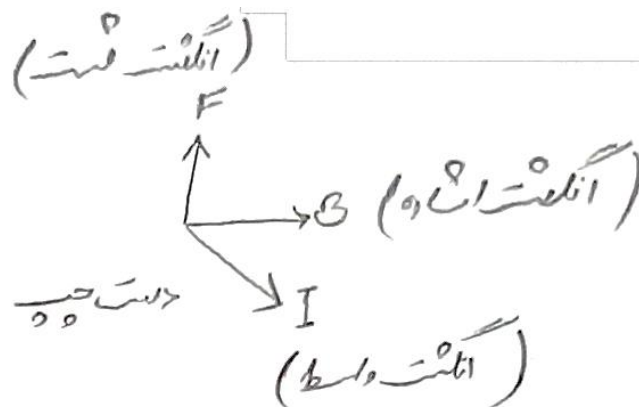

**قانون القای فارادی:** هرگاه سیم پیچ متحرکی در یک میدان مغناطیسی ثابت یا یک سیم پیچ ثابت در یک میدان مغناطیسی متغیر قرار گیرد، بر اساس قانون القای فارادی، در سیم پیچ ولتاژی القاء می‌شود.

$$E = -\frac{\Delta\phi}{\Delta t}$$

**قانون لنز:** در قانون القای فارادی چنانچه مدار الکتریکی بسته باشد، باعث جاری شدن جریان می‌شود و جهت جریان القای بوجود آمده به گونه‌ای است که با عامل بوجود آورنده آن مخالفت می‌کند.

**تمرین تحویلی ۲:** علامت منفی در فرمول قانون القای فارادی را چگونه توجیح می‌کنید؟

**تمرین تحویلی ۳:** طبق قانون فارادی، اگر شار سینوسی باشد، ولتاژ القایی از چه نوعی است؟

## فصل اول: آشنایی با مدارهای مغناطیسی

۱-۳- خواص مغناطیسی مواد: مقدار ضریب نفوذ مغناطیسی هر ماده، تا حد زیادی خواص مغناطیسی آن را مشخص می‌کند.

- ۱- مواد فرو مغناطیسی با  $\mu$ ی نسبی چند هزار مانند آهن بدون آلیاژ و ...
- ۲- مواد پارا مغناطیسی با  $\mu$ ی نسبی بیشتر از واحد مانند هوا و ...
- ۳- مواد دیا مغناطیسی با  $\mu$ ی نسبی کمی کمتر از واحد مانند آب، نقره، جیوه و ...

## \* مغز مغناطیسی اجام فرو مغناطیسی \*

درسیم پیچ با هسته آهنی بین شدت میدان مغناطیسی ( $H$ ) و چگالی فوران مغناطیسی ( $B$ ) رابطه ساده

یافتی وجود ندارد در حالیکه درسیم پیچ با هسته هوایی رابطه خطی  $B = \mu_0 H$  همواره برقرار است.

رابطه بین  $B$  و  $H$  به کمک مغز آهنی موسوم به مغز مغناطیسی  $H-B$  نشان داده‌اند.

# جلسه سوم

## فصل اول: آشنایی با مدارهای مغناطیسی


۳-۱- خواص مغناطیسی مواد: مقدار ضریب نفوذ مغناطیسی هر ماده، تا حد زیادی خواص مغناطیسی آن را مشخص می کند.

**\* انرژی ذخیره شده در میدان مغناطیسی:**


— به منظور ایجاد میدان مغناطیسی در یک سیم پیچ، باید جریان الکتریکی در آن برقرار شود که باعث رسیدن به مقدار نهایی آن، زمان مشخص لازم است. به آن ایجاد این میدان مقدار کار انجام می گیرد که در میدان مغناطیسی بصورت انرژی ذخیره خواهد شد.

— انرژی ذخیره شده در میدان مغناطیسی سیم پیچ متناسب با انرژی ذخیره شده در میدان الکتریکی خازن است.

$L =$  ضریب القای سیم پیچ  $\rightarrow$  فرمول (J)  $W = \frac{1}{2} L I^2$  انرژی ذخیره شده در یک سیم پیچ  
 بوسه هانری

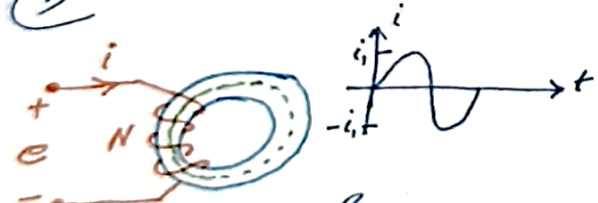

**پس ماند (هیستزیس)**  $\rightarrow$  فاصله نه ختم حلقه در ابتدا مغناطیس زنده است.  
 \* با افزایش شدت میدان مغناطیسی (H) توسط جریان، تا که به آرامی انجام می شود  
 مغز  $oa$  تا به حلقه شار (B) خواهد داشت.

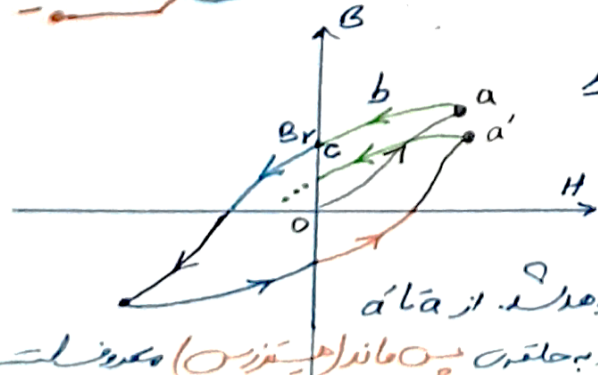

\* حال اگر H به آرامی کاهش یابد مسیر برگشت متفاوت از مسیر رفت خواهد بود و مسیر جدید  $abc$  خواهد بود. این کاهش نامفرودن H ادامه می یابد.  
 نامفرودن H، هسته  $B_r$  دارد خود نگه می دارد که بیان  $B_r$  حلقه شار پسا ماند  
 می گویند.

\* اگر H را وارونه کرده ایم  $B_r$  از این مسیر می رود و تا  $H = 0$  این پسا ماند منفرودن است. از  $a'a$  یک سیکل کامل می شود. این از چند سیکل حلقه است. (تقریباً بسته به روش و به حلقه پسا ماند (هیستزیس) میگویند)



## فصل اول: آشنایی با مدارهای مغناطیسی

## تلفات هسته

۱- تلفات هسته (هیستریزس) و تلفات توان هسته بخاطر پدیده هسته فاند به تلفات هیستریزس معروف است.

۲- تلفات جریان گرداب و نیروهای محرکه القای در آهن یکپارچه تولید جریان‌های گردشی می‌کنند که به جریان‌های

گرداب یا فوکو معروف اند که این جریان‌ها تلفات فوکو یا گرداب می‌کنند.

که راه حل: ورقه ورقه ساختن هسته که هر لایه نسبت به لایه

دیگر عایق است.

۲- افزایش مقاومت با افزودن درصد ناچیز از

سیلیکون به آهن

سؤال (7) تلفات فوکو چه رابطه‌ای با ولتاژ اعمال دارد؟ آیا تلفات فوکو به فرکانس بستگی دارد؟

جواب: مستقیم با مجذور ولتاژ اعمال است. خیر.

## فصل اول: آشنایی با مدارهای مغناطیسی

### ۱-۴- تبدیل انرژی الکترومغناطیسی:

اصول تبدیل انرژی:

در هنگام تبدیل انرژی، انرژی از صورت به صورت دیگر تبدیل می‌شود و بر طبق این اصل انرژی به خود خود وجود


نمی‌کشد و یا نابود نمی‌گردد و فقط می‌تواند از شکلی به شکل دیگر تبدیل گردد.

معادله موازنه انرژی:

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{کل انرژی تلف شده} + \text{کل انرژی ذخیره شده} + \text{انرژی مکانیکی خروجی} = \text{کل انرژی ورودی} \quad ; \text{حالت موتور} \\ \text{کل انرژی تلف شده} + \text{انرژی ذخیره شده} + \text{کل انرژی الکتریکی (خروجی)} = \text{کل انرژی مکانیکی (ورودی)} \quad ; \text{حالت ژنراتور} \end{array} \right.$$

$$W_{elec} (\text{الکتریکی}) = W_{mech} (\text{مکانیکی}) + W_{fid} (\text{فیدان})$$

سیستم مکانیکی یک محرک:

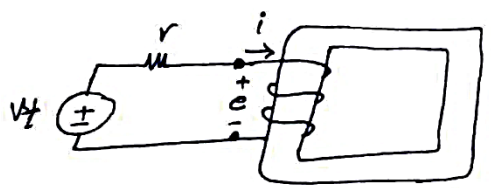

$$\rightarrow V_t = ri + \mathcal{E}$$

$$V_t = ri + \frac{d\lambda}{dt}$$

$$W_{elec} = \int i d\lambda$$


$$\lambda = N\Phi$$

$$F = Ni$$

$$\mathcal{E} = N \frac{d\Phi}{dt} = \frac{d\lambda}{dt}$$

فصل اول: آشنایی با مدارهای مغناطیسی

۱-۴- تبدیل انرژی الکترومغناطیسی:

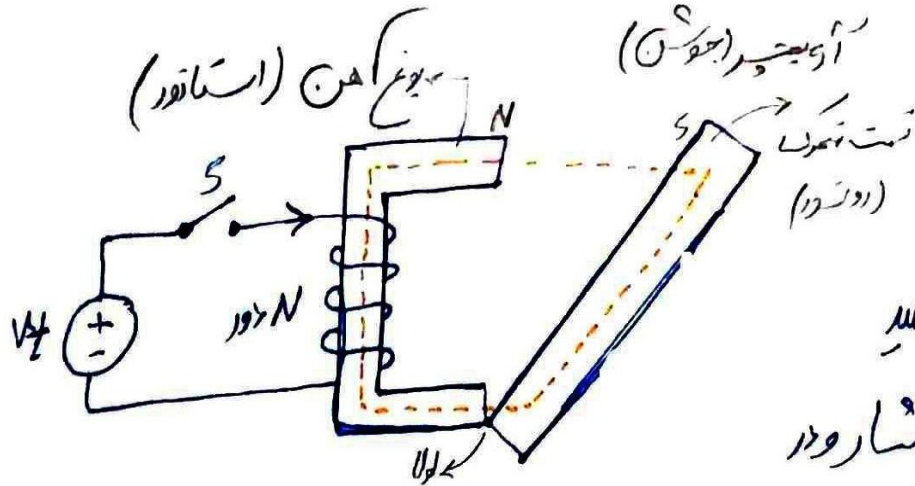

شکل مقابل یک راه مغناطیسی ساده را نشان می‌دهد. ابتدا آرمیچر یا جوشن در موقعیت باز قرار دارد. وقت نکند S بسته می‌شود، جریان در سیم پیچ برقرار شده و تولید شار و در نهایت تولید نیروی مغناطیسی را خواهیم داشت که باعث جذب آرمیچر به بدنه آهنی خواهد شد.

نهایت تولید نیروی مغناطیسی را خواهیم داشت که باعث جذب آرمیچر به بدنه آهنی خواهد شد.

$$W_{elec} = W_{mech} + W_{fld} \xrightarrow[\text{دینامیک مییم}]{\text{از طرفین}} dW_{elec} = dW_{mech} + dW_{fld}$$


$$W_{mech} = 0 \rightarrow dW_{elec} = dW_{fld}$$

\* یعنی اگر در یک sys میزبان از حرکت قسمت که توانایی حرکت دارد جلوگیری شود، تمام انرژی التریکی ورودی در میان مغناطیس ذخیره می‌شود.

## فصل اول: آشنایی با مدارهای مغناطیسی

### ۱-۴- تبدیل انرژی الکترومغناطیسی:

**نکته:** غالباً انرژی ذخیره شده در میدان شکاف فاصله هوایی، به مراتب از انرژی ذخیره شده در هسته بیشتر است.

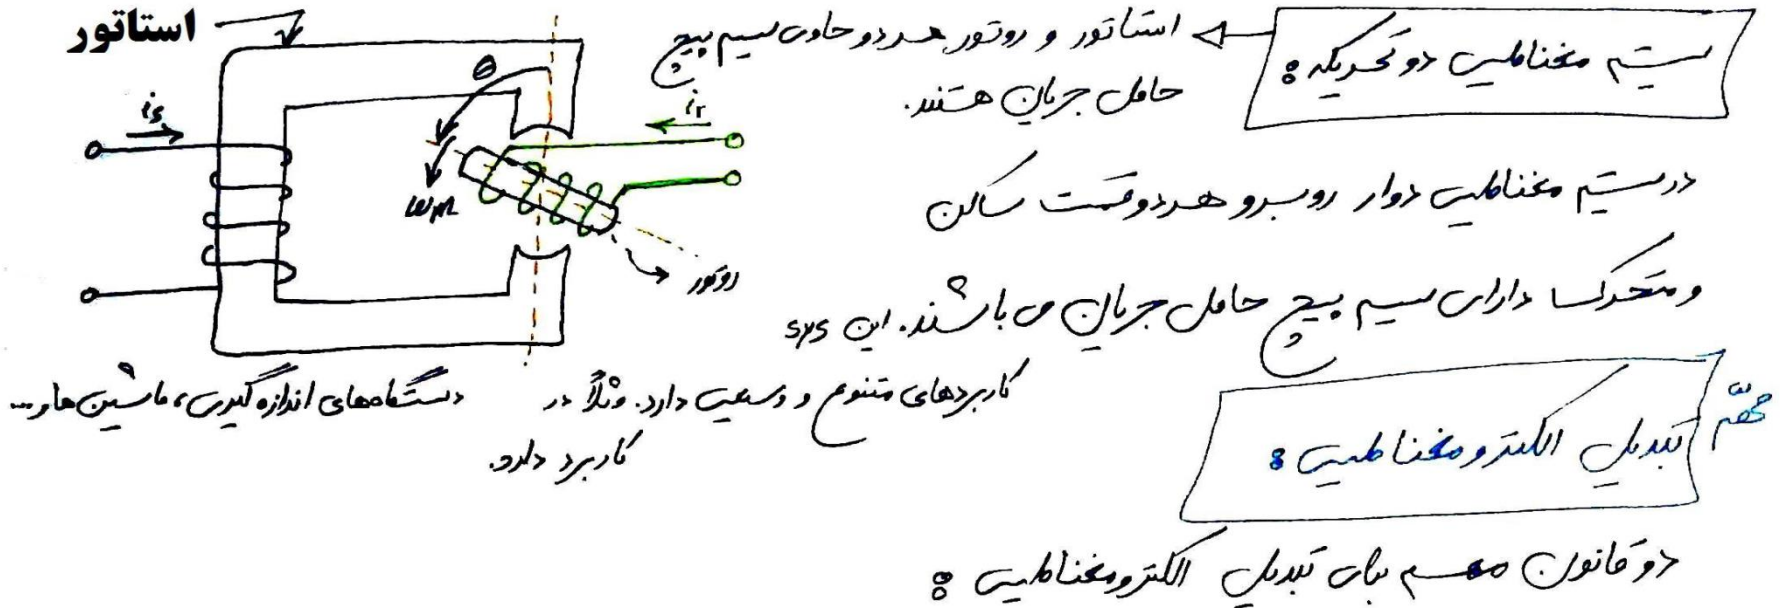

قانون ۱: اگر یک هادی در میدان مغناطیس حرکت کند، در هادی ولتاژ القاء می‌گردد.

قانون ۲: اگر هادی حامل جریان در یک میدان مغناطیس قرار گیرد، به آن هادی نیروی مکانیکی وارد می‌شود.

توجه: هرگاه انرژی از فرم الکتریکی به مکانیکی یا بالعکس تبدیل شود، دو پدیده فوق هم‌زمان

رخ خواهد داد.

## فصل اول: آشنایی با مدارهای مغناطیسی

## ۱-۴- تبدیل انرژی الکترومغناطیسی:

\* تبدیل الکترومغناطیسی در موتورها و در حالت موتور و از طریق سیج الکتریکی، جریان وارد هادس‌های متحرک در میدان مغناطیسی متناظر گرفته‌اند. لذا طبق قانون (۲) تبدیل الکترومغناطیسی بر هر هادی نیروی اعمال می‌گردد. گشتاور حاصل شده قسمت متحرک که هادس‌ها بر روی آن متناظر گرفته‌اند باعث سرعت به حرکت در می‌آورد. حال پس از حرکت هادس‌ها در می‌یابیم که این هادس‌ها درون میدان مغناطیسی می‌چرخند، لذا طبق قانون (۱) تبدیل الکترومغناطیسی درون آنها ولتاژ القاء می‌گردد. لذا در حالت موتور باندری و ولتاژ القاء شده روبرو هستیم.

\* تبدیل الکترومغناطیسی در ژنراتورها<sup>درها</sup>؛ فرکانس<sup>ها</sup> مخلوس<sup>ی</sup> نسبت به موتور صورت می‌گیرد. یعنی قسمت متحرک ماشین توسط یک محرک اولیه مانند توربین به چرخش در می‌آید. با چرخیدن قسمت متحرک که بر روی آن هادس‌های پیچیده شده است و نیز با وجود میدان مغناطیسی که طبق قانون (۱) تبدیل الکترومغناطیسی در هادس‌های روتور ولتاژ القاء می‌گردد. حال اگر بار الکتریکی به سیم پیچ<sup>ها</sup> حامله توسط این هادس‌ها وصل گردد، جریان جاری می‌شود و توان به مصرف کننده تزریق می‌شود. پس از برقرار شدن جریان طبق قانون (۲) تبدیل الکترومغناطیسی گشتاور تولید می‌شود که جهت مخالف گشتاور اعمال شده توسط محرک اولیه یا توربین خواهد بود.

فصل اول: آشنایی با مدارهای مغناطیسی

۱-۴- تبدیل انرژی الکترومغناطیسی:

جلسه چهارم

نکته: به سیم پیچ کجی که در آنجا ولتاژ القاء می شود، سیم پیچ (در میچ) می گویند.

از آنجا که جریان در آنجا تا میدان مغناطیسی و شار اصلی با پدید آوردن سیم پیچ تحریک یا سیم پیچ میدان گفته می شود.

نقشه ماشین ها: دیوندر مغناطیسی که ناش از سیم پیچ های استاتور و روتور است تقویت می کنند.

آهن ربای دار: آهن ربای دار می تواند بدون اینکه نیروی محرک مغناطیسی (mmf) در آن بکار رود، میدان مغناطیسی پدید آورد.

تمرین تحویلی ۴: چنانچه میدان مغناطیسی در فاصله هوایی نسبت به هسته به مراتب بیشتر است ؟

## فصل اول: آشنایی با مدارهای مغناطیسی

### مقدمه کلی از ماشین های الکتریکی

\* دستگاه هایی که انرژی نوع به نوع دیگر تبدیل می کنند، به طور کلی ترانسدوسر (Transducer) نامیده می شوند.

\* میل های انرژی که نوع انرژی را تغییر نمی دهند، بلکه حالت و خصوصیات آن را تغییر می دهند به ترانسفورماتور معروف اند.


\* ماشین های الکتریکی از نقطه نظر تبدیل انرژی به ۳ دسته تقسیم می شوند:

- 1- ماشین هایی که انرژی مکانیکی را به انرژی الکتریکی تبدیل می کنند، رزواتور نامیده می شوند.
- 2- ... .. الکتریکی را به ... .. مکانیکی ... .. موتور ... ..
- 3- تبدیل انرژی را انجام نمی دهند بلکه حالت و خصوصیات آن را تغییر می دهند، ترانسفورماتور نامیده می شوند.

$$P_{in} = P_o + P_{\text{تلفات}} \quad \eta = \frac{P_{out}}{P_{in}} \times 100 \quad \text{: راندمان}$$

# فصل اول: آشنایی با مدارهای مغناطیسی

## مقدمه کلی از ماشین های الکتریکی

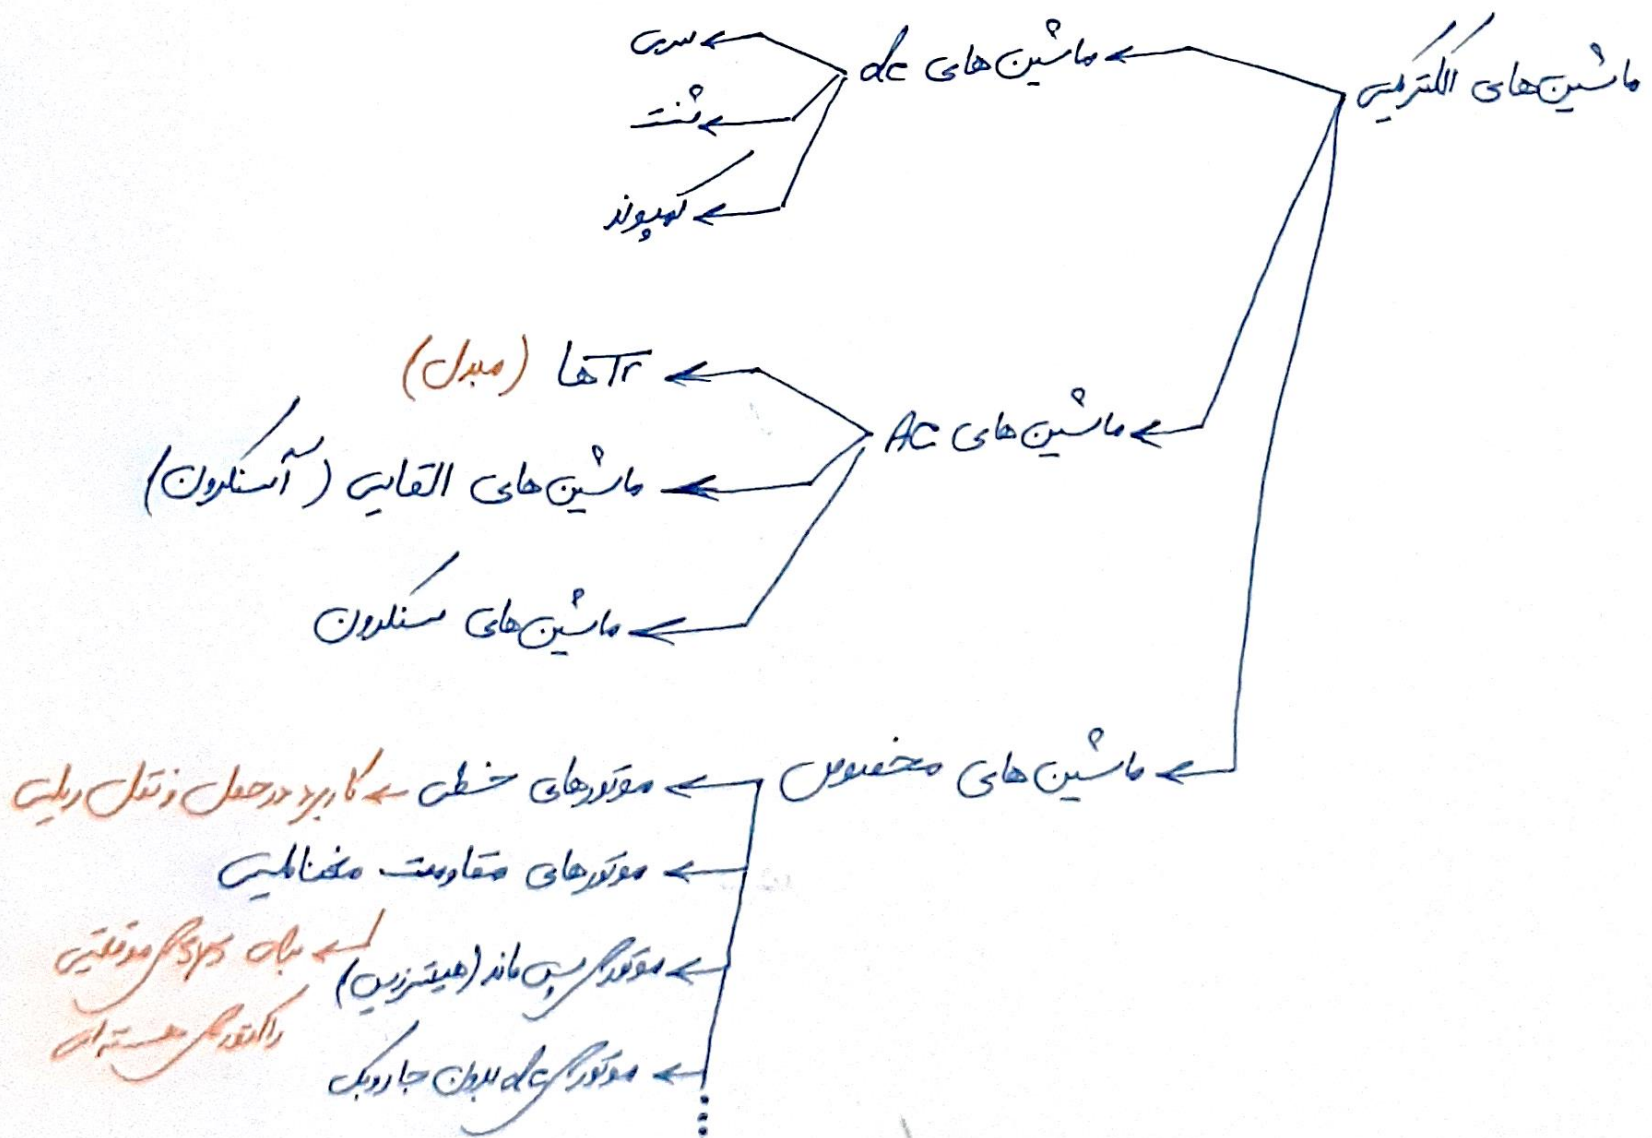



## فصل اول: آشنایی با مدارهای مغناطیسی

### مقدمه کلی از ماشین های الکتریکی

\* یک از خواص مهم ماشین های الکتریکی مگنوس پذیریه باره. هینه:



\* در حقیقت ماشین DC وجود خارجی ندارد و از دید خروجی DC و باره و اصولاً همگی متناوب و باره.

\* تنها محیط واسطه بعنوان محیط تبدیل انرژی، میدان مغناطیسی و باره. لذا ارتباط بین سیستم الکتریکی و

مکانیکی از طریق میدان مغناطیسی برقرار میگردد. ← لذا بر ماشین روابط الکترومغناطیسی حاکم است.

\* ترانسفورماتورها وسیله ای هستند که انرژی الکتریکی ابتدایه انرژی الکترومغناطیسی و پس به انرژی الکتریکی تبدیل می شود در آنها

## پایان فصل اول

## فصل دوم: ماشین‌های جریان مستقیم (DC)

ماشین‌های DC شبیه ماشین‌های AC می‌باشند، بدین صورت که در داخل هادی‌های آنها ولتاژ و جریان AC تولید میشود و بخاطر عمل کموتاسیون این ولتاژ و جریان در خروجی بصورت DC ظاهر می‌شوند.

### ساختار ماشین‌های الکتریکی

ماشین‌های الکتریکی از دو بخش اساسی تشکیل شده‌اند:

الف: قسمت متحرک و دوار بنام رتور

ب: قسمت ساکن بنام استاتور

باید دانست بین این دو قسمت درون ماشین، شکاف هوایی وجود دارد

## فصل دوم: ماشین های جریان مستقیم (DC)

که:

- ۱- استاتور ساکن بوده و بخش بیرونی یا خارجی ماشین را تشکیل می دهد.
- ۲- رتور آزادانه حرکت می کند (می چرخد) و بخش درونی ماشین را شامل می شود.
- ۳- استاتور و رتور از مواد فرومغناطیسی ساخته می شوند.
- ۴- در بسیاری از ماشینها محیط داخلی استاتور و محیط بیرونی رتور حاوی شیارهای متعددی است

## فصل دوم: ماشین های جریان مستقیم (DC)

✓ در ساختمان های ماشین های الکتریکی از هسته آهن استفاده می شود.



۱- پیوند مغناطیسی بین کلافها حاصله از هادی های موجود در شیارهای روتور و استاتور را تقویت می کند.

۲- هسته آهن فرو مغناطیسی باعث می گردد که چگالی شار زیادتر شود و لذا اندازه و حجم ماشین کوچکتر می شود.

## فصل دوم: ماشین های جریان مستقیم (DC)

### جلسه پنجم

#### سیم پیچ آرمیچر

به سیم پیچ هایی که در آنها ولتاژ القاء می شود.

#### سیم پیچ تحریک (میدان)

به سیم پیچ هایی که از آنها جریان می گذرد تا میدان

مغناطیسی و شار اصلی پدید آیند.

## فصل دوم: ماشین های جریان مستقیم (DC)

سیم پیچ آرمیچر در ماشین DC

بر روی روتور قرار دارد.

سیم پیچ تحریک (میدان) DC

بر روی استاتور قرار دارد.

## فصل دوم: ماشین‌های جریان مستقیم (DC)

✓ از سیم پیچ تحریک جریان dc می‌گذرد تا شار درون ماشین شکل گیرد.

✓ ولتاژ القاء شده در سیم پیچی آرمیچر، یک ولتاژ متناوب است.


✓ برای یکسو کردن ولتاژ متناوب در پایانه روتور (آرمیچر) از کموتاتور و جاروبک استفاده می‌شود.

تیغه‌های کموتاتور تیغه‌هایی مسی اند که با مواد عایقی


از یکدیگر جدا می‌شوند.

**تمرین تحویلی ۵:** چرا ولتاژ القاء شده در سیم پیچی آرمیچر ماشین DC، یک ولتاژ متناوب است؟


## فصل دوم: ماشین های جریان مستقیم (DC)

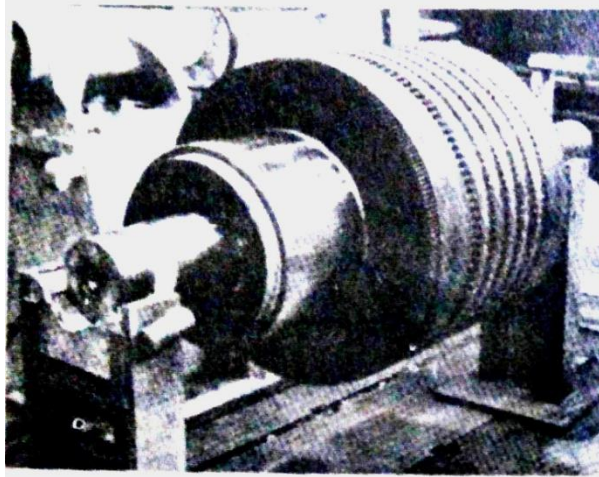

روتور

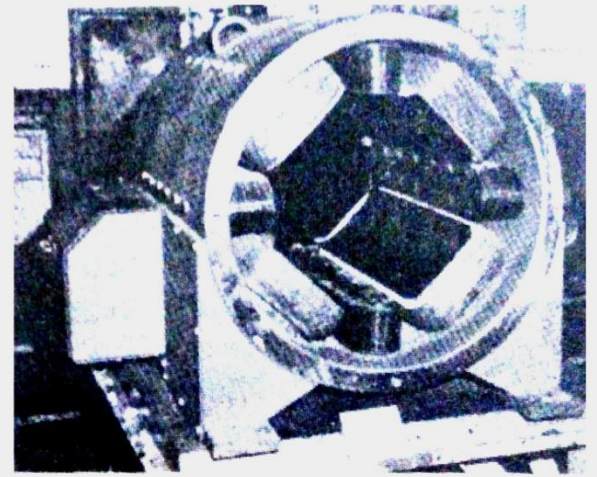

استاتور

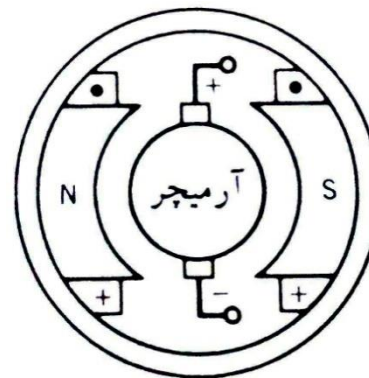

یک شماتیک از ماشین جریان مستقیم



## فصل دوم: ماشین های جریان مستقیم (DC)

- ✓ ماشین های DC دارای قابلیت انعطاف زیاد می باشد و در صنعت کاربرد فراوانی دارد.
- ✓ در این ماشین با اتصالات مختلف مدار تحریک (سیم پیچ میدان) می توان به مشخصه های گوناگون گشتاور سرعت و نیز ولتاژ-جریان دست یافت.
- ✓ می توان از ماشین های DC در دو حالت موتوری و ژنراتوری استفاده کرد.
- ✓ با توجه به اینکه امروزه از سیستمهای الکترونیک قدرت برای ایجاد برق DC استفاده می شود. ←
- لذا ژنراتورهای DC رفته رفته جای خود را در صنعت از دست می دهند.

## فصل دوم: ماشین‌های جریان مستقیم (DC)

✓ موتورهای DC برخلاف ژنراتورهای آن در صنعت کاربرد وسیعی می‌دارند.

بخاطر امکان کنترل سرعت راحت آنها ←


✓ موتورهای DC در سیستم‌های حمل و نقل مانند مترو بسیار پرکاربرد است.

## فصل دوم: ماشین های جریان مستقیم (DC)

### جلسه ششم

### ساختمان ماشین های DC

استاتور حاوی دو قطب برجسته است.

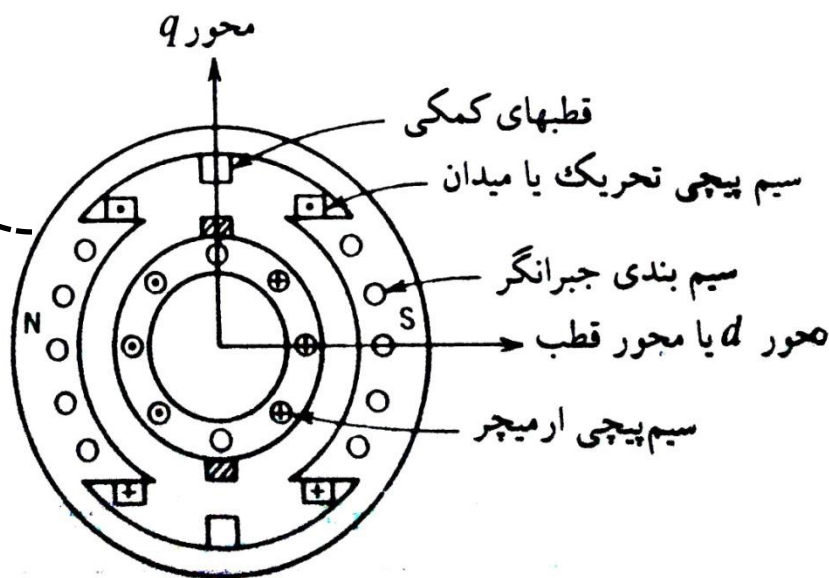

طرح واره یا شمای یک ماشین DC دو قطبی

✓ سیم پیچ ارمیچر ← روتور


✓ سیم پیچ تحریک ← استاتور

موازی (شنت) یا سری

توزیع شار در شکاف فاصله هوایی را ایجاد می کند.

## فصل دوم: ماشین‌های جریان مستقیم (DC)

### ساختمان ماشین‌های DC

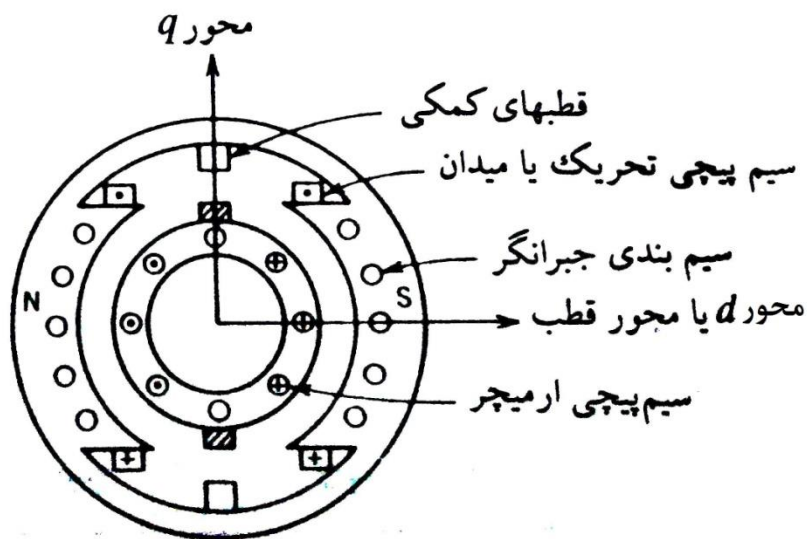

- ✓ سیم پیچ آرمیچر ← روتور
- ✓ سیم پیچ تحریک ← استاتور

موازی (شنت) یا سری


توزیع شار در شکاف فاصله هوایی را ایجاد می‌کند.

نسبت به محور قطب متقارن است.

ماشین‌های DC می‌توانند شامل یک یا چند سیم پیچ میدان باشند.

نامهای رایج محور قطب: ۱- محور میدان، ۲- محور مستقیم و ۳- محور  $d$

## فصل دوم: ماشین های جریان مستقیم (DC)

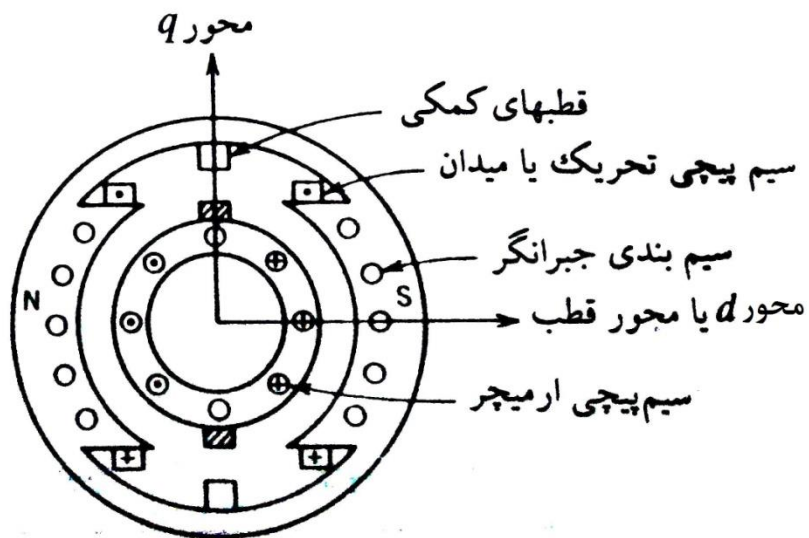

### ساختمان ماشین های DC

- ✓ سیم پیچ ارمیچر ← روتور
- ✓ سیم پیچ تحریک ← استاتور

ولتاژ القاء شده در حلقه های سیم پیچی ارمیچر ولتاژی متناوب است.

برای یکسو کردن ولتاژ، از کموتاتور و جاروبک استفاده می شود. (یکسوساز مکانیکی)

یکسوساز مکانیکی، موج mmf ناشی از جریان ارمیچر را نیز در فضا تثبیت می کند.

**فرآیند کموتاسیون:** معکوس شدن جریان در پیچک ارمیچر توسط جاروبک و تیغه های کموتاتور را فرآیند کموتاسیون گویند.


کموتاسیون خوب: در مدت کار دائم ماشین DC، هیچ جرقه ای در جاروبکها مشاهده نشد.

کموتاسیون بد: در مدت کار دائم ماشین DC، جرقه در جاروبکها مشاهده شود.

باعث می شود سطح کموتاتور آسیب ببیند.

## فصل دوم: ماشین های جریان مستقیم (DC)

### ساختمان ماشین های DC

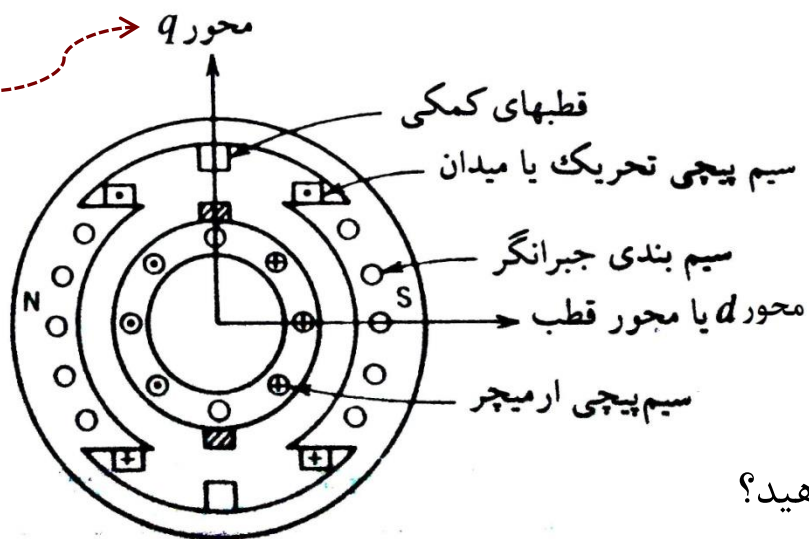

سوال: کموتاسیون بد تحت چه شرایطی بوجود می آید؟

سوال: انواع کموتاسیون را نام برده و بطور مختصر شرح دهید؟

❖ جاروبکها بر روی تیغه های کموتاتور به گونه ای قرار می گیرند تا جریان درون آنها به هنگام عبور لبه های یک حلقه آرمیچر از منطقه ی میان قطبها تغییر جهت دهد.


❖ این کار سبب می شود تا همگی هادیهای زیر یک قطب، حامل جریانی در یک جهت باشند.

نتیجه ی آن این است که نیروی محرکه ی مغناطیسی (mmf) حاصله از

جریان آرمیچر، در راستای محور میانی دو قطب مجاور قرار گیرد.

محور متعامد یا محور q

## فصل دوم: ماشین‌های جریان مستقیم (DC)

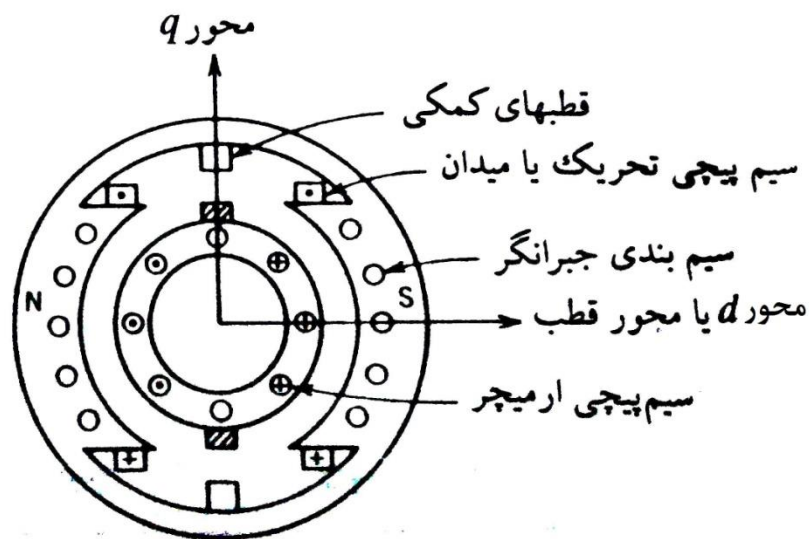

### ساختمان ماشین‌های DC

- ✓ سیم پیچ ارمیچر ← روتور
- ✓ سیم پیچ تحریک ← استاتور

○ جاروبکها بر روی محور q قرار می‌گیرند.

- |   |  |
|---|--|
| <p>← در راستای محور q</p> <p>← در راستای محور d</p> | <p>نیروی محرکه مغناطیسی (mmf) ارمیچر</p> <p>نیروی محرکه مغناطیسی (mmf) میدان</p> |
|---|--|


نتیجه‌ی آن تولید گشتاور بیشتر است.

## فصل دوم: ماشین های جریان مستقیم (DC)

## تعریف چند اصطلاح:

- حلقه (Turn) ← شامل دو هادی است که یک سر هادیها به کمک یک اتصال انتهایی بهم پیوسته اند.
- کلاف یا پیچک (Coil) ← از اتصال چندین حلقه بطور سری تشکیل می شود.
- سیم پیچی (Winding) ← از اتصال چندین کلاف بطور سری تشکیل می شود.

✓ آغاز یک حلقه یا یک کلاف با S و پایان آنها با علامت F مشخص شده است.

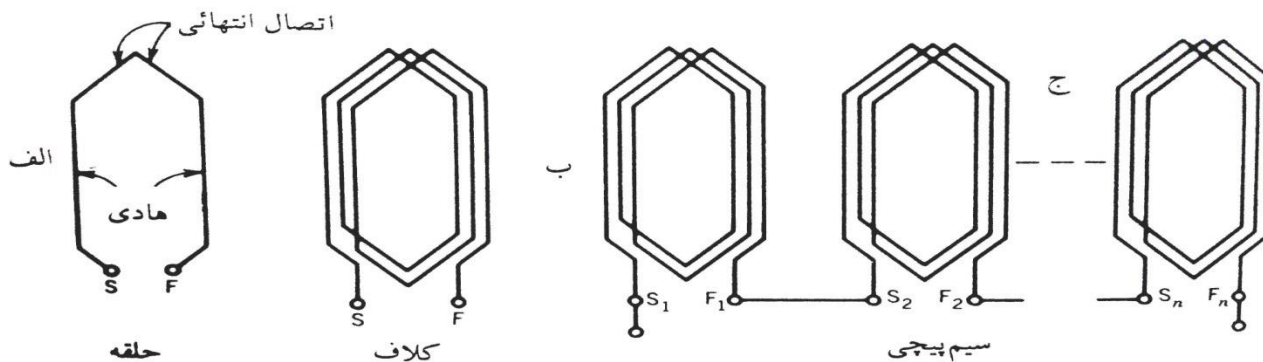

حلقه، کلاف، سیم پیچ الف: حلقه از دو هادی تشکیل شده است. ب: کلاف از چند حلقه سری شده تشکیل می گردد. ج: سیم پیچی از چندین کلاف تشکیل می شود.



## فصل دوم: ماشین های جریان مستقیم (DC)

## تعریف چند اصطلاح:

**گام قطبی (دهانه قطب)** ← فاصله میان مراکز دو قطب مجاور را گویند.

**گام کلایف** ← فاصله بین دو لبه هر کلایف را گویند.

دو لبه هر کلایف در دو شیار که در سطح خارجی

روتور قرار دارند جاسازی می شود.

اگر } گام کلایف = یک گام قطبی، آنگاه کلایف را کلایف با گام کامل می نامند. ← در ماشین های ac کاربرد دارد.


اگر } گام کلایف > یک گام قطبی، آنگاه کلایف را کلایف با گام کوتاه یا گام کسری می نامند.

← در ماشین های dc کاربرد دارد.


جلسه هفتم

فصل دوم: ماشین های جریان مستقیم (DC)


فرآیند یکسو سازی بوسیله کموتاتور:

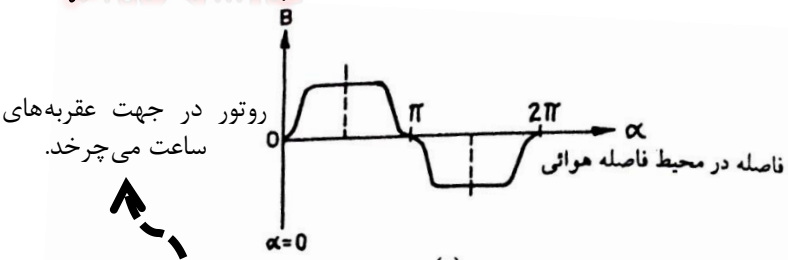

روتور در جهت عقربه های ساعت می چرخد.

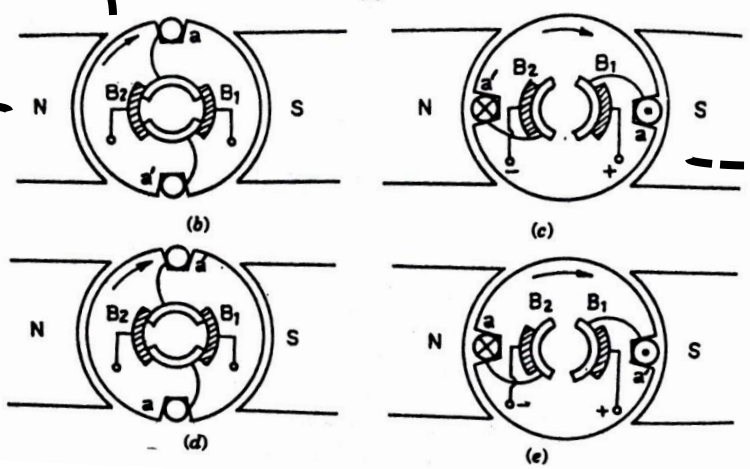

نرخ قطع شار حداکثر است.

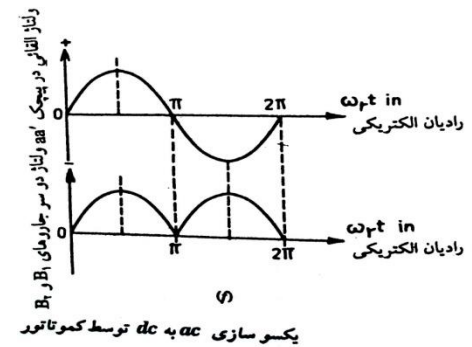

یکسو سازی ac به dc توسط کموتاتور

✓ جاروبک B1 همواره در تماس با آن ضلع پیچک که در زیر قطب S است، می باشد و جاروبک B2 همواره در تماس با آن ضلع پیچک که در زیر قطب N است، می باشد.

پلاریته جاروبکها همواره ثابت خواهد ماند.



نیروی محرکه ایجاد شده در پیچک a و a' صفر است چون نرخ قطع شار صفر است.

جهت نیروی محرکه ی القایی در بازوهای پیچک a و a' با نقطه و ضرب در مشخص شده است.

اگر ترمینالهای خارجی به بار متصل باشند جریان از جاروبک B1 خارج شده و به جاروبک B2 وارد می شود.

در نتیجه پلاریته B1 مثبت و پلاریته B2 منفی خواهد بود.

# فصل دوم: ماشین های جریان مستقیم (DC)

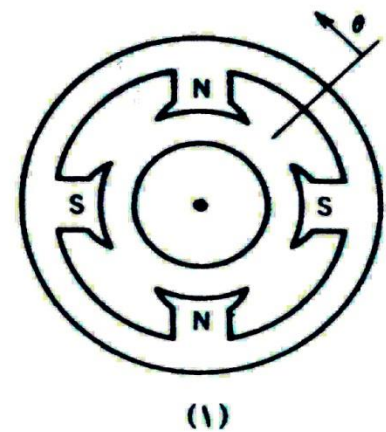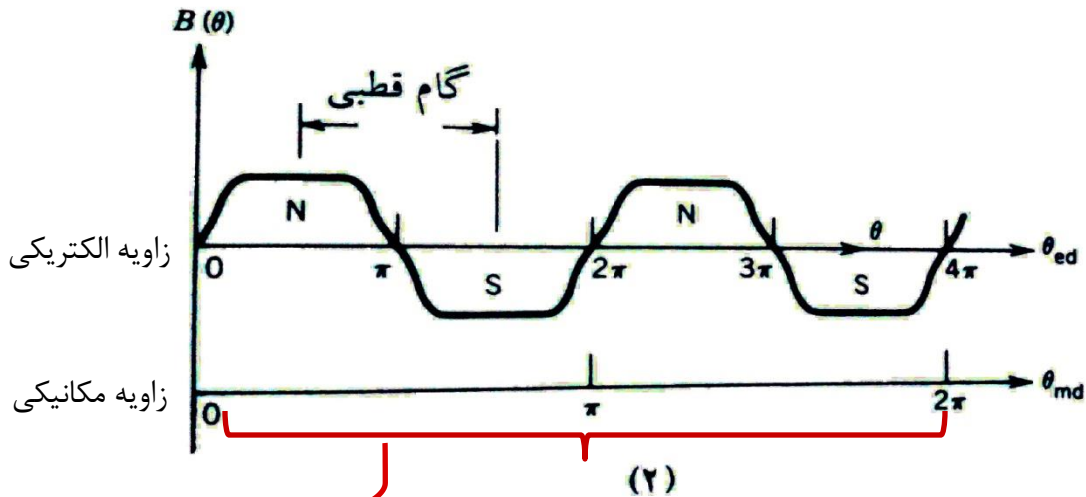

سیکل (چرخه) کامل مکانیکی

زاویه مکانیکی و زاویه الکتریکی ۱- ماشین DC چهار قطبی ۲- توزیع چگالی شار استاتور

در یک سیکل کامل مکانیکی با دو سیکل از تغییرات توزیع چگالی شار مواجه خواهیم شد.

$$\text{زاویه مکانیکی} = (P/2) \times \text{زاویه الکتریکی}$$

تعداد قطبها: P

## فصل دوم: ماشین های جریان مستقیم (DC)

## سیم پیچی آرمیچر:

✓ سیم پیچی میدان (تحریک) در استاتور تعبیه شده است.  
 ← قطبها را پدید می آورد.

✓ سیم پیچی آرمیچر بر روی روتور تعبیه شده است. به گونه ای که کموتاتور و جاروبکها بتوانند ولتاژ را یکسو کنند.

✓ سیم پیچی آرمیچر در ماشینهای dc باگام کامل صورت می گیرد.


✓ راههای گوناگونی برای اتصال کلافهای آرمیچر در ماشینهای dc وجود دارد.

✓ اتصالات معمول کلافها در ماشینهای dc  
 ← سیم پیچی حلقوی  
 ← سیم پیچی موجی

## فصل دوم: ماشین های جریان مستقیم (DC)


سیم پیچی آرمیچر:

۱- سیم پیچی حلقوی

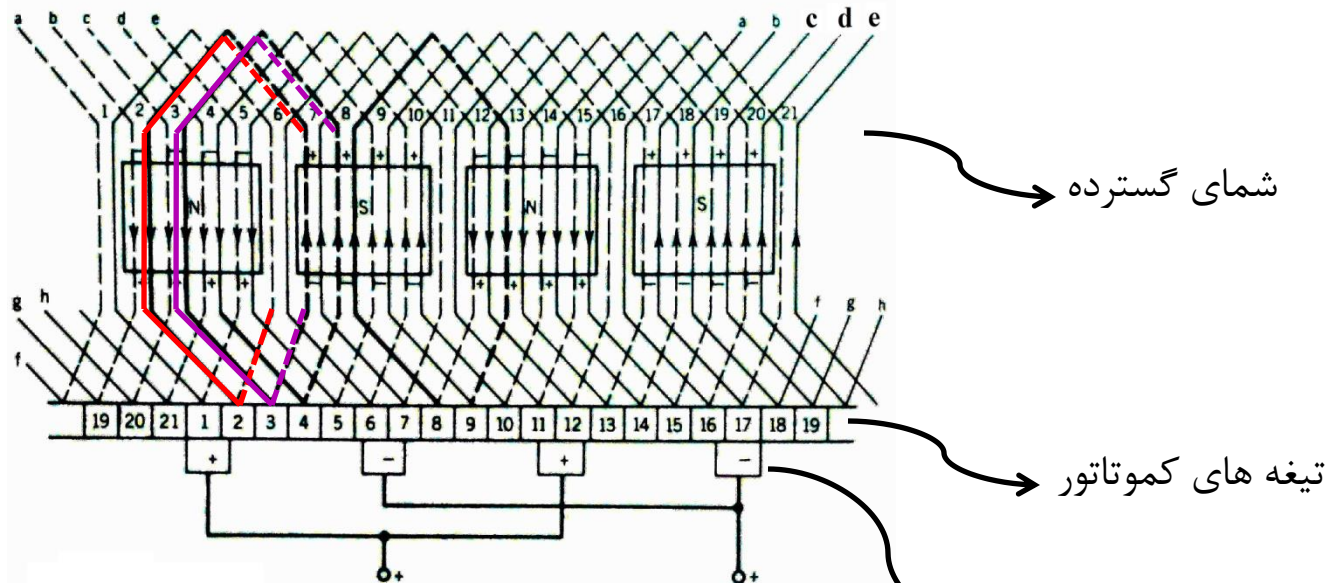

(۱)

جاروبک

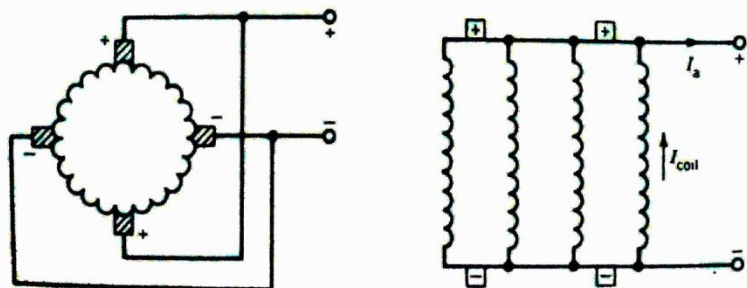

(۲)

توصیف معادلی از کلافها


سیم پیچی حلقوی (Lap Winding)

✓ جاروبکها در زیر مرکز قطبها قرار گرفته اند.

## فصل دوم: ماشین های جریان مستقیم (DC)


### سیم پیچی آرمیچر:

#### ۲- سیم پیچی موجی

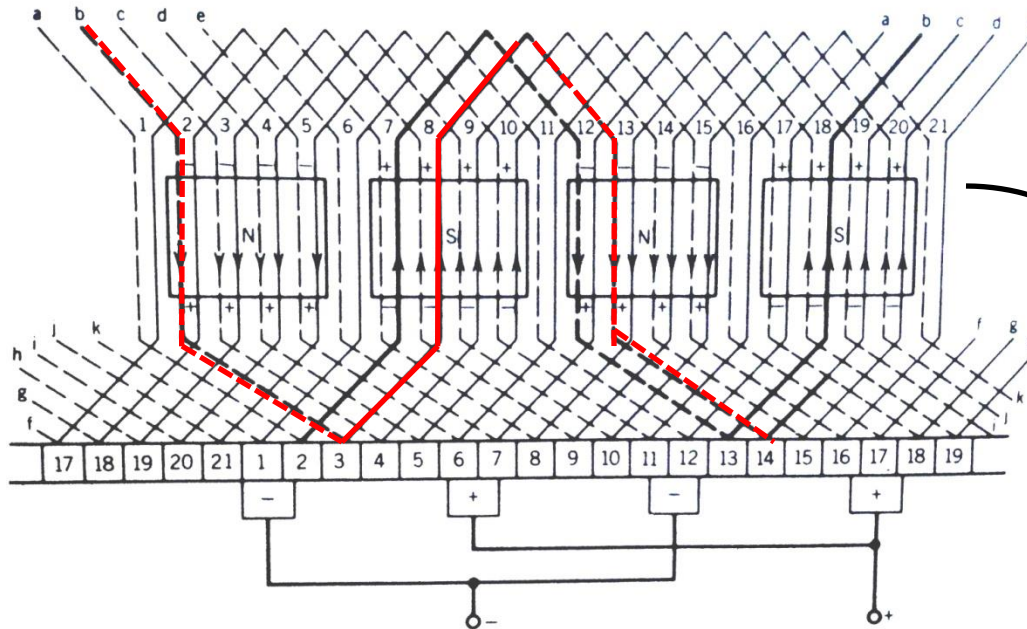

شمای گسترده

✓ کلافها در چهره یک موج در شیارها قرار گرفته اند.

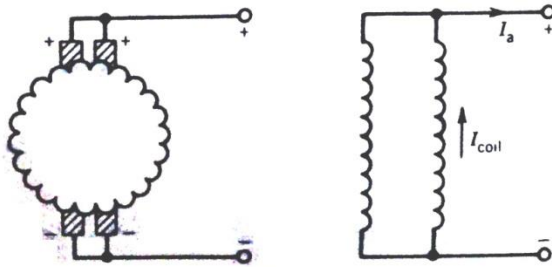

توصیف معادلی از کلافها

سیم پیچی موجی (Wave Winding)

## فصل دوم: ماشین های جریان مستقیم (DC)

### سیم پیچی آرمیچر:

مقایسه سیم بندی حلقوی و موجی:

الف) سیم پیچی **حلقوی** تعدادی مسیر موازی معادل تعداد قطبها و جاروبکها پدید می آورد.

لذا اینگونه سیم بندی برای ماشینهای با جریان زیاد و ولتاژ پائین مناسب است.

ب) سیم پیچی **موجی** دو مسیر موازی مهیا می سازد.

لذا اینگونه سیم بندی برای ماشینهای با جریان کم و ولتاژ بالا مناسب است.

گشتاور ماشین های جریان مستقیم (DC)


$$T_e = (1/W_m).E_a.I_a$$

تولید گشتاور الکترومغناطیسی

اثر متقابل

شار میدان اصلی

نیروی محرکه مغناطیسی آرمیچر

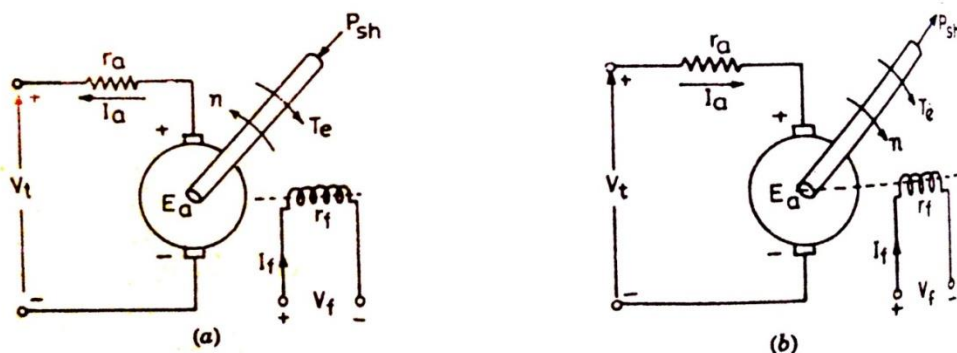

مدل مداری ماشین DC (a) حالت مولدی (b) حالت موتوری



مدل مداری ماشین های جریان مستقیم (DC)

- ✓ ماشین های DC حاوی دو مدار جداگانه اند.
- ✓ یک مدار میدان مغناطیسی را تشکیل می دهد و مدار دوم همان سیم پیچی آرمیچر است.
- ✓ نیروی محرکه مغناطیسی (mmf) ناشی از این دو مدار متعامد می باشد.



## فصل دوم: ماشین های جریان مستقیم (DC)

### مدل مداری ماشین های جریان مستقیم (DC)

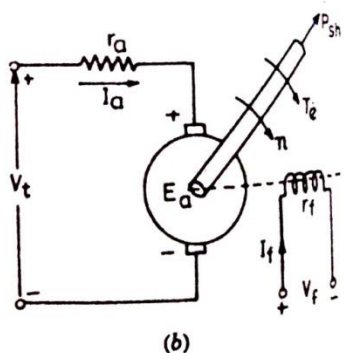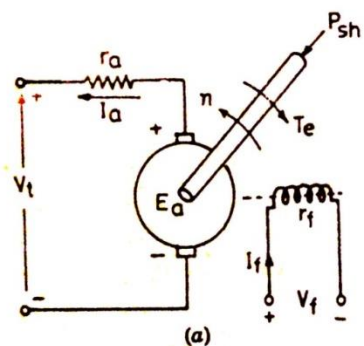


مدل مداری ماشین DC (a) حالت مولدی (b) حالت موتوری

✓ در ماشین dc، شار هر قطب به عوامل زیر بستگی دارد:


۱- mmf ناشی از هر قطب

۲- رلوکتانس مسیر مغناطیسی

توصیف ساده‌ای از یک ماشین DC

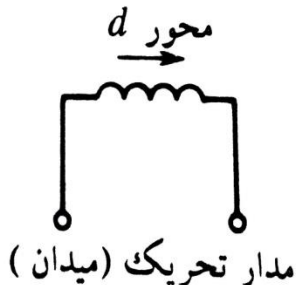

مدار تحریک (میدان)


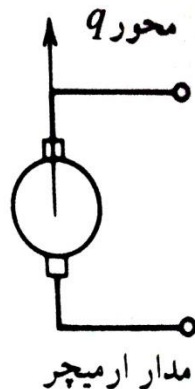


مدار ارمیچر

✓ میدان ناشی از قطبها در امتداد محور d و mmf حاصله از ارمیچر در راستای محور q است.

## فصل دوم: ماشین‌های جریان مستقیم (DC)

### مدل مداری ماشین‌های جریان مستقیم (DC)

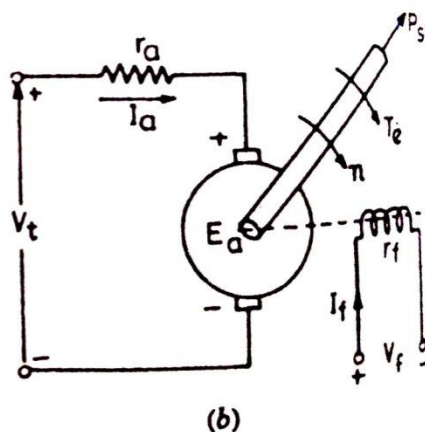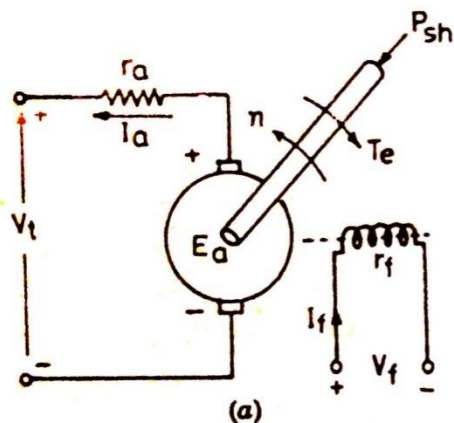

$V_t < E_a$  ← در حالت مولدی  
 $V_t > E_a$  ← در حالت موتوری

مدل مداری ماشین DC (a) حالت مولدی (b) حالت موتوری

✓ وقتی جریان آرمیچر ( $I_a$ ) در جهت نیروی محرکه الکتریکی تولیدی  $E_a$  باشد، ماشین DC بصورت مولد کار می‌کند.

$$V_t = E_a - r_a \cdot I_a$$

ولتاژ ترمینال آرمیچر ←

مقاومت آرمیچر ←

$$V_t = E_a + r_a \cdot I_a$$

برای حالت موتوری

## فصل دوم: ماشین‌های جریان مستقیم (DC)

### روشهای تحریک

یک ماشین DC بجز ماشین‌های DC کوچک که در آنها مغناطیس دائم بکار می‌رود، فقط وقتی می‌تواند بعنوان یک وسیله تبدیل انرژی کار کند که سیم پیچ میدان آن با جریان مستقیم تحریک شده باشد.

بطور کلی دو روش جهت تحریک کردن سیم پیچ میدان ماشینهای DC وجود دارد.


الف) تحریک جداگانه

ب) تحریک خودی

ماشین‌های DC ممکن است دارای یک یا چند سیم پیچ میدان باشند و روش تحریک کردن آنها از روی مشخصه‌های کاری این ماشینها مشخص می‌گردد. در سمت چپ نمودارهای شکل (A) اتصالات داخلی یک ماشین ۲ قطب بطور فیزیکی نشان داده شده است و در سمت راست، نمودارهای طرح واره، ماشینهای DC همراه با روشهای مختلف تحریک ماشینهای DC نشان داده شده است.

## فصل دوم: ماشین های جریان مستقیم (DC)

### روش های تحریک

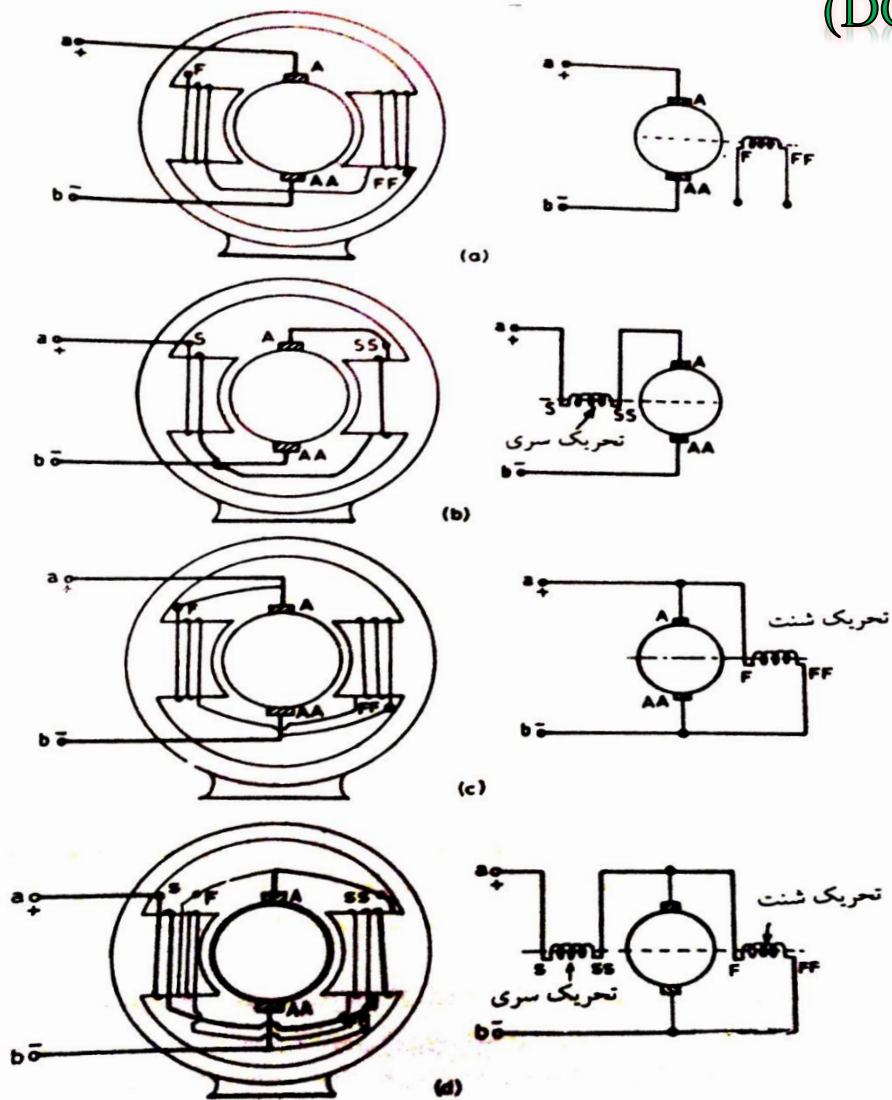

شکل (A) روشهای تحریک ماشینهای DC

- (a) ماشین DC تحریک جداگانه
- (b) ماشین DC تحریک سری
- (c) ماشین DC تحریک شنت
- (d) ماشین DC تحریک کمپوند

## فصل دوم: ماشین‌های جریان مستقیم (DC)

### روش‌های تحریک

#### الف) تحریک جداگانه

پیچک تحریک جداگانه شامل صدها دور از سیم نازک می‌باشد که به منبع خارجی یا جداگانه متصل شده است (شکل A-(a)) ولتاژ منبع DC خارجی هیچگونه وابستگی با ولتاژ آرمیچر ندارد یعنی انرژی دار کردن پیچک میدان از یک منبع تغذیه جداگانه با هر ولتاژ مناسب صورت می‌گیرد.

#### ب) تحریک خودی

هنگامی که پیچک میدان توسط آرمیچر خودش تحریک شود به چنین ماشینی ماشین DC خود تحریک گویند. در این ماشینها قطب‌های میدان باید دارای پس ماند مغناطیسی باشند تا هنگامی که آرمیچر می‌چرخد ولتاژ پس ماندی در بین جاروبکها ایجاد شود. این ولتاژ پس ماند جریانی در سیم پیچ میدان ایجاد می‌کند به طوری که شار پس ماند تقویت گردد.

## فصل دوم: ماشین‌های جریان مستقیم (DC)

## ماشین DC خود تحریک بصورت زیر تقسیم بندی می‌شود:

۱) تحریک سری: سیم پیچ میدان شامل تعداد دور کم از سیم‌های ضخیم می‌باشد که بطور سری با آرمیچر متصل شده است (مطابق شکل (A-b)). به عبارت دیگر جریان میدان سری به جریان آرمیچر بستگی دارد و از این دیدگاه ممکن است میدان سری را سیم پیچ تحریک جریانی نامید.

۲) تحریک شنت: پیچک میدان شامل تعداد دور زیاد از سیم‌های نازک می‌باشد که به صورت موازی به آرمیچر متصل می‌شود (شکل (A-c)). بنابراین ولتاژ دو سر آرمیچر برابر ولتاژ میدان شنت می‌باشد و به این دلیل سیم پیچی شنت را میدان ولتاژی می‌نامند. به خاطر داشته باشید که پیچک میدان سری و سیم پیچ میدان شنت به ترتیب دارای مقاومت کم و مقاومت زیاد است.

۳) تحریک کمپوند: تحریک کمپوند شامل هر دو سیم پیچ تحریک سری و سیم پیچ تحریک شنت است. در بعضی موارد سیم پیچ تحریک جداگانه می‌تواند بجای سیم پیچ تحریک شنت بکار رود. در اینجا ماشین کمپوند DC با سیم پیچ میدان سری و سیم پیچ میدان شنت بحث می‌شود. شکل (A-d).

## فصل دوم: ماشین‌های جریان مستقیم (DC)

### ماشین DC کمپوند


اگر شار میدان سری در جهت شار میدان شنت باشد به نحوی که شار فاصله هوایی هر قطب افزایش یابد به چنین ماشینی ماشین کمپوند اضافی گویند

اگر شار میدان سری مخالف شار میدان شنت باشد به نحوی که شار فاصله هوایی متوجه در هر قطب کاهش یابد ماشین را ماشین DC کمپوند نقصانی می گویند

## فصل دوم: ماشین‌های جریان مستقیم (DC)

## ماشین DC کمپوند

از نظر اتصالات یک ماشین کمپوند DC می‌تواند دارای اتصال شنت بلند و یا شنت کوتاه باشد.

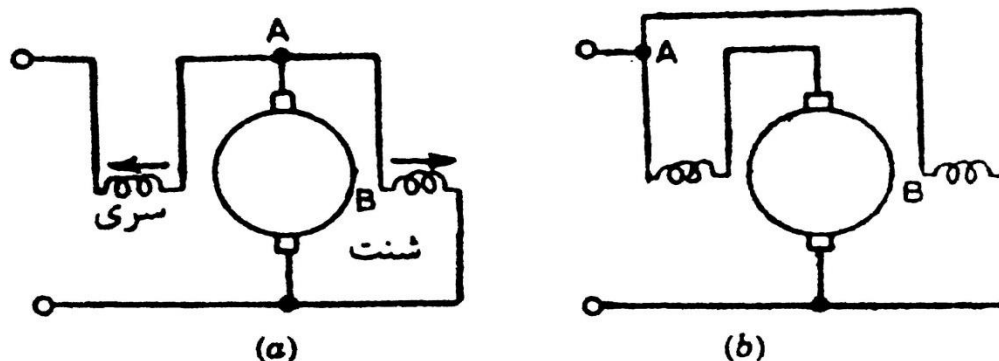

شکل (B). ماشین کمپوند DC (a) اتصال شنت کوتاه و (b) اتصال شنت بلند

در اتصال شنت کوتاه شکل (B-a). میدان تحریک شنت به دو سر آرمیچر متصل شده است. در اتصال شنت بلند سیم پیچ میدان شنت به دو سر ماشین یا ترمینالهای خط متصل می‌شود که در شکل (B-b). نشان داده شده است. با کمی دقت در شکل (B) می‌توان به اختلاف بین اتصال شنت بلند و شنت کوتاه پی برد.



## فصل دوم: ماشین های جریان مستقیم (DC)

## ماشین DC کمپوند



سوال: چه تفاوتی بین مشخصه ی کاری اتصال شنت بلند و کوتاه وجود دارد؟

## عکس العمل آرمیچر:

✓ اگر از سیم پیچی آرمیچر جریان عبور نکند، در اینصورت شار در ماشین dc توسط mmf حاصله از جریان تحریک شکل می گیرد.

✓ اگر از سیم پیچی آرمیچر جریان عبور کند، در اینصورت آرمیچر نیز mmf و در نتیجه شار مخصوص به خود را تولید می کند که در جهت محور q عمل می نماید.

✓ mmf آرمیچر باعث می شود که ناحیه چگالی شار صفر از محور q فاصله بگیرد و این امر باعث می شود کموتاسیون ضعیفی رخ دهد و جرقه ایجاد شود.

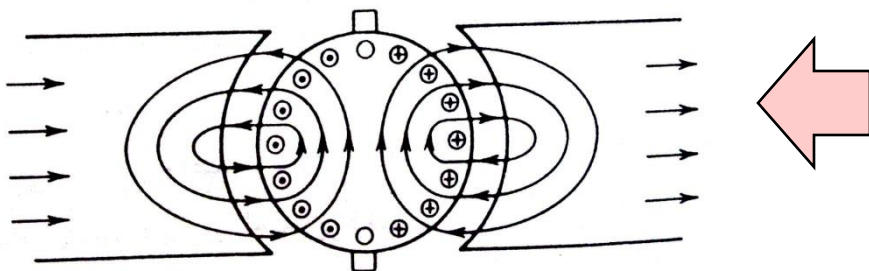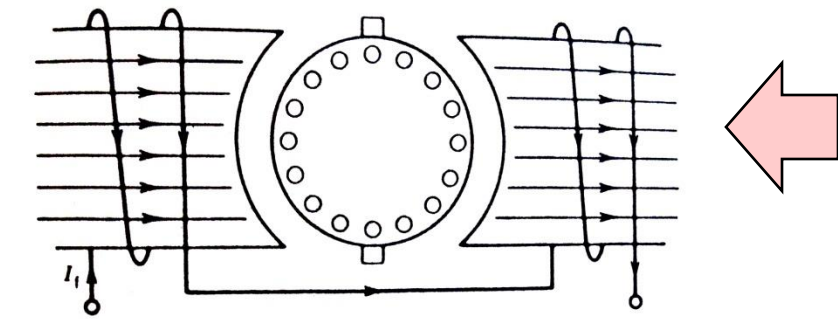

## فصل دوم: ماشین های جریان مستقیم (DC)

### روش های کاهش اثر عکس العمل آرمیچر:

۱- ۱- با کفش قطبهای پخ شده یا قطبهای خارج از مرکز می توان طول فاصله هوایی کم در زیر محور مرکزی قطب و طول فاصله هوایی زیاد در نوک قطب را ایجاد کرد.

۱- زیاد کردن مقاومت مغناطیسی لبه قطب

۱- ۲- استفاده از ورقه های قطب بصورت یک در میان


 

**سوال:** استفاده از روشهای (۱- ۱) و (۱- ۲) چه تاثیری بر روی شار میدان اصلی دارند؟

۲- کاهش شار آرمیچر:

افزایش مقاومت مغناطیسی مسیر شار آرمیچر

رلوکتانس زیر نوک قطبها افزایش می یابد.

**سوال:** استفاده از روش کاهش شار آرمیچر چه تاثیری بر روی شار اصلی دارد؟

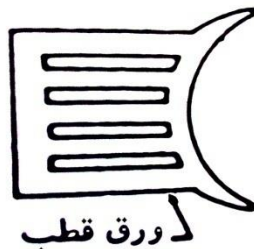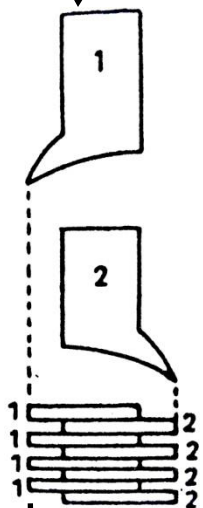


سطح آهن زیر قطبها تقریباً نصف می شود.

## فصل دوم: ماشین‌های جریان مستقیم (DC)

## روش‌های کاهش اثر عکس‌العمل آرمیچر:

در هنگام طراحی باید مطمئن باشیم که  $mmf$  میدان اصلی در مقایسه یا  $mmf$  بار کامل آرمیچر بانداژه ی کافی قوی است

$mmf$  قطب کمکی در ناحیه ای بین قطبهای اصلی،  $mmf$  ناشی از آرمیچر را خنثی می کند.

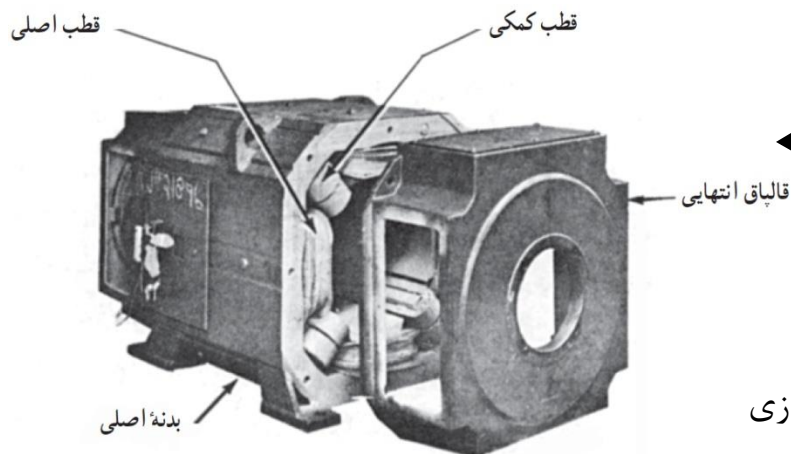

۳- شار اصلی قوی باشد.

۴- قطبهای کمکی (بین قطبی)

۴- سیم پیچ جبران کننده

سیم پیچ جبرانگر در شیارهایی در پیشانی قطبهای اصلی جاسازی می شوند. جریان در سیم پیچ جبرانگر به گونه ایست که  $mmf$  حاصله با  $mmf$  ناشی از آرمیچر مخالفت می کند.

## فصل دوم: ماشین‌های جریان مستقیم (DC)

**سوال:** اثر جابجایی جاروبکها در ماشین‌های DC را دو حالت مولدی و موتور بررسی کنید.

**سوال:** قطبهای کمکی چه تاثیری بر روی فرآیند کموتاسیون دارند؟


**سوال:** نام دیگر قطبهای کمکی چیست؟

**سوال:** سیم پیچی قطبهای کمکی نسبت به آرمیچر سری است یا موازی؟ چرا؟

**سوال:** به منظور جلوگیری از اشباع قطبهای کمکی چه اقدامی در حین طراحی انجام می‌شود؟


## فصل دوم: ماشین های جریان مستقیم (DC)

### دیاگرام پخش توان در ماشین DC

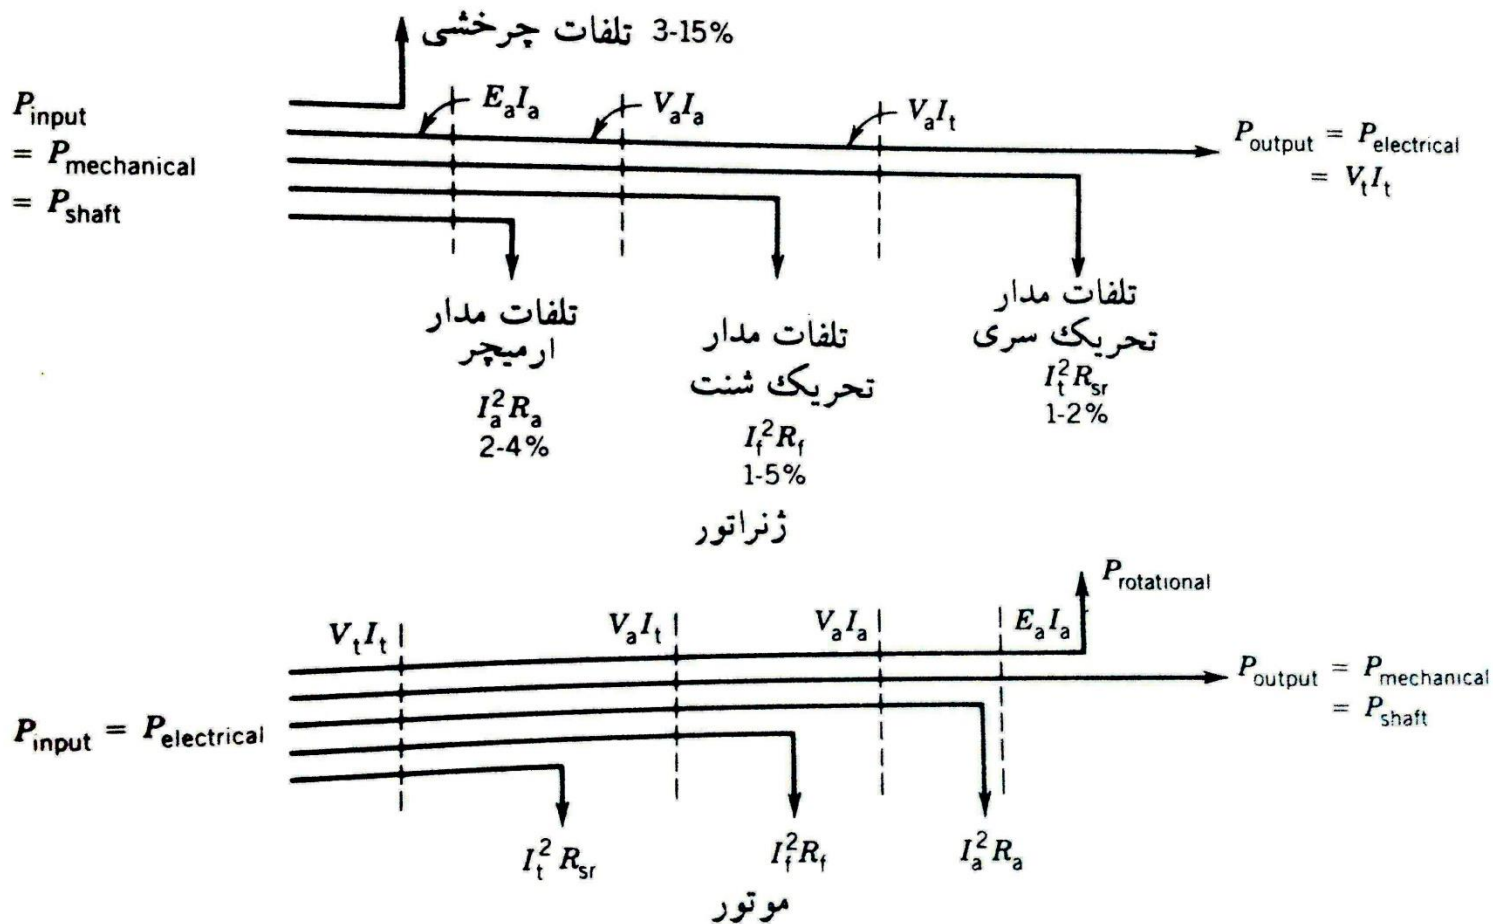

## فصل دوم: ماشین های جریان مستقیم (DC)


## مدار معادل و منحنی مشخصه های ماشینهای DC بر اساس نوع تحریک

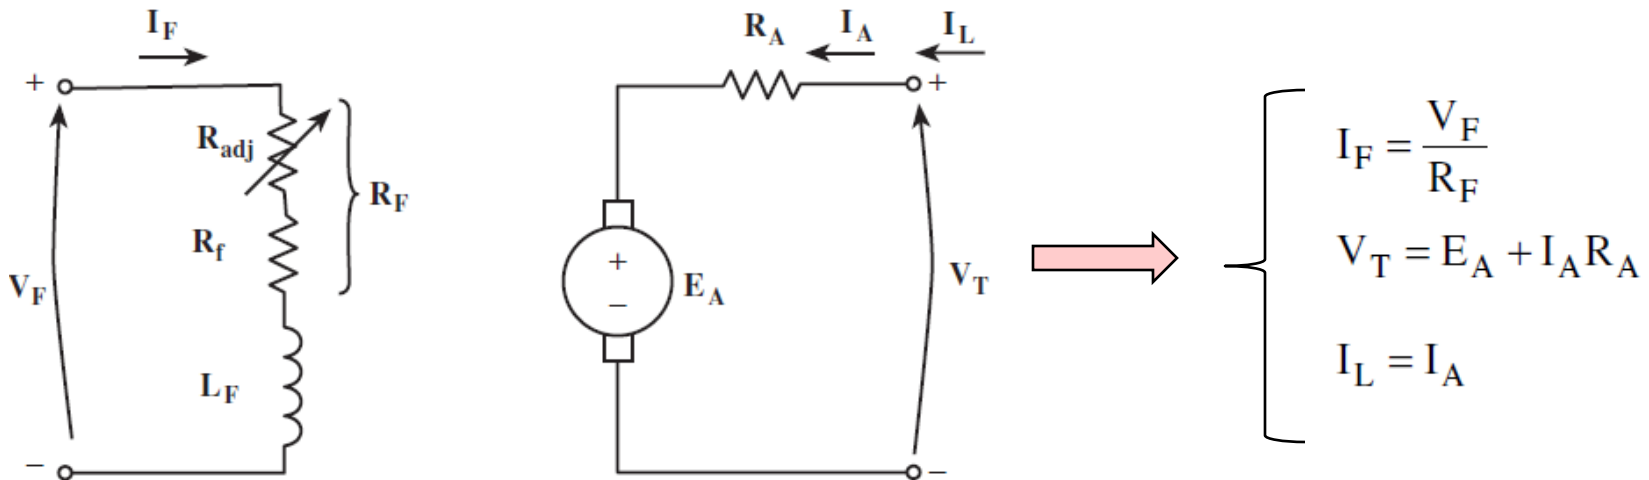

مدار معادل موتور تحریک مستقل

## فصل دوم: ماشین‌های جریان مستقیم (DC)


### مدار معادل و منحنی مشخصه‌های ماشینهای DC بر اساس نوع تحریک

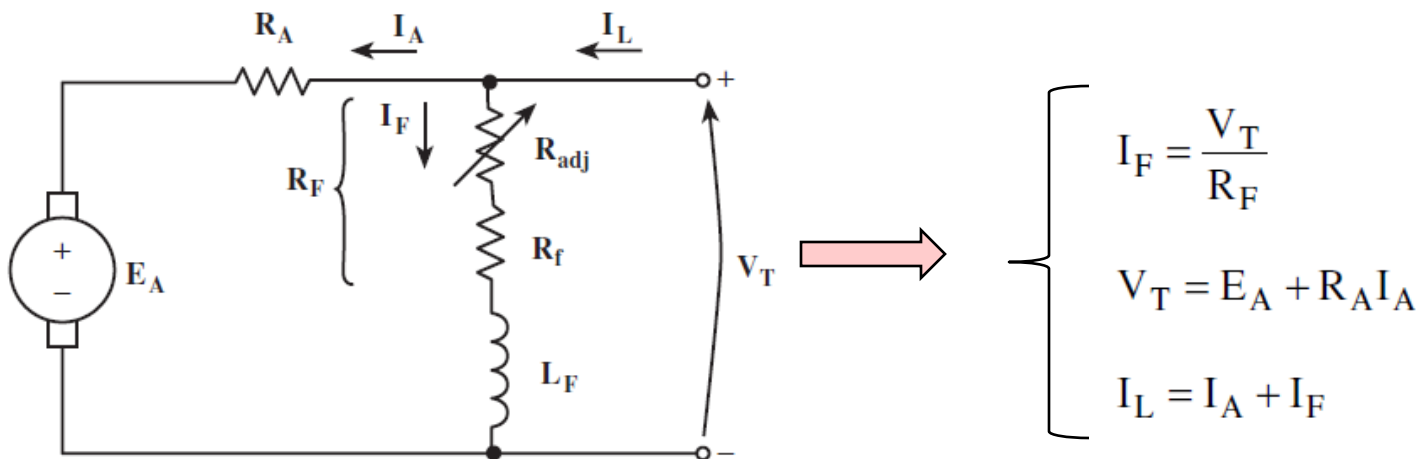

مدار معادل موتور شنت

## فصل دوم: ماشین های جریان مستقیم (DC)

مدار معادل و منحنی مشخصه های ماشینهای DC بر اساس نوع تحریک

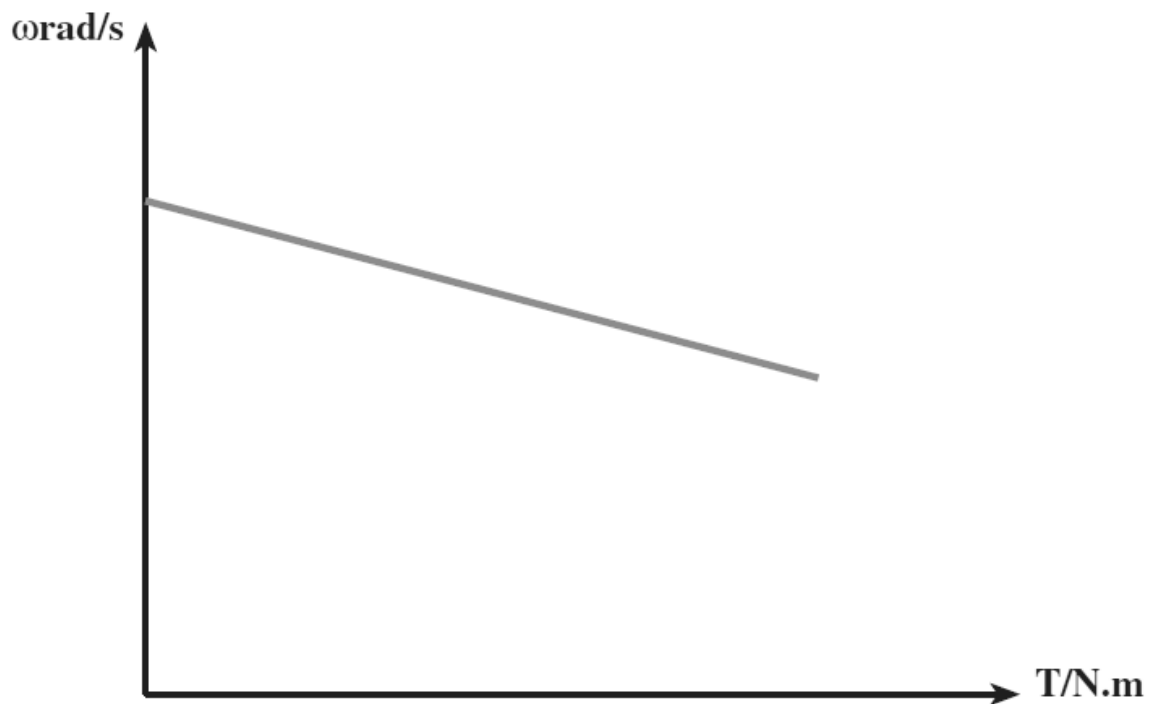


مشخصه گشتاور – دور موتور تحریک مستقل و موتور شنت



## فصل دوم: ماشین های جریان مستقیم (DC)


مدار معادل و منحنی مشخصه های ماشینهای DC بر اساس نوع تحریک

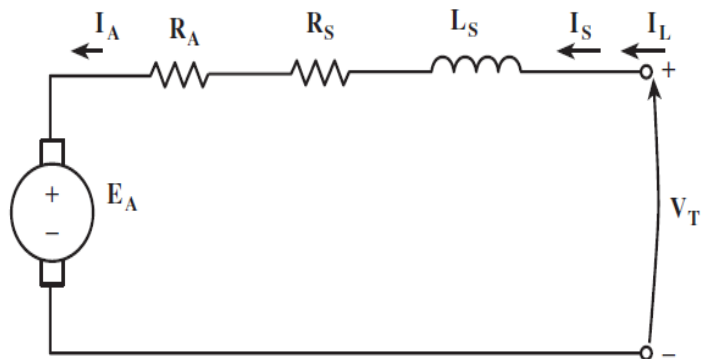

$$\begin{cases} I_A = I_S = I_L \\ V_T = E_A + I_A (R_A + R_S) \end{cases}$$

مدار معادل موتور سری



در موتور سری عملاً یک جریان هم از آرمیچر و هم از تحریک عبور می کند.

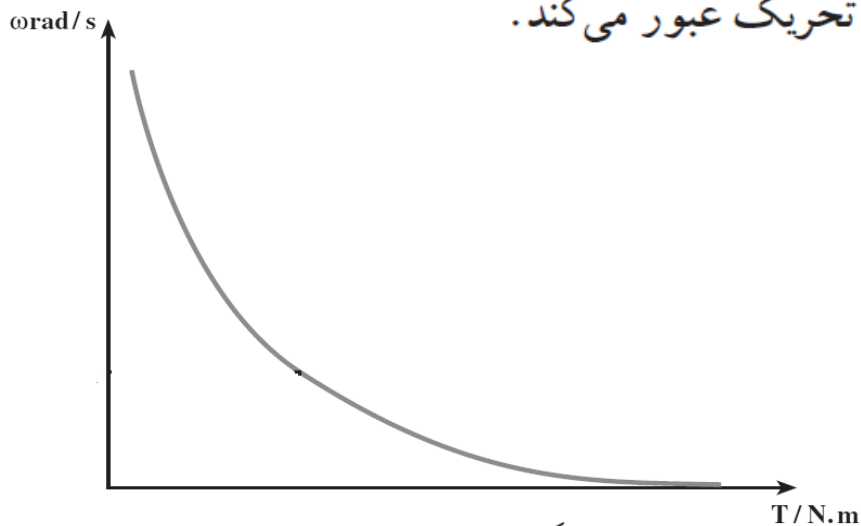

مشخصه گشتاور - دور موتور سری

# فصل دوم: ماشین های جریان مستقیم (DC)

## مدار معادل و منحنی مشخصه های ماشینهای DC بر اساس نوع تحریک

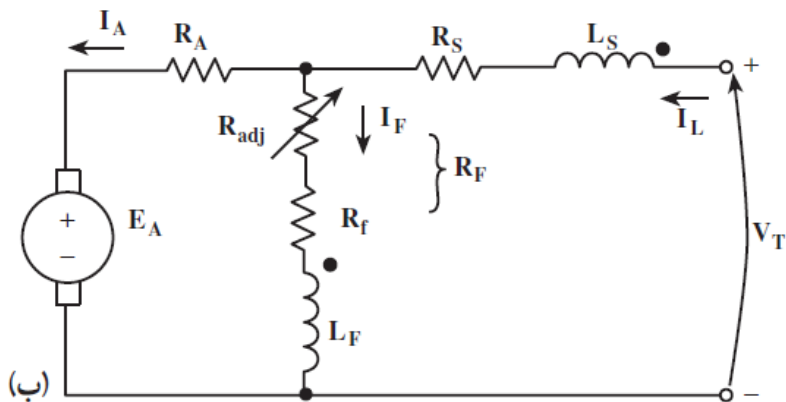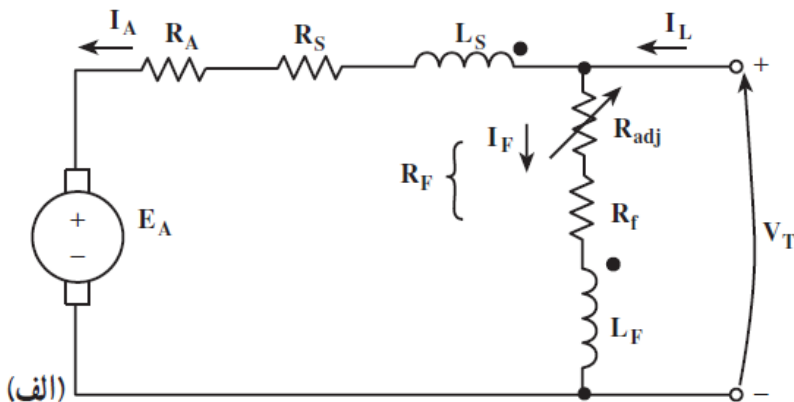


$$\begin{cases} I_F = \frac{V_T}{R_F} \\ V_T = E_A + I_A (R_A + R_S) \\ I_L = I_A + I_F \end{cases}$$

معادل موتور مختلط (کمپوند)


(الف) با انشعاب بلند (ب) با انشعاب کوتاه

## فصل دوم: ماشین‌های جریان مستقیم (DC)

### مدار معادل و منحنی مشخصه های ماشینهای DC بر اساس نوع تحریک

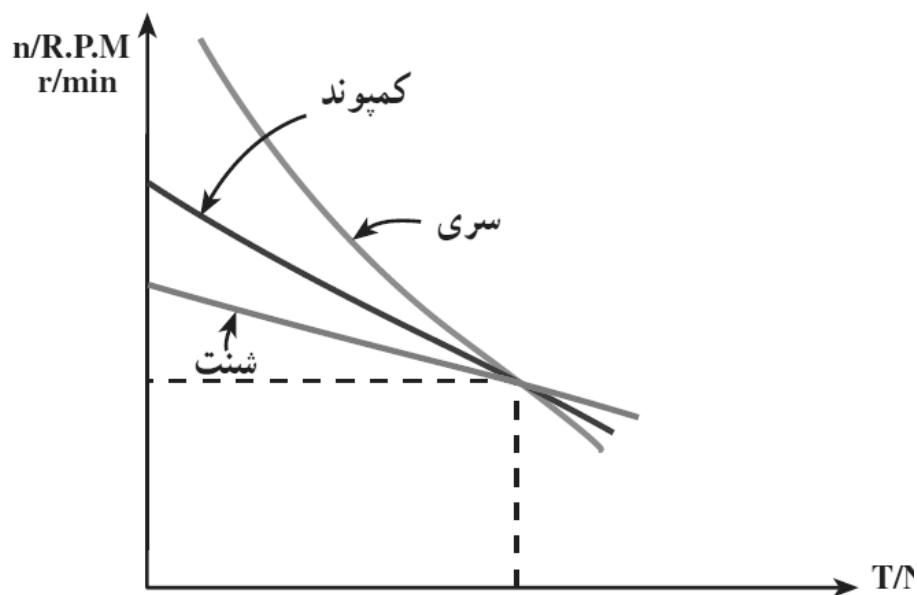

صه‌های گشتاور — دور سه موتور مشابه شنت، سری و کمپوند

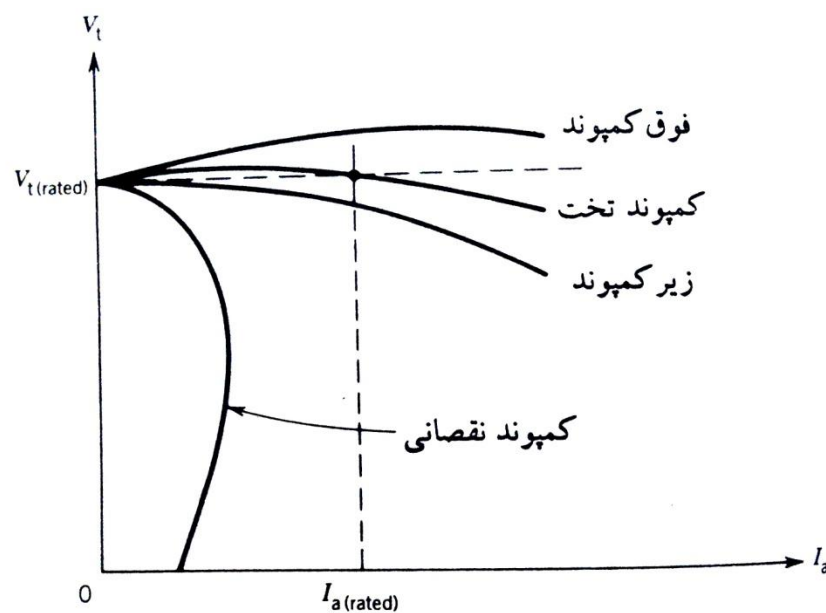

مشخصه  $V - I$  (ولتاژ - جریان) در ژنراتورهای DC کمپوند

## فصل دوم: ماشین‌های جریان مستقیم (DC)

## راه اندازها در ماشینهای dc

✓ اگر موتور dc مستقیماً به شبکه DC متصل شود جریان راه اندازی بالای خطرناکی را از شبکه می کشد.

$$I_a = (V_t - E_a) / R_a$$

مقدار کوچکی است.

در لحظه راه اندازی  $E_a$  صفر است. چون  $E_a$  متناسب با سرعت است.

## فصل دوم: ماشین‌های جریان مستقیم (DC)

## راه اندازه‌ها در ماشینهای dc

البته با دور گرفتن موتور تدریجاً مقدار نیروی محرکه القایی ( $E_A$ ) افزایش یافته از بزرگی جریان آرمیچر کم می‌شود.


برای حل مشکلات ناشی از راه‌اندازی و جریان زیاد آن در موتورهای صنعتی معمولاً از مقاومت‌های پر قدرتی (به عنوان راه‌انداز) استفاده می‌شود.

این مقاومت‌های متغیر در ابتدای راه‌اندازی بطور کامل با آرمیچر سری شده، جریان راه‌اندازی را محدود می‌کنند. مقدار این مقاومتها عملاً طوری انتخاب می‌شوند که جریان راه‌اندازی از حدود ۲ برابر جریان نامی بیشتر نشود. سپس با افزایش دور ماشین که نیروی محرکه  $E_A$  افزایش می‌یابد این مقاومت به تدریج از مدار خارج می‌گردد و با رسیدن موتور به دور نامی مقاومت راه‌انداز کاملاً از مدار خارج شده است.

## فصل دوم: ماشین‌های جریان مستقیم (DC)

## راه اندازه‌ها در ماشینهای dc

- ✓ این نوع راه‌انداز دارای سه ترمینال L، A و F است و به همین دلیل سه نقطه‌ای نامیده می‌شود.
- ✓ راه‌اندازی سه نقطه‌ای برای موتورهای با تنظیم دور وسیع و نیاز به دورهای زیاد مناسب نیست.
- ✓ قطع جریان تحریک (به هر علت) باعث از بین رفتن خاصیت مغناطیسی هسته U شکل شده، با برگشت راه‌انداز به حالت اولیه قطع مدار آرمیچر هم از شبکه جدا خواهد شد.

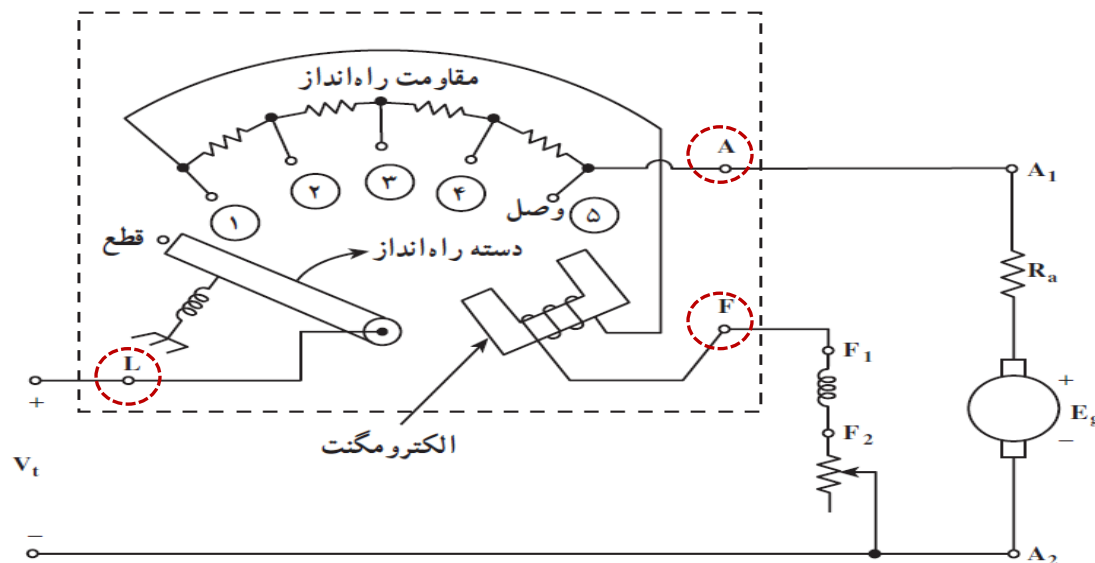


راه اندازه سه نقطه‌ای موتور DC

## فصل دوم: ماشین‌های جریان مستقیم (DC)

## راه‌اندازها در ماشین‌های dc

✓ در این نوع راه‌اندازی امکان افزایش دور در محدوده وسیعتری وجود دارد.

✓ قطع مدار تحریک موجب قطع راه‌انداز نخواهد شد

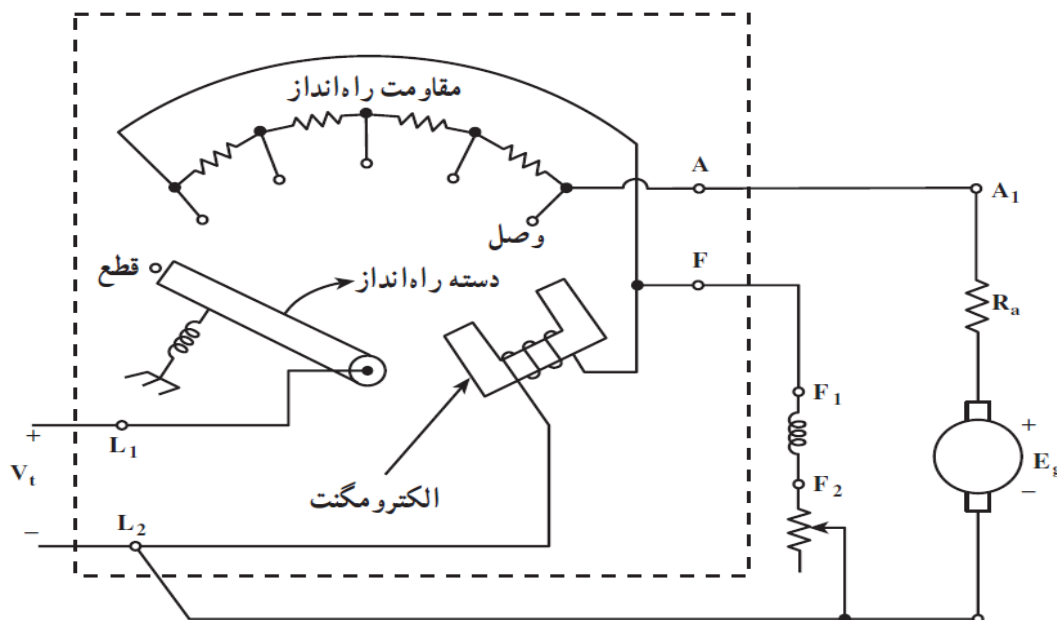

راه‌انداز ۴ نقطه‌ای موتور DC


## فصل دوم: ماشین‌های جریان مستقیم (DC)

## کنترل سرعت موتورهای DC

✓ کنترل سرعت موتور در صنعت از اهمیت بالایی برخوردار است.


✓ اولین سیستم کنترل سرعت موتور dc به سیستم کنترل وارد لئونارد معروف است.

این سیستم از یک مجموعه موتور و ژنراتور تشکیل یافته است.

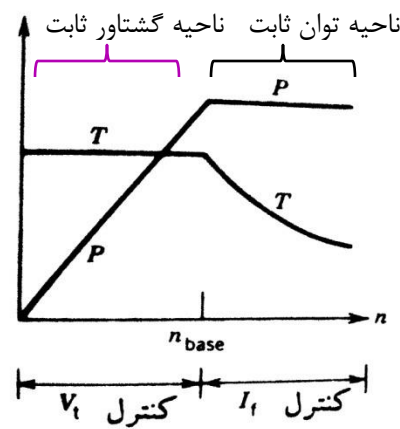

در حالت کنترل ولتاژ آرمیچر، جریان تحریک ثابت نگه داشته می‌شود. آنگاه جریان تحریک ژنراتور به گونه‌ای تغییر می‌نماید که  $V_t$  از صفر تا مقدار اسمی تغییر کند، در این صورت سرعت موتور از صفر تا سرعت مبنا تغییر خواهد کرد.

در این حالت ولتاژ آرمیچر ( $V_t$ ) ثابت نگه داشته می‌شود و جریان تحریک موتور را کاهش می‌دهیم. در این حالت به کنترل سرعت بیش از سرعت مبنا دست خواهیم یافت.

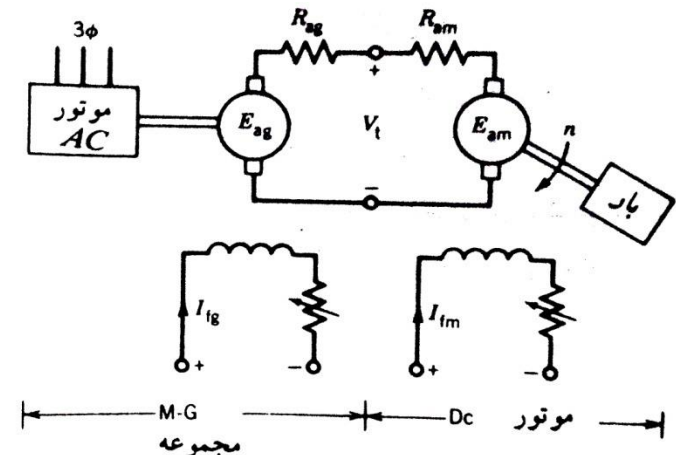




## فصل دوم: ماشین‌های جریان مستقیم (DC)

## کنترل سرعت موتورهای DC

✓ امروزه جهت کنترل سرعت از مبدل‌های الکترونیکی استفاده می‌شود.

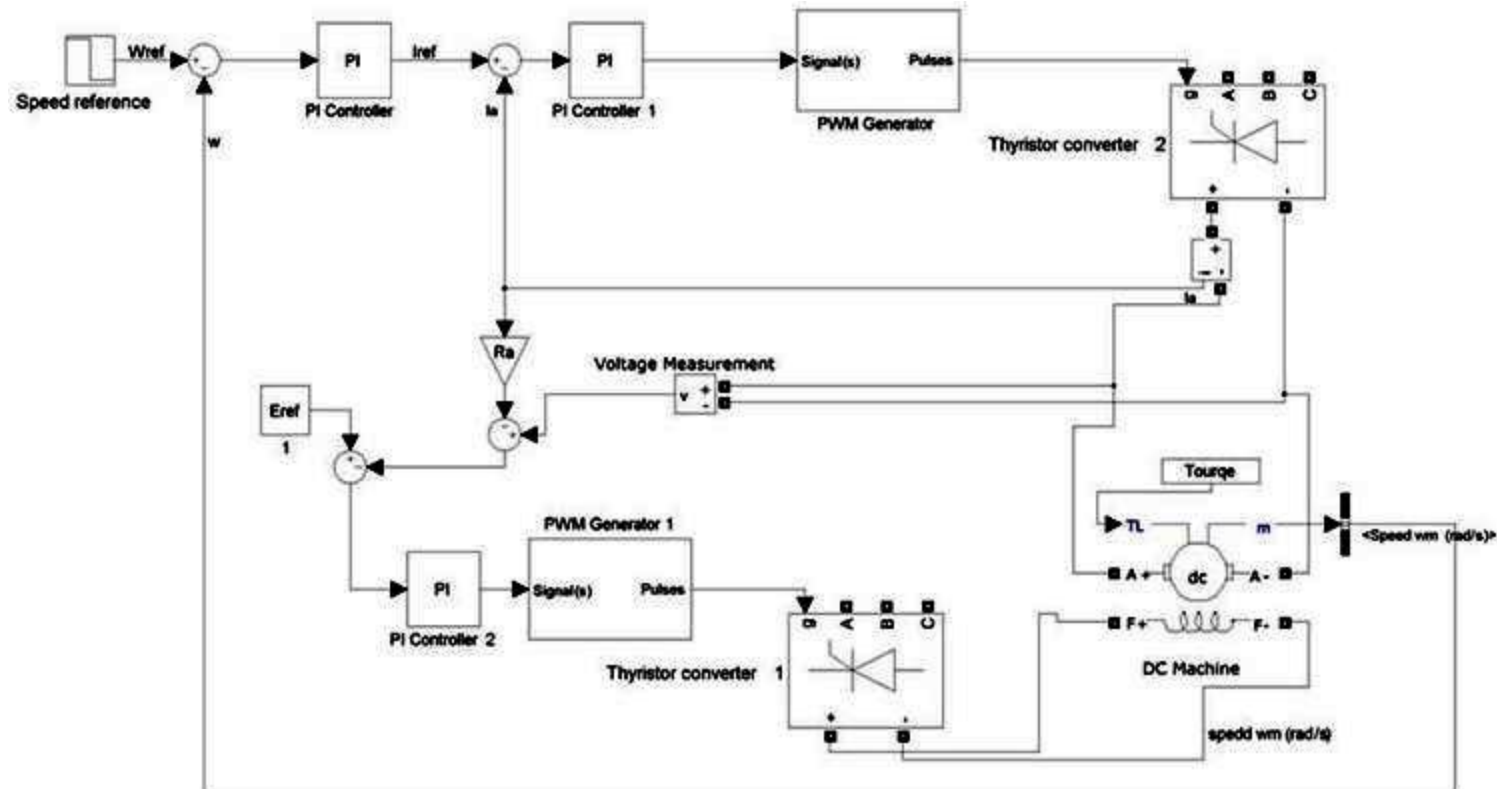

## فصل دوم: ماشین‌های جریان مستقیم (DC)

### شبیه سازی نرم افزاری موتور DC در نرم افزار متلب

- ✓ شبیه سازی نرم افزاری هر پدیده ای در محیط نرم افزار بر اساس روابط و معادلات دیفرانسیلی آن پدیده یا سیستم صورت می گیرد.
  - ✓ برای توصیف رفتار موتور DC در محیط نرم افزاری باید روابط حاکم بر رفتار موتور را پیاده سازی کنیم.
  - ✓ معادلات موتور در واقع توصیفگر رابطه‌ی بین جریانها، ولتاژها، سرعت، گشتاور موتور و غیره می باشد.
  - ✓ هر موتوری از دو بخش الکتریکی و مکانیکی تشکیل یافته است.
- ← پس دو دسته معادله الکتریکی و مکانیکی خواهیم داشت.

## فصل دوم: ماشین‌های جریان مستقیم (DC)

## شبیه سازی نرم افزاری موتور DC در نرم افزار متلب

- ✓ شبیه سازی نرم افزاری هر پدیده ای در محیط نرم افزار بر اساس روابط و معادلات دیفرانسیلی آن پدیده یا سیستم صورت می گیرد.
  - ✓ برای توصیف رفتار موتور DC در محیط نرم افزاری باید روابط حاکم بر رفتار موتور را پیاده سازی کنیم.
  - ✓ معادلات موتور در واقع توصیفگر رابطه‌ی بین جریانها، ولتاژها، سرعت، گشتاور موتور و غیره می باشد.
  - ✓ هر موتوری از دو بخش الکتریکی و مکانیکی تشکیل یافته است.
- ← پس دو دسته کلی معادله الکتریکی و مکانیکی خواهیم داشت.

## معادله مکانیکی:

- پارامترهای مکانیکی موتور شامل: اصطکاک، گشتاور تولیدی در موتور، گشتاوری که بار به موتور اعمال می کند و سرعت روتور

$$J \frac{d\omega}{dt} = T_e - T_L - B_m \omega - T_f \xrightarrow[\text{سرعت بدست می آید.}]{\text{از دو طرف معادله انتگرال بگیریم}} \omega = \frac{1}{J} \int (T_e - T_L - B_m \cdot \omega - T_f)$$

where  $J$  = inertia,  $B_m$  = viscous friction coefficient, and  $T_f$  = Coulomb friction torque.

## فصل دوم: ماشین های جریان مستقیم (DC)

## شبیه سازی نرم افزاری موتور DC در نرم افزار متلب

$$E = K_E \omega$$

$K_E$  is the voltage constant and  $\omega$  is the machine speed.

معادلات الکتریکی:

$$K_E = L_{af} I_f$$

the voltage constant  $K_E$  is proportional to the field current  $I_f$ ;

$$T_e = K_T I_a$$

where  $K_T$  is the torque constant

$L_{af}$ : اندوکتانس متقابل آرمیچر و میدان

$$T_e, T_L > 0 : \text{Motor mode}$$

$T_e$ : گشتاور الکترو مغناطیسی

$$T_e, T_L < 0 : \text{Generator mode}$$

$T_L$ : گشتاور بار

$$K_T = K_E$$

$I_a$ : جریان آرمیچر

$I_f$ : جریان میدان (تحریک)

$E$ : ولتاژی که در اثر تحریک در سیم پیچ آرمیچر ایجاد می شود.

# فصل دوم: ماشین‌های جریان مستقیم (DC)


## شبیه‌سازی نرم افزار موتور DC در نرم افزار متلب

پیاده سازی معادلات الکتریکی:

پس برای معادل سازی آن باید یک منبع ولتاژ به مقدار E را با سیم پیچ آرمیچر سری کنیم.  
 می دانیم که در سیم پیچ آرمیچر ولتاژ القاء می شود.

سیم پیچ آرمیچر (روتور)

یک منبع ولتاژ وابسته

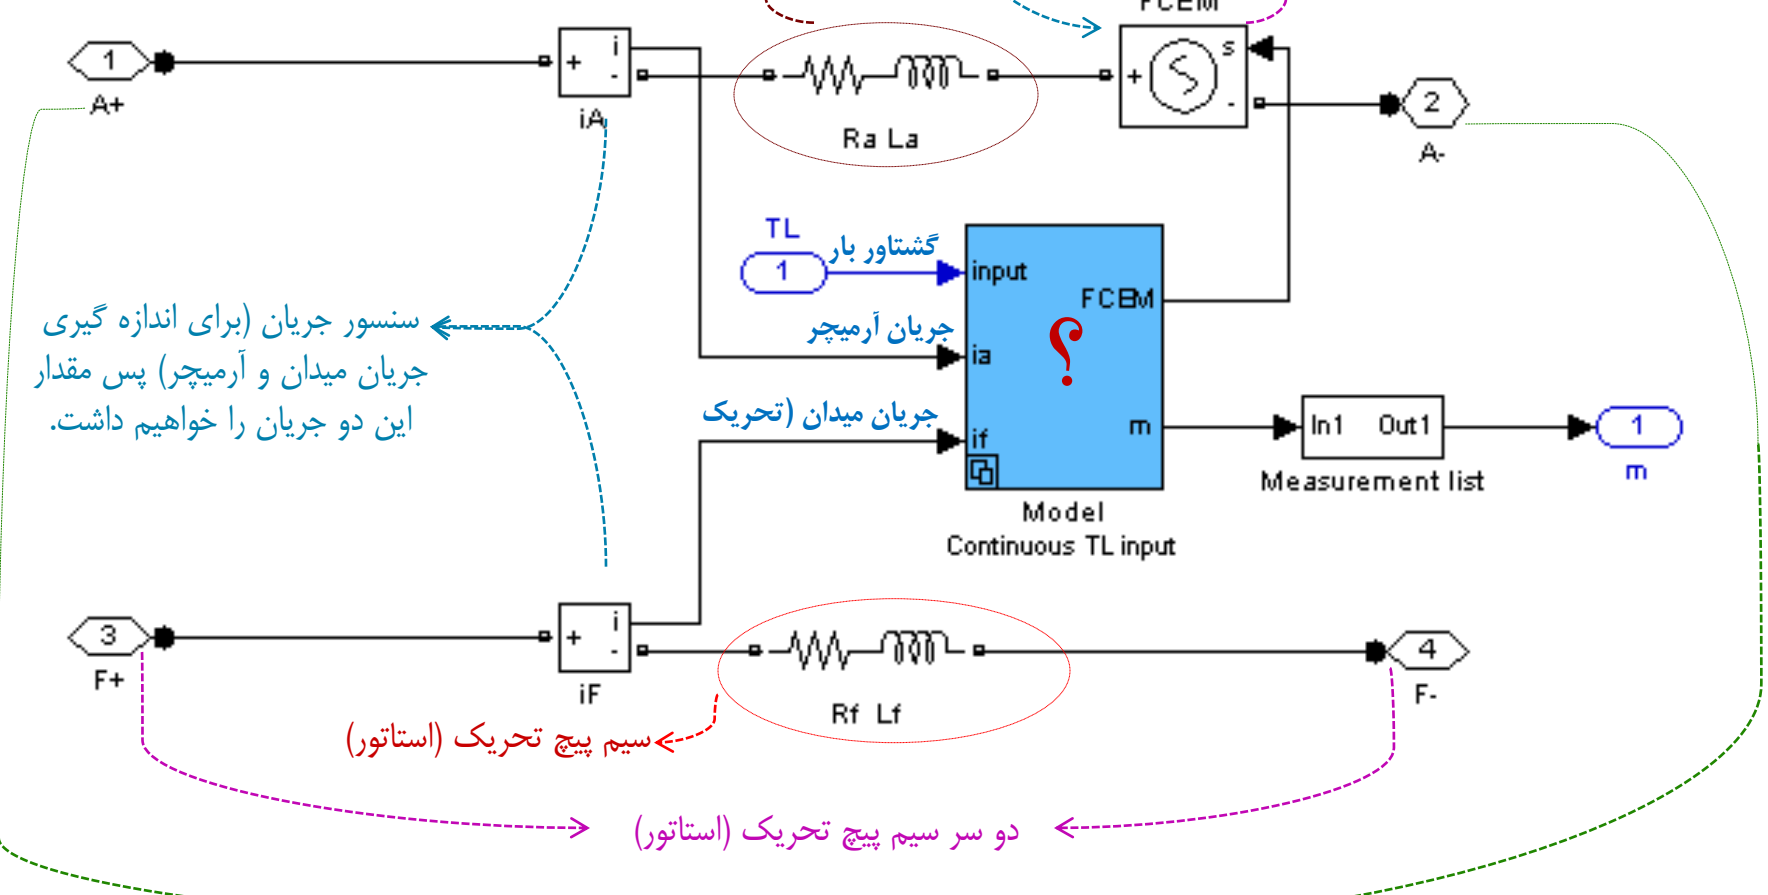

سنسور جریان (برای اندازه گیری جریان میدان و آرمیچر) پس مقدار این دو جریان را خواهیم داشت.



دو سر سیم پیچ تحریک (استاتور)

دو سر سیم پیچ آرمیچر (روتور)

# فصل دوم: ماشین های جریان مستقیم (DC)

## شبیه سازی نرم افزار موتور DC در نرم افزار متلب

پیاده سازی معادله مکانیکی: 
$$\omega = \frac{1}{J} \int (T_e - T_L - B_m \cdot \omega - T_f)$$

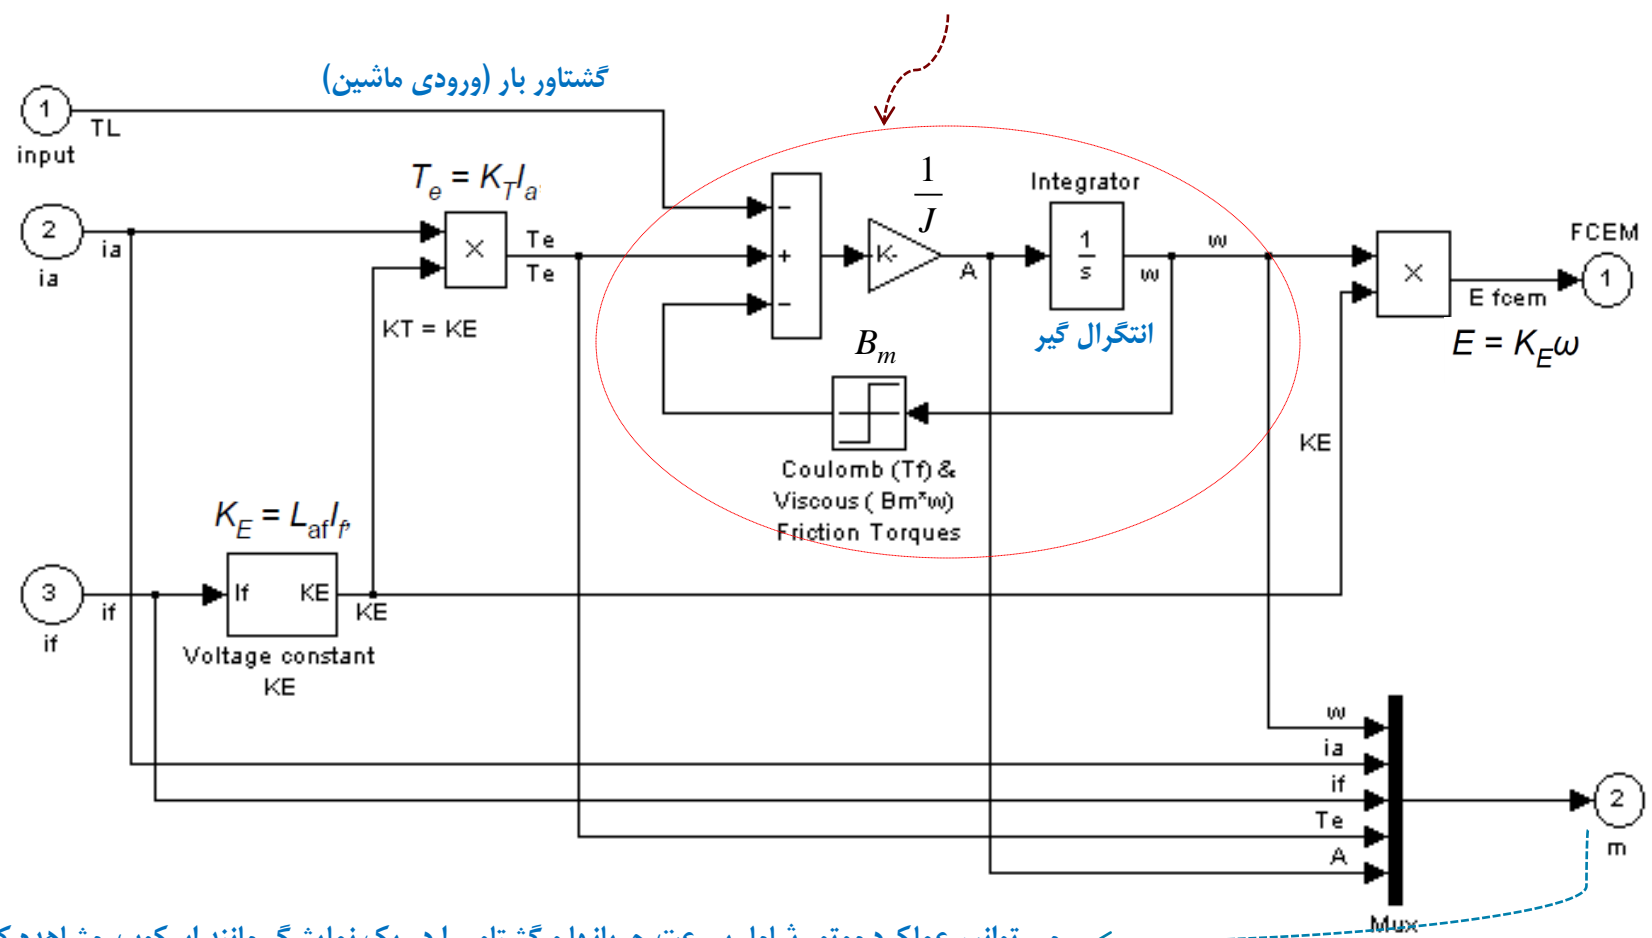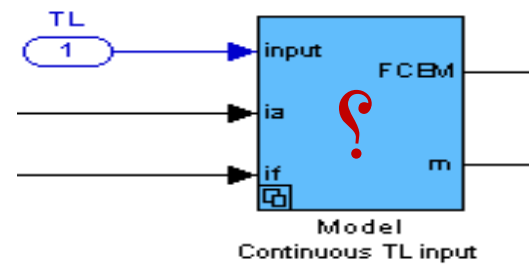

گشتاور بار (ورودی ماشین)

انتگرال گیر

می توانیم عملکرد موتور شامل سرعت جریانهها و گشتاور را در یک نمایشگر مانند اسکوپ مشاهده کنیم.

## فصل دوم: ماشین های جریان مستقیم (DC)

## شبیه سازی نرم افزار موتور DC در نرم افزار متلب

اطلاعات ورودی شبیه سازی نرم افزار موتور dc:

Block Parameters: DC Machine

DC machine (mask) (link)

Implements a (wound-field or permanent magnet) DC machine. For the wound-field DC machine, access is provided to the field connections so that the machine can be used as a separately excited, shunt-connected or a series-connected DC machine.

Configuration Parameters Advanced

Armature resistance and inductance [Ra (ohms) La (H) ]

[ 0.6 0.012]

Field resistance and inductance [Rf (ohms) Lf (H) ]

[ 240 120]

Field-armature mutual inductance Laf (H) :

1.8

Total inertia J (kg.m<sup>2</sup>)

1

Viscous friction coefficient Bm (N.m.s)

0

Coulomb friction torque Tf (N.m)

0



## فصل سوم: ماشین‌های الکتریکی آسنکرون (القایی)


### مقدمه:

- ✓ موتورهای القایی سه فاز، پرکاربردترین موتورهایی هستند که در صنعت استفاده می‌شوند.
- ✓ طراحی ساده و مستحکم، قیمت ارزان، هزینه نگهداری پایین و اتصال آسان به منبع سه فاز امتیازات اصلی موتورهای القایی هستند.
- ✓ موتورهای القایی به علت سادگی و هزینه کم نسبت به ماشین‌های جریان مستقیم برتری دارند و لذا کنترل این موتورها از اهمیت بالایی برخوردار می‌باشد.
- ✓ کنترل ماشین‌های القایی به طرز چشمگیری پیچیده تر از کنترل ماشین‌های جریان مستقیم بوده و چنانچه کارایی بالایی نیز از ماشین انتظار رود بر این پیچیدگی افزوده خواهد شود. در حقیقت این پیچیدگی به علت ساختار چند متغیره و غیر خطی موتور القایی است.



## فصل سوم: ماشین های الکتریکی آسنکرون (القایی)

### مفهوم القایی در ماشین های آسنکرون

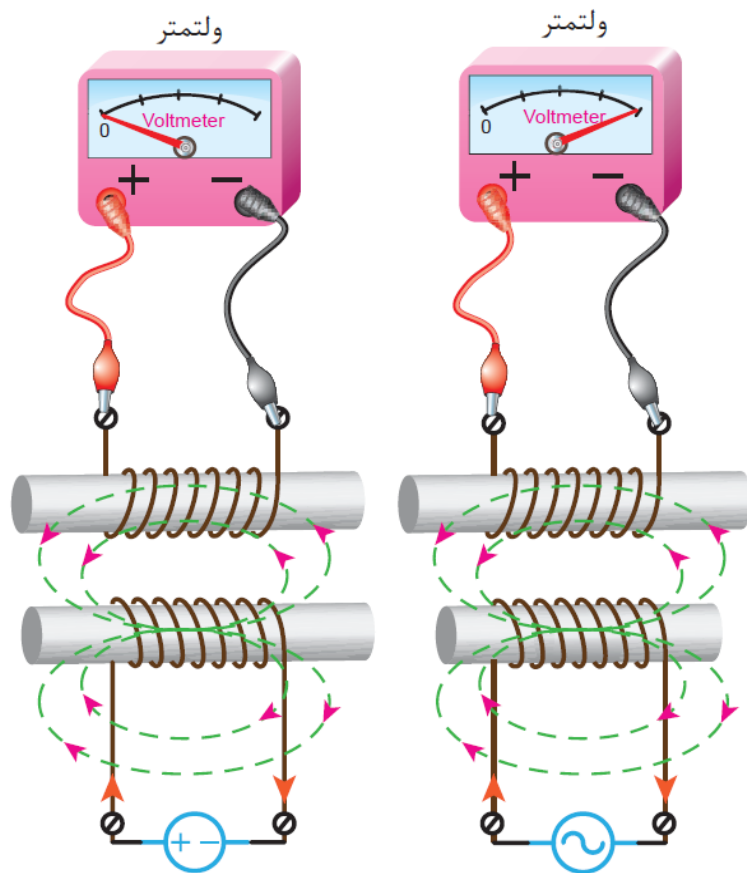


تغییرات فوران عامل ایجاد نیروی محرکه القایی در سیم پیچ است. از آنجا که جریان DC فوران با مقدار ثابت تولید می کند لذا سیم پیچ حامل جریان DC در سیم پیچ مجاور خود نیروی محرکه القا نمی کند.

ایجاد ولتاژ القایی با ولتاژ متناوب (سمت راست) عدم ایجاد ولتاژ القایی با ولتاژ جریان مستقیم (سمت چپ)

## فصل سوم: ماشین های الکتریکی آسنکرون (القایی)

### ساختار ماشین های القایی

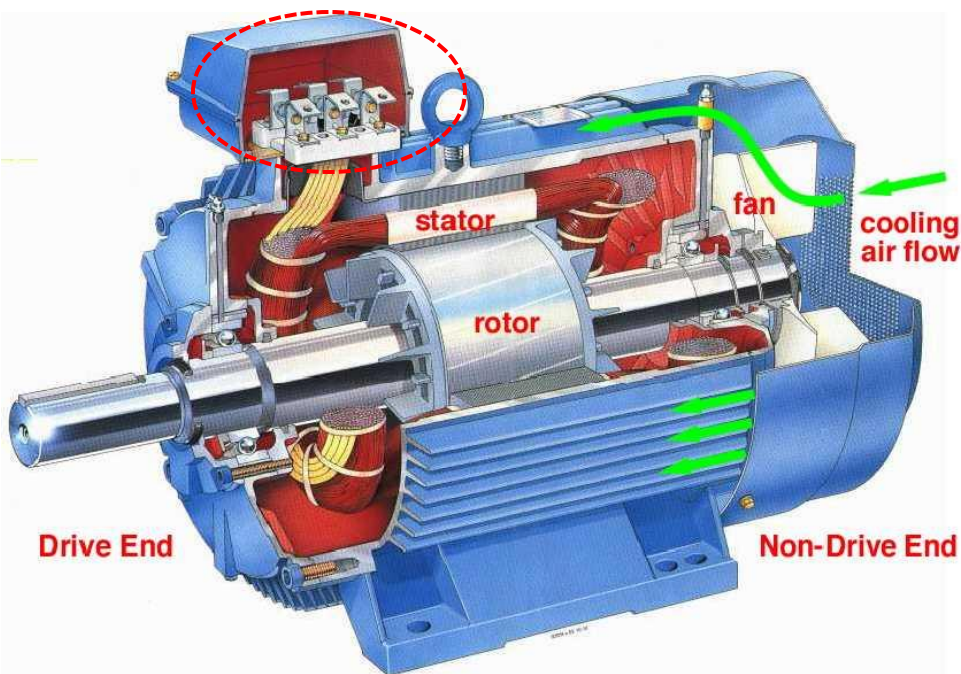

به طور کلی هر ماشین القایی (موتور یا مولد القایی) از دو بخش استاتور و رتور تشکیل شده است. استاتور بخش ثابت و رتور بخش متحرک ماشین می باشد.

به علاوه دو درپوش و باتاقان های طرفین ماشین به گونه ای طراحی می شوند که قسمت متحرک ماشین (رتور) به راحتی در داخل استاتور بچرخد و تکیه گاه مکانیکی مناسبی برای رتور فراهم شود. این بخش در ساختار الکتریکی ماشین نقشی ندارد و جزو تجهیزات مکانیکی ماشین به حساب می آید.

از تعدادی میله های مسی یا آلومینیومی تشکیل یافته است.

این میله ها از هر دو طرف توسط دو حلقه هم جنس با میله ها (آلومینیوم یا مس) به هم متصل شده اند.

• رتور قفسی

• رتور سیم پیچی شده

## رتور

# فصل سوم: ماشین های الکتریکی آسنکرون (القایی) ساختمان ماشین های القایی

## روتور



• رتور قفسی

• رتور سیم پیچی شده

از تعدادی میله های مسی یا آلومینیومی تشکیل یافته است.

این میله ها از هر دو طرف توسط دو حلقه هم جنس با میله ها

(آلومینیوم یا مس) به هم متصل شده اند.

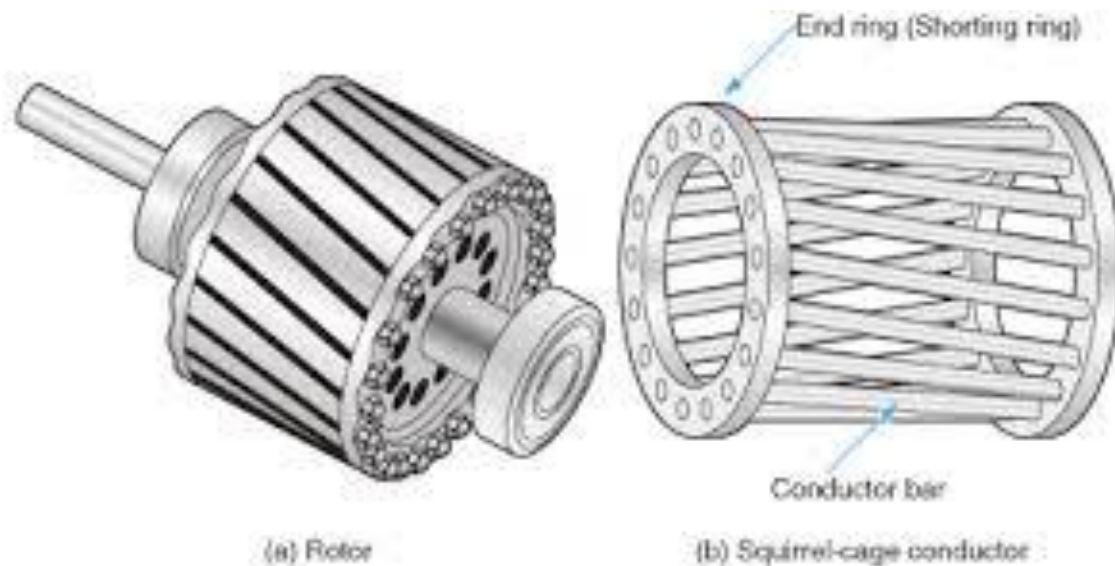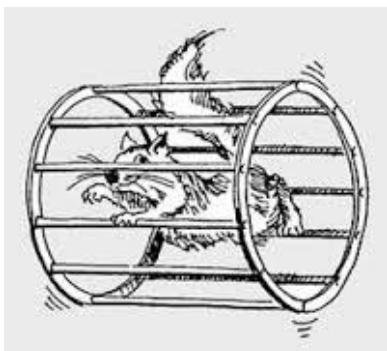

# فصل سوم: ماشین های الکتریکی آسنکرون (القایی) ساختار ماشین های القایی

## روتور

• رتور قفسی

• رتور سیم پیچی شده


از تعدادی میله های مسی یا آلومینیومی تشکیل یافته است.

این میله ها از هر دو طرف توسط دو حلقه هم جنس با میله ها

(آلومینیوم یا مس) به هم متصل شده اند.

## سؤال:

چرا میله های رتور قفس سنجابی نسبت به محور رتور انحراف دارند؟

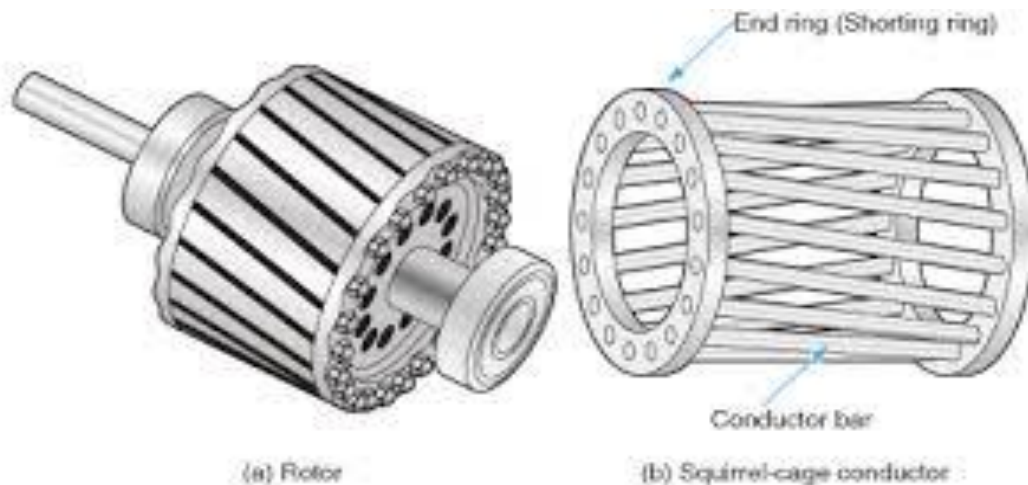


# فصل سوم: ماشین های الکتریکی آسنکرون (القایی) ساختمان ماشین های القایی


بر روی این نوع رتور سه دسته سیم پیچ با اختلاف مکانی  $120^\circ$  درجه مانند استاتور ماشین القایی سه فاز با همان تعداد قطب پیچیده می شوند. این سیم پیچ ها نسبت به بدنه رتور عایق شده است.

**رتور**

- رتور قفسی
- رتور سیم پیچی شده

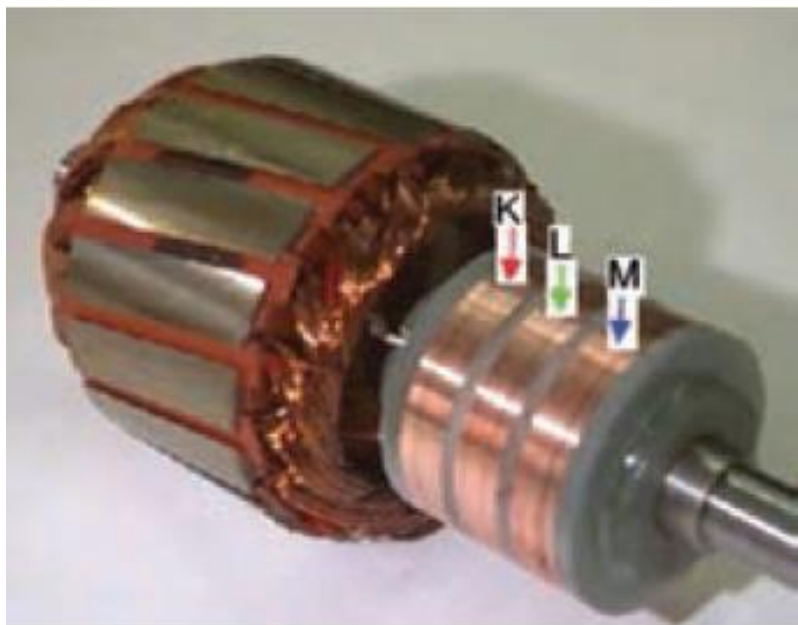

TYPICAL WOUND-ROTOR INDUCTION MOTOR

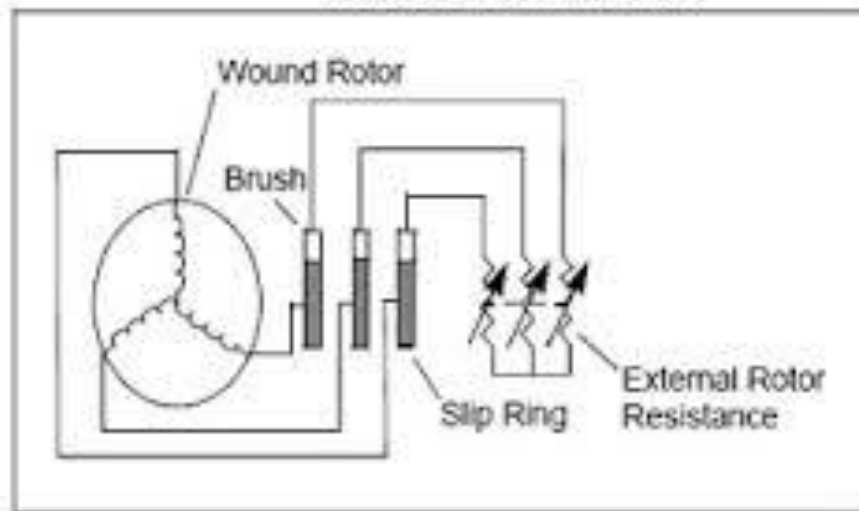

مدار الکتریکی رتور سیم پیچی

## فصل سوم: ماشین های الکتریکی آسنکرون (القایی)

### ساختمان ماشین های القایی

**روتور**

- رتور قفسی
- رتور سیم پیچی شده

بر روی این نوع رتور سه دسته سیم پیچ با اختلاف مکانی  $120^\circ$  درجه مانند استاتور ماشین القایی سه فاز با همان تعداد قطب پیچیده می شوند. این سیم پیچ ها نسبت به بدنه رتور عایق شده است.

تعداد قطب های سیم پیچی رتور باید برابر با تعداد قطب های سیم پیچی استاتور باشد.

سیم پیچ های رتور اغلب با اتصال ستاره به هم وصل می شوند و سه سر دیگر سیم پیچ ها توسط حلقه های لغزان و جاروبک به بیرون رتور جهت اتصال به مقاومت راه انداز انتقال داده می شوند.

## فصل سوم: ماشین‌های الکتریکی آسنکرون (القایی) اساس کار ماشین‌های القایی

✓ مدار الکتریکی موتور القایی سه فاز رتور سیم‌پیچی شده مانند یک ترانسفورماتور سه فاز است. در واقع هر دو از اثر القای نیروی محرکه در سیم‌پیچ طرف دیگر استفاده می‌کنند لذا به این موتورها، موتورهای القایی گفته می‌شود.

✓ در ساختار موتور القایی بین سیم استاتور (اولیه) و رتور (ثانویه) علاوه بر هسته مغناطیسی، فاصله هوایی نیز وجود دارد.

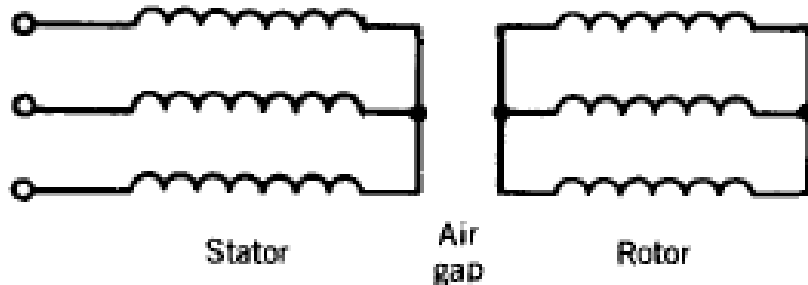


FIGURE 5.12 Three-phase wound-rotor induction motor.

## فصل سوم: ماشین های الکتریکی آسنکرون (القایی) اساس کار ماشین های القایی

### سیم پیچ آرمیچر

به سیم پیچ هایی که در آنها ولتاژ القاء می شود.

### سیم پیچ تحریک (میدان)

به سیم پیچ هایی که از آنها جریان می گذرد تا میدان

مغناطیسی و شار اصلی پدید آیند.



## فصل سوم: ماشین های الکتریکی آسنکرون (القایی)

## اساس کار ماشین های القایی

✓ سیم پیچی تحریک یک سیم پیچ سه فاز متعادل است که بر روی استاتور بسته می شود. چنانچه این سیم پیچی ها از منبع ولتاژ سه فاز متقارن تغذیه شوند، جریان سه فاز سینوسی درون این سیم پیچی ها جاری می شود.

در اثر عبور این جریان های سه فاز سینوسی، سه میدان مغناطیسی ایجاد می شود که با یکدیگر ۱۲۰ درجه اختلاف فاز خواهد داشت.


مقدار میدان برآیند ثابت است و با سرعت سنکرون گردش می کند.

## فصل سوم: ماشین‌های الکتریکی آسنکرون (القایی)

## اساس کار ماشین‌های القایی

✓ میدان گردان استاتور یک ولتاژ سه فاز متعادل در سیم پیچی روتور القا می‌کند که به دلیل اتصال کوتاه بودن سیم پیچی و یا میله‌های روتور، یک جریان در روتور جاری می‌شود این جریان یک میدان گردان تولید می‌کند که نسبت به میدان استاتور ثابت و نسبت به استاتور و روتور در حال گردش است. در اثر تقابل این دو میدان، گشتاور ایجاد می‌شود اگر تعداد قطبهای ماشین‌های القایی  $P$  و فرکانس ولتاژ اعمالی به استاتور  $f_s$  باشد آنگاه سرعت سنکرون بر حسب r.p.m برای است با:

$$n = \frac{2}{p} f 60 = \frac{120f}{p}$$

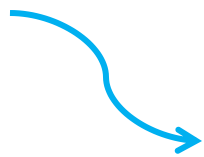

$$\times \left( \frac{\pi}{30} \right)$$

بر حسب Rad/s

## فصل سوم: ماشین های الکتریکی آسنکرون (القایی)

## اساس کار ماشین های القایی


✓ وقتی روتور ساکن است، میدان گردان با سرعت سنکرون سیم پیچهای روتور را قطع می کند اما اگر روتور

با سرعت سنکرون در جهت میدان مغناطیسی گردان بچرخد، میدان گردان با سرعت  $n_s - n$

سیم پیچهای روتور را قطع می کند. بنابراین ولتاژ القا شده به سرعت نسبی بین میدان گردان و روتور

بستگی دارد. از این رو کمیتی به نام لغزش بصورت زیر برای یک ماشین القایی تعریف می شود:

$$s = \frac{n_s - n}{n_s}$$

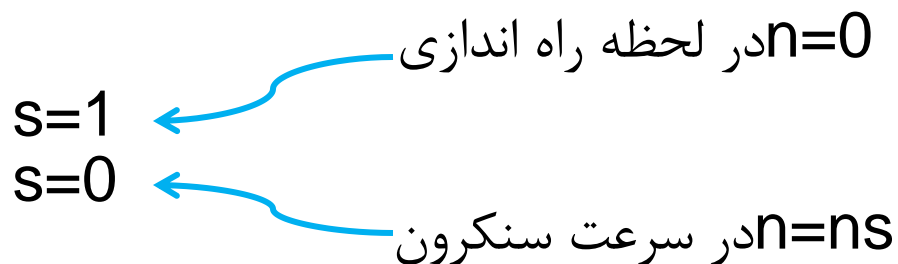

فرکانس ولتاژ القاء شده در سیم پیچهای (یا میله های) روتور برابر است با:  $f_r = s \cdot f_s$

## فصل سوم: ماشین های الکتریکی آسنکرون (القایی)

## اساس کار ماشین های القایی

سرعت میدان گردان روتور به صورت مقابل خواهد بود:

$$n_r = (120 \cdot f_r) / P = S \cdot n_s$$

سرعت میدان گردان استاتور نسبت به روتور عبارت است از:  $n_s - n$

سرعت میدان گردان روتور نسبت به روتور عبارت است از:  $n_r$

سرعت میدان گردان روتور نسبت به استاتور عبارت است از:  $n_r + n$

**سؤال:** سرعت میدان گردان استاتور نسبت به میدان گردان روتور چند است؟

## فصل سوم: ماشین های الکتریکی آسنکرون (القایی)

### اساس کار ماشین های القایی

✓ روتور یک موتور القایی هرگز نمی تواند به سرعت سنکرون برسد. در صورتیکه سرعت روتور به مقدار سنکرون برسد، هادی های روتور نسبت به میدان مغناطیسی گردان ساکن خواهد بود.

در نتیجه در هادی های روتور هیچ ولتاژی القا نخواهد شد و بنابراین گشتاوری بوجود نخواهد آمد. لذا بایستی همواره سرعت گردش روتور از سرعت سنکرون کمتر باشد تا گشتاور تولید شود.

## فصل سوم: ماشین‌های الکتریکی آسنکرون (القایی)

### اساس کار ماشین‌های القایی

یکی از کمیت‌های شبکه برق متناوب، فرکانس  $f$  است که با دوره تناوب  $T$  نسبت عکس دارد. پس می‌توان نتیجه گرفت یکی از عوامل مؤثر بر سرعت میدان دوار، فرکانس شبکه برق می‌باشد ولی از آنجا که فرکانس متناسب با عکس زمان تناوب است، بنابراین با کاهش فرکانس، سرعت چرخش میدان دوار، کم می‌شود و با افزایش فرکانس، سرعت چرخش میدان دوار زیاد می‌شود.

سرعت میدان دوار ماشین القایی را با  $n_s$  نمایش می‌دهند و آن را سرعت سنکرون می‌نامند.

سرعت میدان دوار متناسب با فرکانس است بنابراین می‌نویسیم:

$$n_s \propto f$$

## فصل سوم: ماشین‌های الکتریکی آسنکرون (القایی)

### اساس کار ماشین‌های القایی

رتور موتور القایی پس از راه‌اندازی دور می‌گیرد و سرعت آن به تدریج افزایش می‌یابد. با زیاد شدن سرعت رتور، اختلاف سرعت رتور با سرعت میدان دوار کم می‌شود. این افزایش سرعت تا جایی که نزدیک به سرعت سنکرون است می‌تواند ادامه یابد. زیرا اگر سرعت رتور با میدان دوار برابر شود، میدان استاتور هم نمی‌تواند هادی‌های رتور را قطع نماید و در نتیجه نیروی به رتور وارد نمی‌شود. با وجود وزن خود رتور و نیروی اصطکاک یا تاقان‌ها و هوا، سرعت رتور هرگز به سرعت سنکرون نمی‌رسد بلکه در نزدیک آن پایدار می‌شود. از آنجا که در موتورهای القایی بین سرعت میدان دوار و سرعت رتور همواره اختلاف وجود دارد در نتیجه به آنها موتورهای آسنکرون<sup>۱</sup> نیز گفته می‌شود.

## فصل سوم: ماشین های الکتریکی آسنکرون (القایی)

### اساس کار ماشین های القایی


موتور القایی مانند ترانسفورماتوری است که سیم پیچ اولیه آن سیم پیچ استاتور و ثانویه آن هادی های رتور است. اما مهم ترین تفاوتی که بین آنها وجود دارد یکسانی فرکانس برق در دو سمت ترانسفورماتور و تفاوت فرکانس برق در استاتور و رتور موتورهای القایی است. زیرا با توجه به امکان گردش رتور موتورهای القایی، فرکانس ولتاژ القایی مدار رتور یعنی ( $f_r$ ) تغییر نموده و تابع سرعت رتور ماشین می باشد.

در واقع تنها در صورت ساکن بودن رتور، فرکانس ولتاژ استاتور و رتور برابر است و با افزایش سرعت رتور چون سرعت لغزش کاهش می یابد، فرکانس ولتاژ القایی رتور نیز کم می شود<sup>۱</sup>.




## فصل سوم: ماشین‌های الکتریکی آسنکرون (القایی)

### اساس کار ماشین‌های القایی

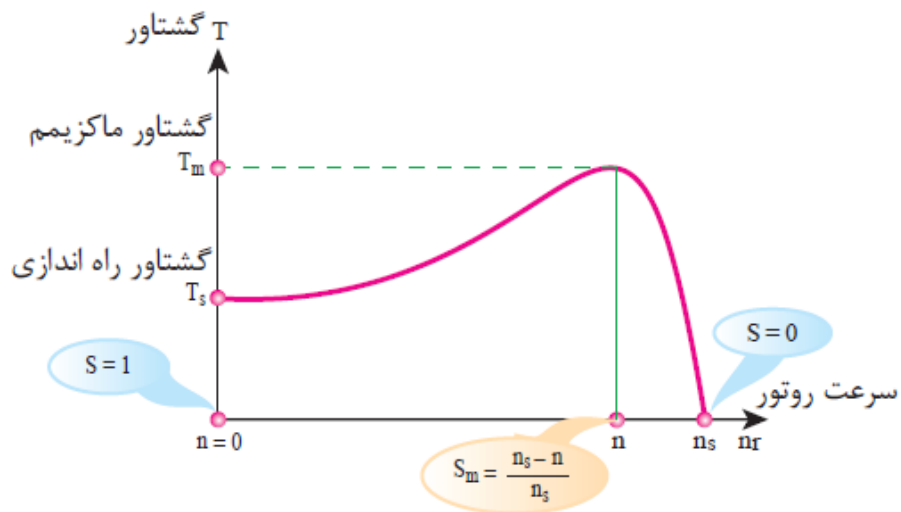

### نواحی مختلف ماشین القایی

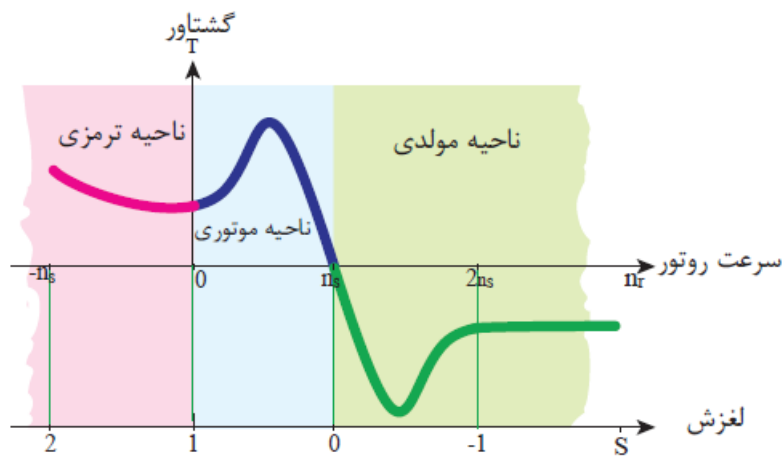

## فصل سوم: ماشین های الکتریکی آسنکرون (القایی) اساس کار ماشین های القایی




در زمان راه اندازی ضریب قدرت موتور بسیار کم است ولی با افزایش سرعت، مقدار آن افزایش یافته و پس از عبور از لغزش بحرانی مقدار آن رو به کاهش می گذارد و در سرعت سنکرون صفر می شود.

## فصل سوم: ماشین های الکتریکی آسنکرون (القایی)

### مدار معادل ماشین های القایی:

سوال: تاثیر مقدار فاصله هوایی بر مصرف انرژی الکتریکی موتور القایی چگونه است؟

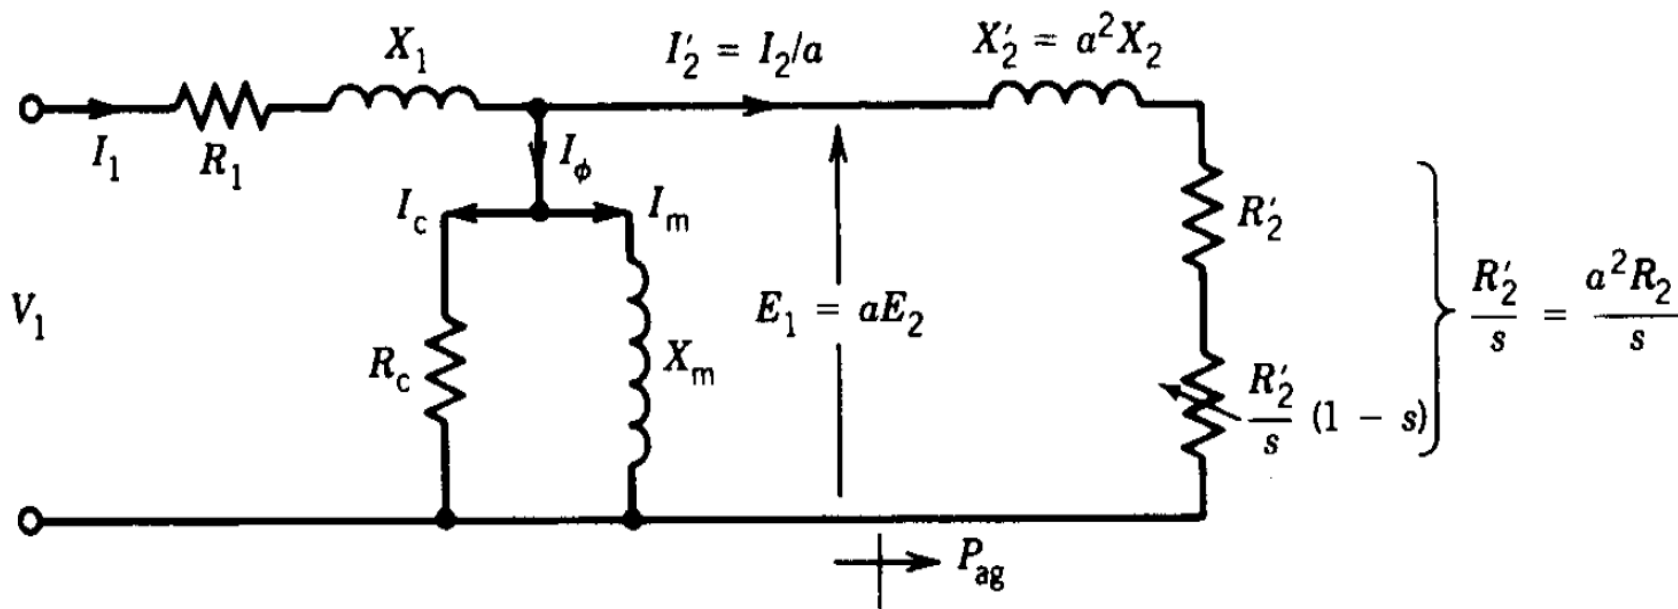

## فصل چهارم: ماشین های الکتریکی سنکرون

منابع:

- درس ماشین های الکتریکی ۳ دکتر حلوائی

- ماشین های الکتریکی - فیتزجراد (مترجم: دکتر قهرمان)

- ماشین های الکتریکی - تحلیل، بهره برداری و کنترل - پ. س. سن

(مترجم: دکتر عابدی)

- بررسی سیستمهای قدرت (جلد اول، هادی سعادت)

## فصل چهارم: ماشین های الکتریکی سنکرون

# کلیات ماشین سنکرون

مروری بر اصول کار ماشین های الکتریکی گردان

$$W_{fd} = \frac{1}{2} i_s^2 L_s + \frac{1}{2} i_r^2 L_r + M_{sr} i_s i_r$$

انرژی ذخیره شده در میدان مغناطیسی یک سیستم خطی:

$$T_e = \frac{\partial W_{fd}}{\partial \theta_r}$$

رابطه کلی گشتاور الکترومغناطیسی در سیستم خطی:


گشتاور الکترومغناطیسی تولید شده در سیستم گردان دو تحریکه:

$$T_e = \frac{1}{2} i_s^2 \frac{dL_s}{d\theta_r} + \frac{1}{2} i_r^2 \frac{dL_r}{d\theta_r} + i_s i_r \frac{dM_{sr}}{d\theta_r}$$

ویژگیهای ماشین های سنکرون



■ تعریف ماشین سنکرون: ماشین AC دو تحریکه ای است که سیم پیچ میدان آن از منبع DC تغذیه می شود و سیم پیچ

آرمیچرش به منبع AC متصل است.

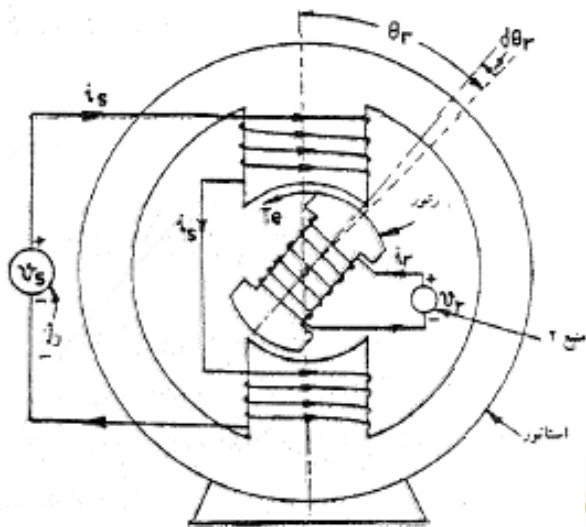

سیستم مغناطیسی دو تحریکه

## فصل چهارم: ماشین‌های الکتریکی سنکرون

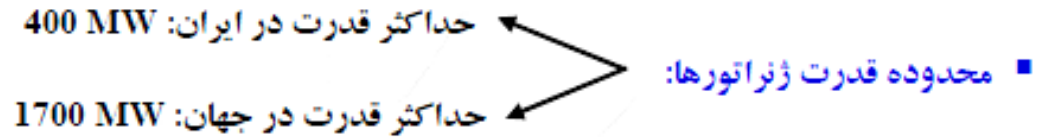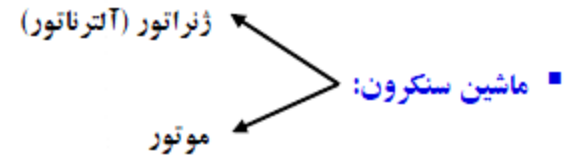

ولتاژ ژنراتورها: با افزایش قدرت ژنراتورها، ولتاژ آنها نیز افزایش می‌یابد. اما به ندرت از ۳۳ kV فراتر می‌رود.

ژنراتورهای سنکرون منبع اصلی تولید انرژی الکتریکی در دنیا می‌باشند.

موتورهای سنکرون در توان‌های بالا در صنایع فولاد، نورد، سیمان و غیره کاربرد زیادی دارند.

## فصل چهارم: ماشین های الکتریکی سنکرون


### اجزای تشکیل دهنده ماشین های سنکرون

■ ماشین سنکرون از دو قسمت تشکیل شده است:


استاتور (آرمیچر) }  
 ۱- هسته مغناطیسی  
 ۲- سیم پیچی (اکثر سه فاز)

روتور (تحریک) }  
 ۱- هسته  
 ۲- سیم پیچی تغذیه شده توسط جریان DC

■ استاتور (آرمیچر) ماشین سنکرون همانند استاتور ماشین القایی است. سیم پیچی استاتور در ژنراتورهای سنکرون، اتصال سه فاز استاتور همواره به صورت ستاره است و مرکز ستاره زمین می شود.

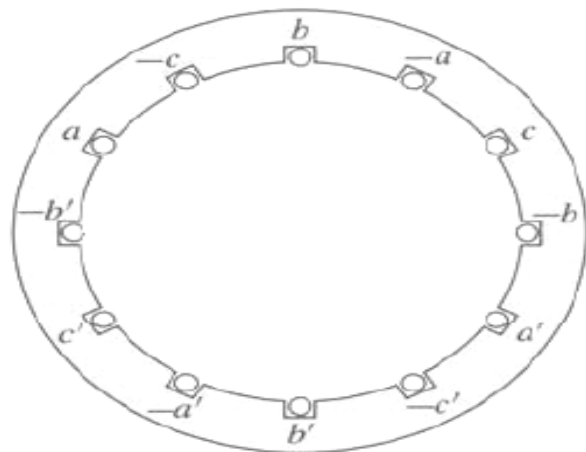

(b) استاتور ماشین سه فاز چهارقطبی


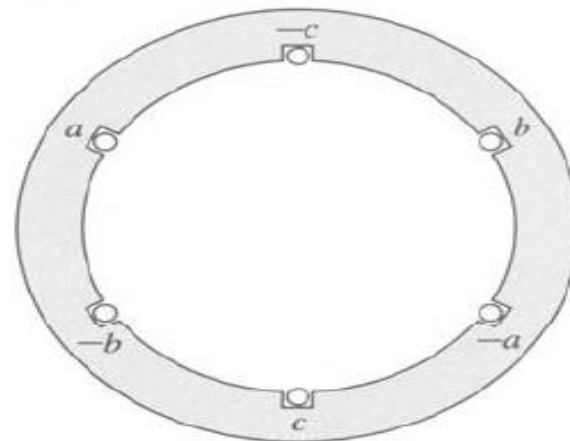


(a) استاتور ماشین سه فاز دو قطبی


## فصل چهارم: ماشین های الکتریکی سنکرون

## اجزای تشکیل دهنده ماشین های سنکرون

تحریک ماشین سنکرون سیم پیچی با تغذیه DC است که در اغلب ژنراتورهای سنکرون روی بخش دوار (روتور) قرار دارد.

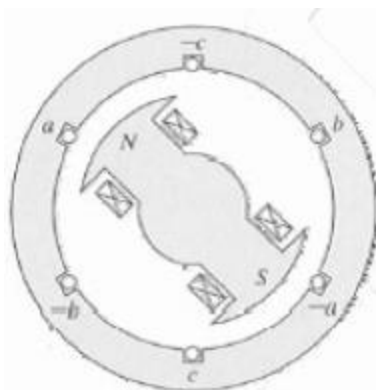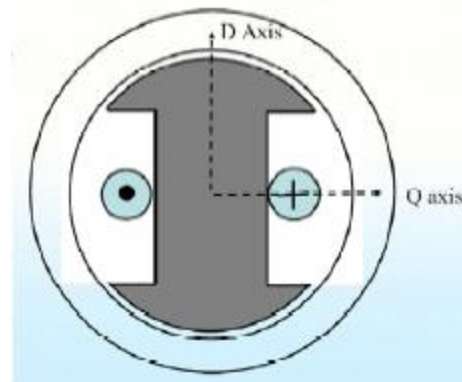

روتور قطب برجسته

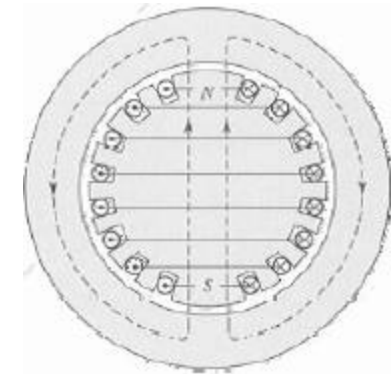

روتور استوانه‌ای



## فصل چهارم: ماشین‌های الکتریکی سنکرون

### اجزای تشکیل دهنده ماشین‌های سنکرون

حلقه‌های لغزان وظیفه هدایت جریان DC به سیم پیچی تحریک واقع بر روی روتور را به عهده دارند.

▪ دسته‌بندی ماشین‌های سنکرون با توجه به شکل روتور: ۱- ماشین‌های با قطب برجسته ۲- ماشین‌های با قطب صاف


تعداد قطب‌ها در ماشین‌های سنکرون: به سرعت چرخش روتور و فرکانس تغذیه استاتور بستگی دارد.

▪ کاربرد ماشین‌های با قطب برجسته: در ژنراتورهای نیروگاههای آبی به کار می‌روند - دارای سرعت پائین بین (۵۰ تا ۵۰۰ دور بر دقیقه) هستند - برای ایجاد فرکانس ۵۰ Hz نیاز به تعداد زیادی قطب دارند

▪ کاربرد ماشین‌های با قطب صاف: با توربین‌های با سرعت بالا کار می‌کنند - دارای سرعت بالا (۱۵۰۰ تا ۳۶۰۰ دور بر دقیقه) هستند - برای ایجاد فرکانس ۵۰ Hz نیاز به تعداد دو یا چهار قطب هستند. - دارای کارایی بالاتری هستند.

## فصل چهارم: ماشین های الکتریکی سنکرون

اجزای تشکیل دهنده ماشین های سنکرون

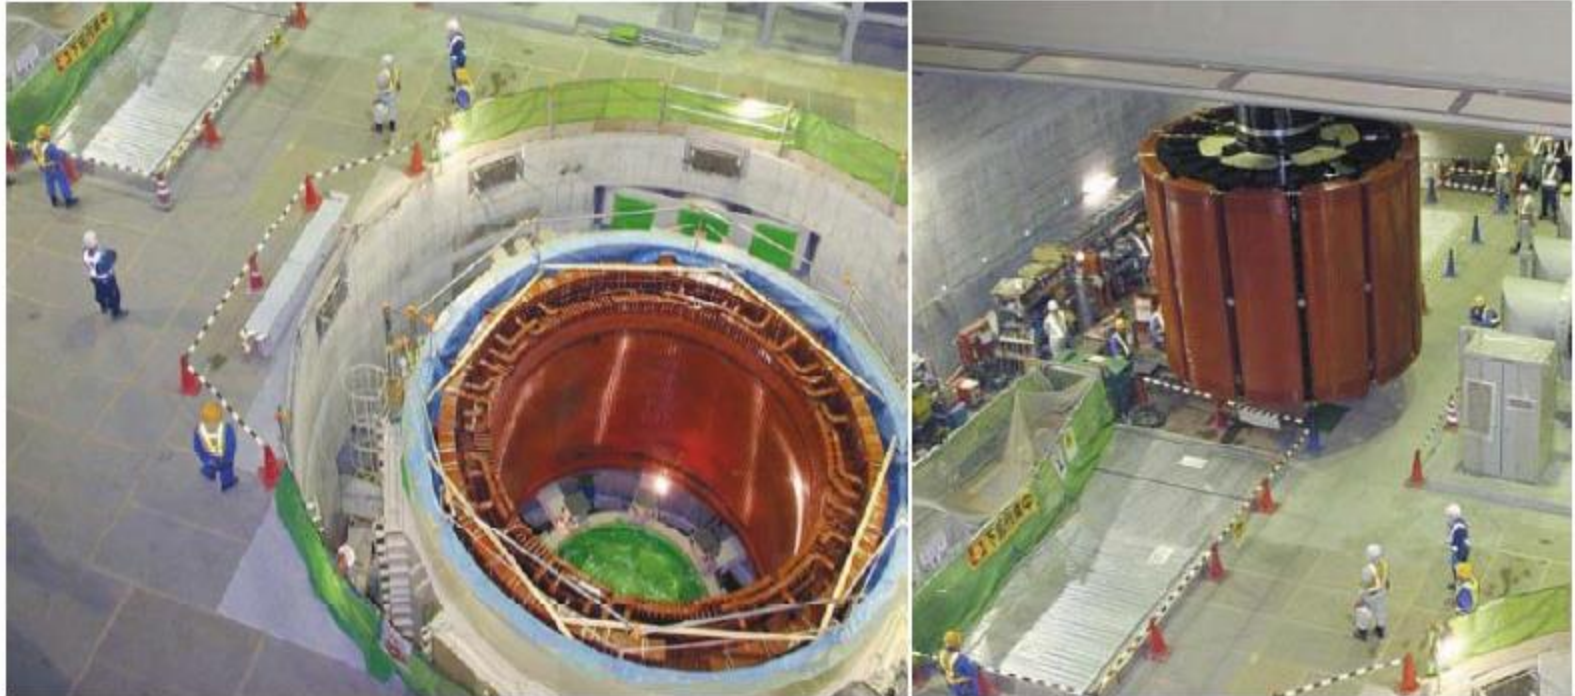


ژنراتور نیروگاه آبی کاناکووا در کشور ژاپن:

۵۲۵ MVA، ۱۸ kV، ضریب توان ۰/۹۵ - ۰/۹۰، ۵۰ Hz، با سرعت دورانی ۵۰۰ rpm

## فصل چهارم: ماشین های الکتریکی سنکرون

اجزای تشکیل دهنده ماشین های سنکرون

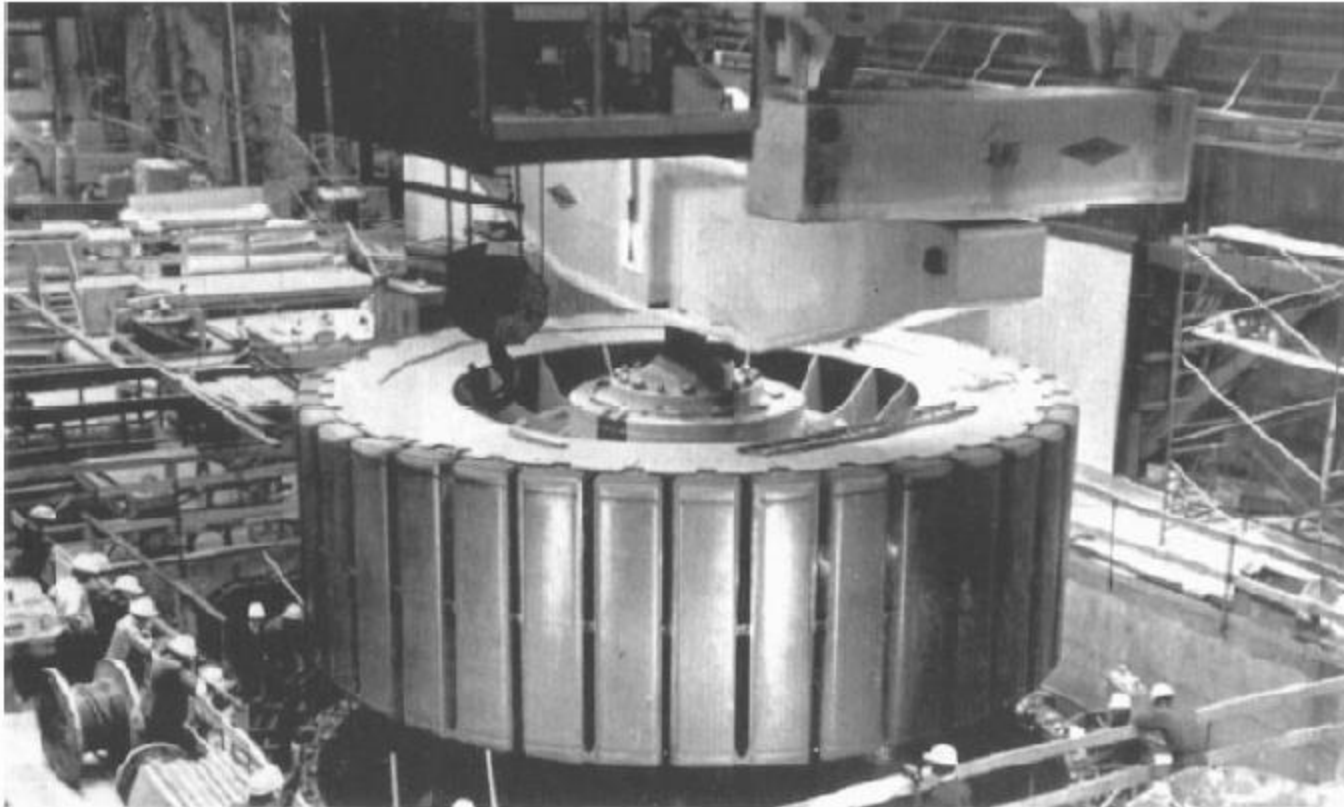


**Figure 16.4**

This 36-pole rotor is being lowered into the stator shown in Fig. 16.2. The 2400 A dc exciting current is supplied by a 330 V, electronic rectifier. Other details are: mass: 600 t; moment of inertia:  $4140 \text{ t}\cdot\text{m}^2$ ; air gap: 33 mm.  
(Courtesy of Marine Industrie)

## فصل چهارم: ماشین های الکتریکی سنکرون

### اجزای تشکیل دهنده ماشین های سنکرون

ماده ایده آل برای جنس هسته: ۱- ضریب نفوذپذیری بسیار بالا، ۲- چگالی شار اشباع بالا ۳- تلفات هسته بسیار پائین

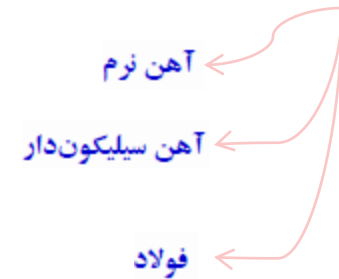

## فصل چهارم: ماشین های الکتریکی سنکرون


## انواع سیم پیچی استاتور

## ❖ انواع سیم پیچی استاتور ماشین های AC:

۱- سیم پیچهای یک طبقه

۲- سیم پیچ های دو طبقه

تفاوت این دو نوع سیم پیچی در ترتیب اتصالات پیشانی آنهاست.

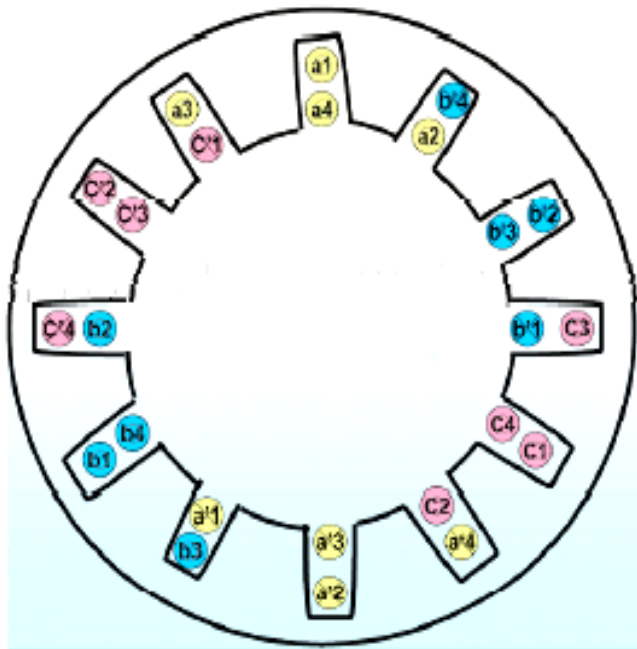

سیم پیچی دو طبقه

## ❖ مزایای سیم پیچی دو طبقه نسبت به یک طبقه:

- (الف) ساخت آنها ساده تر و هزینه پیچک ها کمتر است.
- (ب) استفاده از سیم پیچی تمام کوتاه ممکن است.
- (ج) ماشین راکتانس نشی کمتری خواهد داشت.
- (د) در ژنراتورها شکل موج emf بهتری خواهیم داشت.


در اغلب ماشین های سنکرون ( و برای تمام ماشینهای با توان بیش از ۵ kW ) از سیم پیچی دو طبقه استفاده می شود.

## فصل چهارم: ماشین های الکتریکی سنکرون

## مدل ژنراتور سنکرون با روتور استوانه ای

## مدار معادل ژنراتور سنکرون استوانه ای

✓ برای پیش بینی رفتار ماشین سنکرون به مدار معادل آن نیاز داریم.

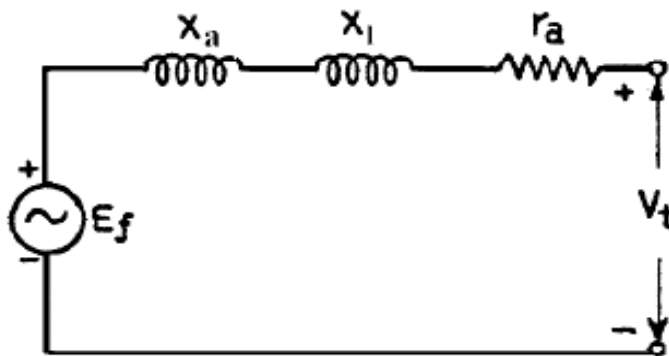

مدار معادل ماشین سنکرون

▪ اثراتی که در مدار معادل باید در نظر گرفته شود، عبارتند از:

- ۱- ولتاژ القایی بی باری ( $E_f$  یا  $E_a$ )
- ۲- اثر عکس العمل آرمیچر ( $X_a$ )
- ۳- اثر شارهای پراکندگی ( $X_l$ )
- ۴- مقاومت آرمیچر ( $r_a$ )

۱- ولتاژ القایی بی باری:

ولتاژ القایی بی باری با یک منبع ولتاژ مدل می شود.

$$E_f = \sqrt{2} \pi k_w f N_{ph} \Phi \quad (1)$$

$$k_w = k_p \times k_d \quad (2)$$

$$\Rightarrow E_f = K \Phi \omega \quad (3)$$

## فصل چهارم: ماشین های الکتریکی سنکرون

## اجزای مدار معادل:

## ۲- اثر عکس العمل آرمیچر:

عکس العمل آرمیچر بواسطه عبور جریان از سیم پیچ های آرمیچر بوجود می آید که در نتیجه آن ولتاژ القایی بی باری ناشی از تحریک دچار دگرگونی می شود. اثر عکس العمل آرمیچر را با یک راکتانس سلفی ( $X_a$ ) نمایش می دهند.

چرا اثر عکس العمل آرمیچر با راکتانس سلفی نمایش داده می شود؟

اولاً، ولتاژ  $E_a$  ناشی از عکس العمل آرمیچر در زاویه ای قرار دارد که ۹۰ درجه عقب تر از صفحه  $F_a$  جریان  $I_a$  است. ثانیاً دامنه ولتاژ بوجود آمده متناسب با دامنه شار و یا نیروی محرکه مغناطیسی (mmf) و در نتیجه جریان است. لذا عکس العمل آرمیچر را می توان با رابطه زیر بیان کرد:


$$\vec{E}_a = -jX_a \vec{I}_a \quad (۴)$$

$$\vec{E}_r = \vec{E}_f - jX_a \vec{I}_a \quad (۵)$$

$$\vec{E}_r = \vec{V}_t + (jX_1 + r_a) \vec{I}_a \quad (۶)$$

$$\vec{V}_t = \vec{E}_f - j(X_a + X_1) \vec{I}_a - r_a \vec{I}_a \quad (۷)$$

$E_a$  - ولتاژ ناشی از عکس العمل آرمیچر  $\Phi_a$  یا  $F_a$   
 $E_r$  - ولتاژ بیرونی یا ولتاژ ناشی از شار فاصله هوایی  $\Phi_r$

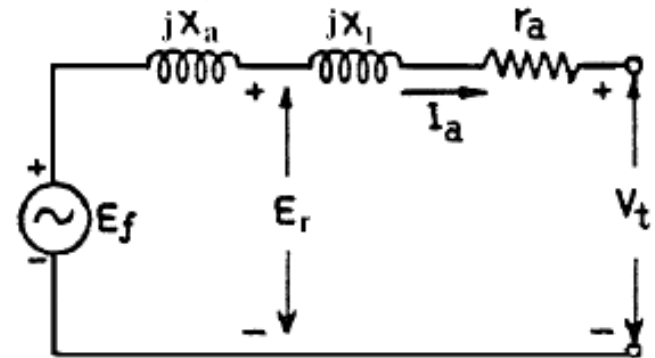


مدار معادل ژنراتور سنکرون

## فصل چهارم: ماشین های الکتریکی سنکرون


### اجزای مدار معادل:

۳- اثر شارهای پراکندگی:

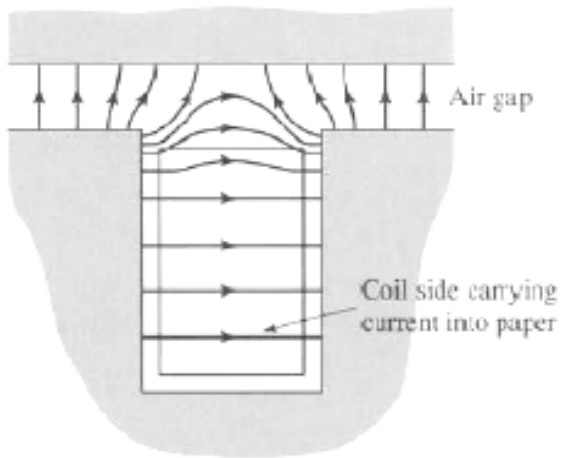

شار پراکندگی یا نشتی شاری است که فقط در سیم پیچ بوجود آورنده خود را در بر می گیرد و روتور را در بر نمی گیرد. عموماً آن را با یک سلف که مبین افت ولتاژ است مدل می کنند.

۴- مقاومت آرمیچر:

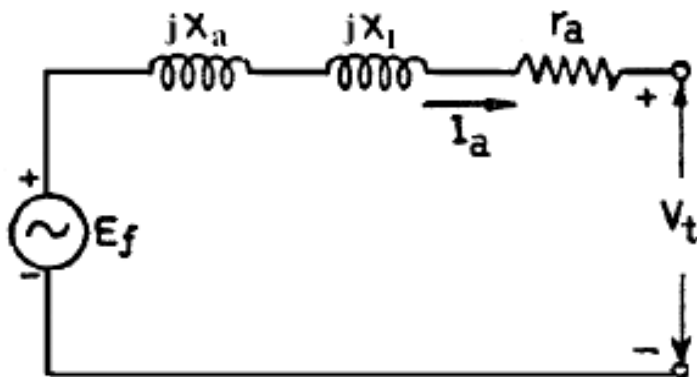

سیم پیچ های استاتور دارای مقاومت اهمی هستند که باعث افت ولتاژ و اتلاف توان می گردد.




## فصل چهارم: ماشین های الکتریکی سنکرون


### مدار معادل ژنراتور سنکرون استوانه‌ای

به مجموع راکتانس ناشی از عکس‌العمل آرمیچر و راکتانس ناشی هر فاز، راکتانس سنکرون گفته و با  $X_s$  نمایش می‌دهند.

$$X_s = X_a + X_l \quad (10)$$

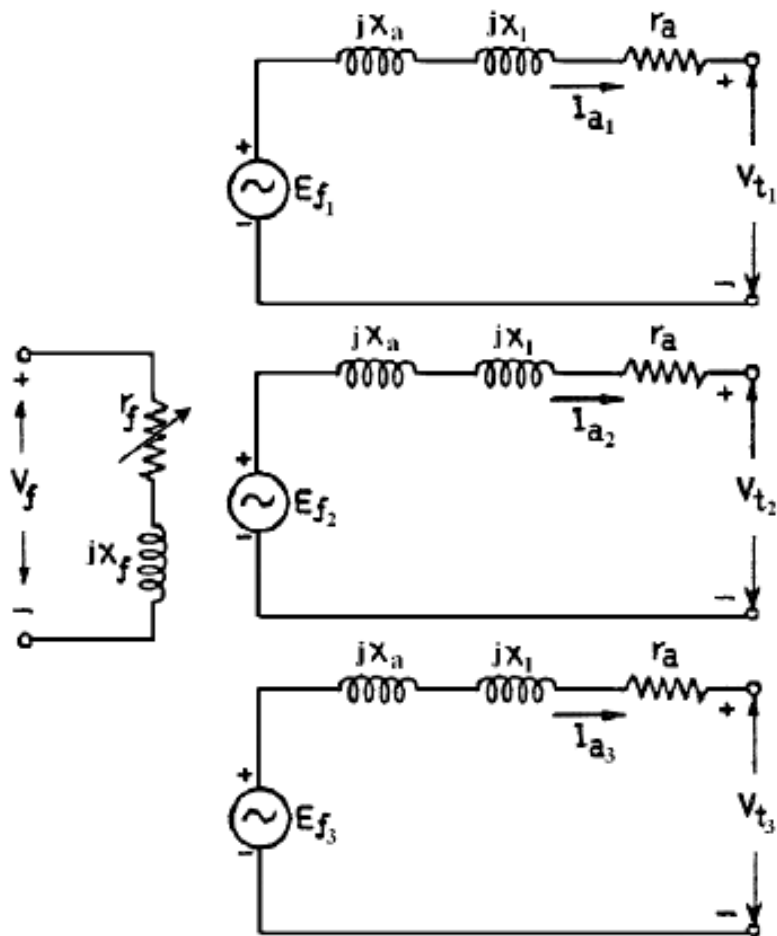

مدار معادل کامل ژنراتور سنکرون سه فاز

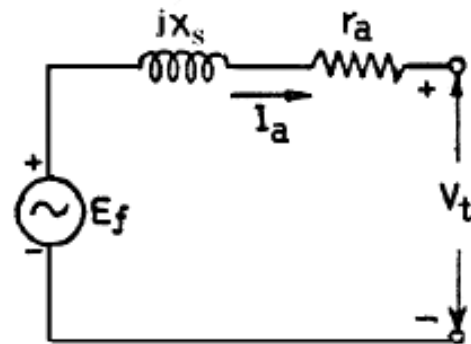


مدار معادل مختصر شده ژنراتور سنکرون سه فاز

## فصل چهارم: ماشین‌های الکتریکی سنکرون

چگونگی محاسبه پارامترهای ماشین سنکرون سه فاز:

۱- مقاومت اهمی استاتور ( $r_a$ ): به روش ولت‌متر - آمپر متر و یا با استفاده از اهم‌متر

۲- راکتانس سنکرون: با استفاده از منحنی‌های اتصال کوتاه و بی باری محاسبه می‌شود.

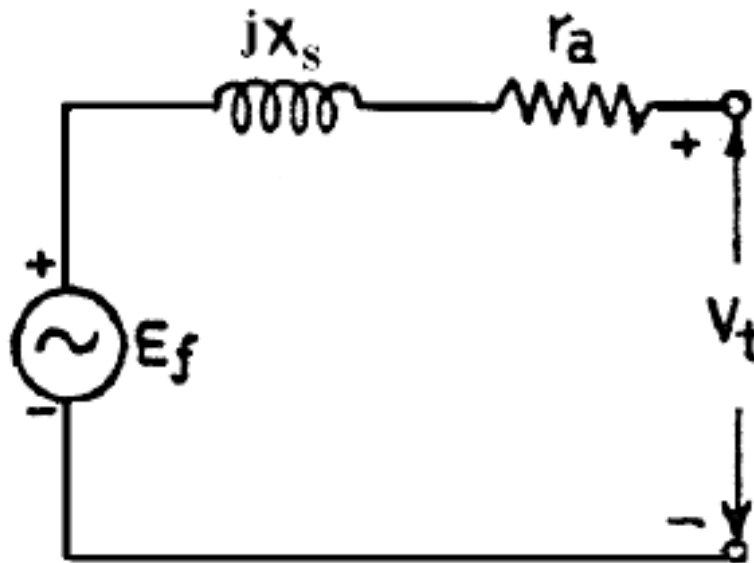


مدار معادل مختصر شده ماشین سنکرون

## فصل چهارم: ماشین های الکتریکی سنکرون

چگونگی محاسبه پارامترهای ماشین سنکرون سه فاز:

اندازه گیری مقاومت اهمی:

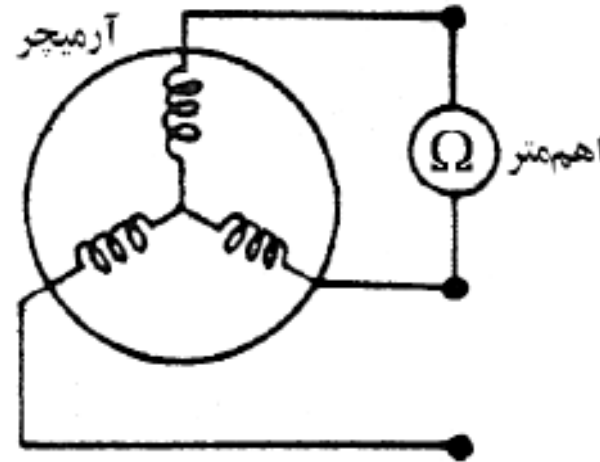

اندازه گیری مقاومت با اهم متر

$$r_{dc} = \frac{1}{2} \times \frac{\text{ولتاژ خوانده شده}}{\text{جریان خوانده شده}} \quad (11)$$

در حالت اتصال ستاره:

$$r_{dc} = \frac{3}{2} \times \frac{\text{ولتاژ خوانده شده}}{\text{جریان خوانده شده}} \quad (12)$$

در حالت اتصال مثلث:

$$r_a = (1.2 \sim 1.5) \times r_{dc} \quad (13)$$

با در نظر گرفتن اثر حرارت و پوستی:

(برای فرکانسهای پایین تر از ۱۰۰ هرتز)

## فصل چهارم: ماشین های الکتریکی سنکرون


چگونگی محاسبه پارامترهای ماشین سنکرون سه فاز:

اندازه گیری مقاومت اهمی:


تعریف منحنی مدار باز: رابطه بین ولتاژ ترمینال در حالت بی باری ( $E_f$ ) بر حسب جریان تحریک ( $I_f$ ).

مراحل بدست آوردن منحنی مدار باز:

- ۱- روتور در سرعت نامی می چرخد.
- ۲- جریان تحریک به تدریج از صفر افزایش می یابد.
- ۳- ولتاژ دو ترمینال در حالت مدار باز اندازه گیری می شود.

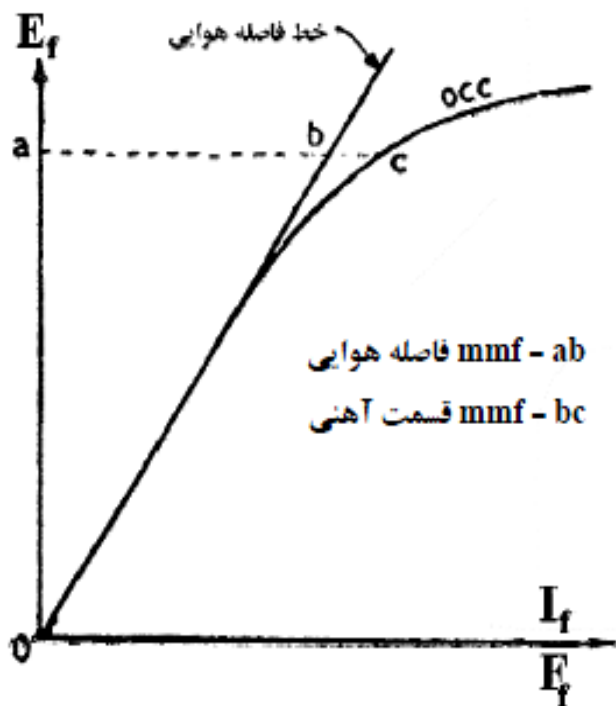

ب- منحنی OCC

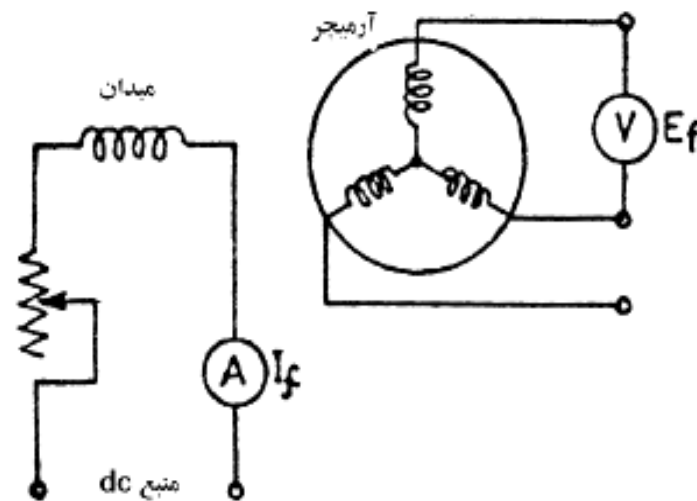

الف- مدار برای رسم منحنی OCC


## فصل چهارم: ماشین‌های الکتریکی سنکرون

منحنی اتصال کوتاه (SCC):


تعریف منحنی اتصال کوتاه: رابطه بین جریان آرمیچر ( $I_{a,SCC}$ ) بر حسب جریان تحریک ( $I_f$ ) در شرایط اتصال کوتاه.

مراحل بدست آوردن منحنی اتصال کوتاه:

- ۱- روتور در سرعت نامی می‌چرخد.
- ۲- جریان تحریک به تدریج از صفر افزایش می‌یابد.
- ۳- جریان ترمینال اتصال کوتاه شده اندازه‌گیری می‌شود. جریان آرمیچر نباید از حد ۱۲۵ تا ۱۵۰٪ نامی بیشتر شود و قرانت‌ها باید سریع انجام گردد.

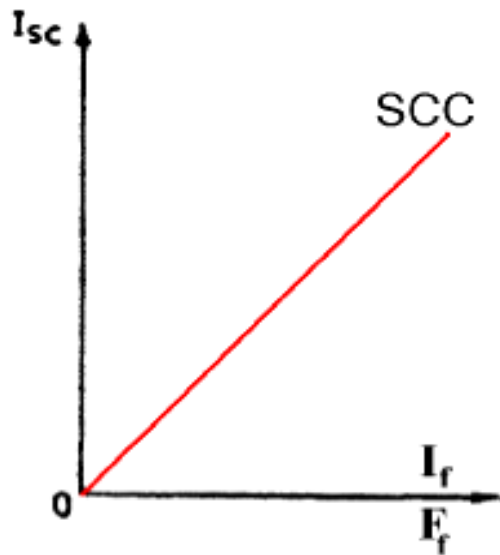

منحنی اتصال کوتاه

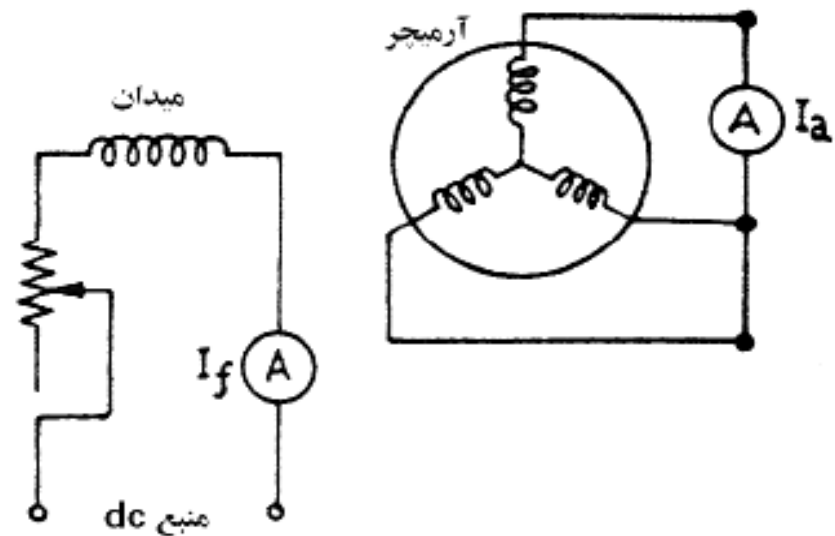

مدار برای رسم منحنی SCC



## فصل چهارم: ماشین های الکتریکی سنکرون

محاسبه راکتانس سنکرون ( $X_s$ ):

(۱۴)

$$|Z_s| = \frac{E_f}{I_{SC}} \Big|_{I_f = \text{rated}}$$

$$Z_s = r_a + j(X_a + X_l) = r_a + jX_s \quad (۱۵)$$

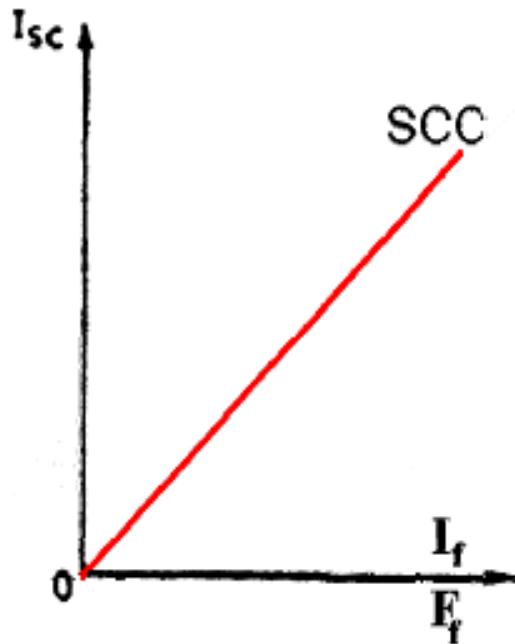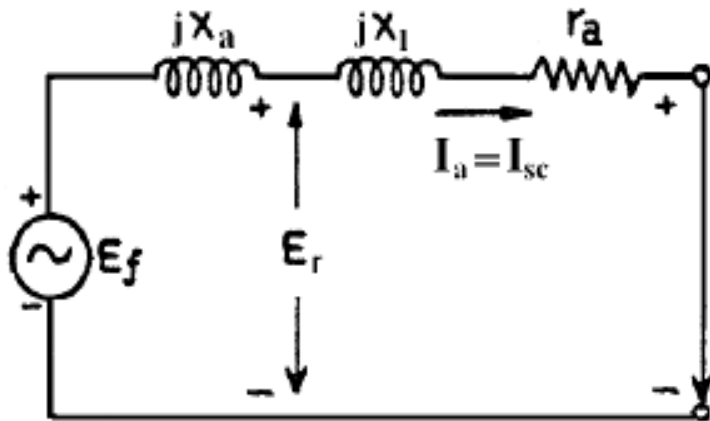با داشتن مقدار  $r_a$  و محاسبه  $Z_s$  مقدار  $X_s$  بدست می آید.

منحنی اتصال کوتاه

$$\bar{E}_r = (jX_l + r_a)\bar{I}_a \quad (۱۶)$$

- مقدار  $X_l$  بین ۰/۱ تا ۰/۲ پریونیت است. مقدار  $r_a$  نیز خیلی کوچک است. با توجه به در حد نامی بودن جریان اتصال کوتاه، مقدار ولتاژ  $E_r$  و یا شار فاصله هوایی متناظر با آن یعنی  $\phi_r$  کمتر از مقدار نامی آن بوده و لذا آزمایش اتصال کوتاه در شرایط غیر اشباع کار می کند. بنابراین منحنی SCC یک منحنی خطی است.

## فصل چهارم: ماشین‌های الکتریکی سنکرون

میدان‌های موجود در فضای داخلی ماشین:

۱- میدان ناشی از شار روتور (میدان تحریک)

۲- میدان ناشی از شار استاتور (عکس‌العمل آرمیچر)

میدان ناشی از شار استاتور یا عکس‌العمل آرمیچر به دو فاکتور وابسته است:

۱- دامنه جریان استاتور

۲- زاویه ضریب توان بار ( $\cos \phi$ )

## فصل چهارم: ماشین‌های الکتریکی سنکرون

بسته به اینکه جریان، پیش‌فاز و یا پس‌فاز باشد، ولتاژ ترمینال ژنراتور ( $V_t$ ) می‌تواند، کوچکتر، مساوی یا بزرگ‌تر از ولتاژ القایی ( $E_f$ ) باشد.


■ رگولاسیون یا تنظیم ولتاژ شاخصی برای سنجش تغییرات ولتاژ ترمینال از بی‌باری تا بار کامل می‌باشد که از رابطه زیر محاسبه می‌شود که در آن اندازه ولتاژها در نظر گرفته می‌شوند:

$$\%R = \frac{E_f - V_t}{V_t} \times 100 \quad (1)$$

**سوال:** روش‌های بدست آوردن رگولاسیون ولتاژ در ماشین‌های سنکرون را بنویسید.



## فصل چهارم: ماشین های الکتریکی سنکرون

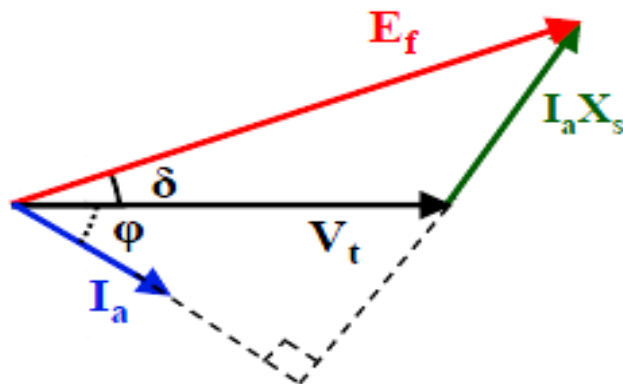

$$P = \frac{3V_t E_f}{X_s} \sin \delta$$


توان ژنراتور سه فاز:

$$P_{\max} = \frac{3V_t E_f}{X_s}$$

توان خروجی حداکثر:

نمودار برداری ژنراتور سنکرون استوانه‌ای با فرض  $r_a = 0$

با فرض صفر بودن مقاومت آرمیچر

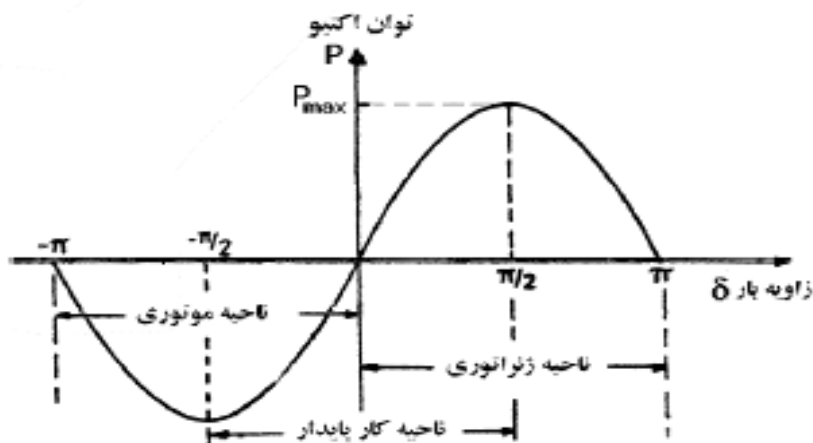

تغییرات توان اکتیو برحسب زاویه بار

$$Q = \frac{3V_t}{X_s} (E_f \cos \delta - V_t)$$

## فصل چهارم: ماشین‌های الکتریکی سنکرون

▪ اگر  $E_f \times \cos \delta - V_t > 0$  باشد (ژنراتور فوق تحریک): در این حالت  $Q$  مثبت بوده و بنابراین توان راکتیو به بیرون تحویل می‌دهد.

در این حالت ضریب توان ژنراتور پس فاز است.

▪ اگر  $E_f \times \cos \delta - V_t = 0$  باشد (تحریک نرمال): در این حالت  $Q$  صفر بوده و بنابراین ژنراتور نه توان راکتیو تحویل می‌دهد و نه جذب

می‌کند. در این حالت ضریب توان ژنراتور برابر واحد است.

▪ اگر  $E_f \times \cos \delta - V_t < 0$  باشد (ژنراتور زیر تحریک): در این حالت  $Q$  منفی بوده و بنابراین توان راکتیو جذب می‌کند. در این حالت

ضریب توان ژنراتور پیش فاز است.

## فصل چهارم: ماشین های الکتریکی سنکرون

## کنترل ضریب توان

## مقایسه رفتار دو ژنراتور مجزا و ژنراتور متصل به شین بی نهایت

■ به فرض  $A_1$  ژنراتور مجزا و  $A_2$  ژنراتور متصل به شین بی نهایت باشد:

(۱) تحریک میدان: در  $A_1$ ، با افزایش تحریک،  $E_f$  و  $V_t$  هر دو افزایش می یابند. اما ضریب توان بستگی به طبیعت بار دارد.

اما برای  $A_2$ ، افزایش تحریک باعث تغییر ضریب توان از پیش فازی به پس فازی می گردد.

(۲) توان ورودی چرخاننده: در  $A_1$  با افزایش توان چرخاننده،  $E_f$  و  $V_t$  و  $f$  هر سه افزایش یافته و توان تحویلی به بار زیاد می شود.

اما برای  $A_2$ ،  $V_t$  و فرکانس ثابت می مانند. لذا زاویه بار  $\delta$  زیاد شده و توان تحویلی به شین بی نهایت بالا می رود.


■ شین بی نهایت: سیستم قدرت بسیار بزرگی است که هر قدر توان اکتیو یا راکتیو به آن داده شود و یا از آن گرفته شود، ولتاژ و

فرکانس آن تغییر نمی کند.

## فصل چهارم: ماشین های الکتریکی سنکرون

### هدف از موازی کردن ژنراتورها:

- ✓ باری که چند ژنراتور می توانند تامین کنند، بیشتر از باری است که یک ژنراتور به تنهایی تامین می کند.
- ✓ بالا بردن قابلیت اطمینان سیستم (عدم قطع برق بار در صورت خراب شدن یک یا چند واحد)
- ✓ امکان برنامه ریزی برای تعمیرات دوره ای
- ✓ افزایش راندمان (تغذیه بارهای کوچک به وسیله ژنراتورهای کوچک تر به جای استفاده از ژنراتور بزرگ تر)

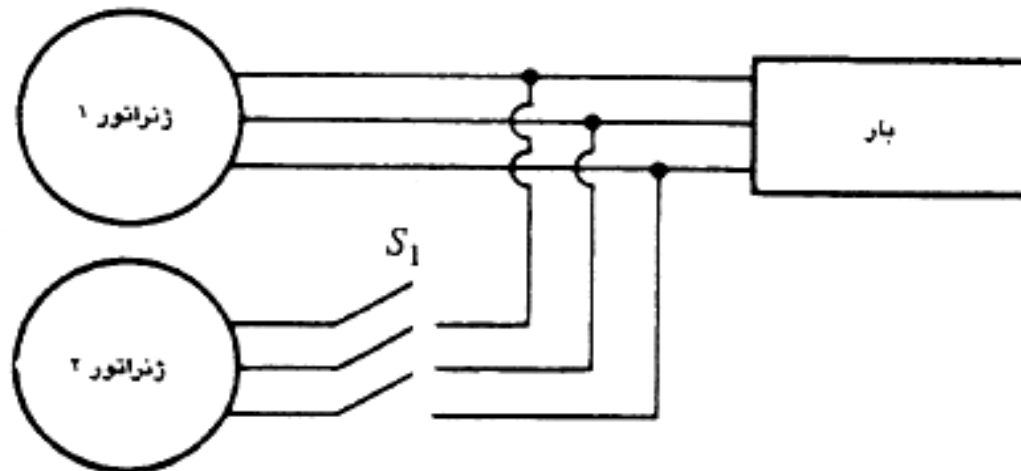

اتصال یک ژنراتور به یک سیستم قدرت در حال کار

## فصل چهارم: ماشین های الکتریکی سنکرون

## شرایط لازم برای موازی کردن

چهار شرط لازم برای موازی کردن ژنراتورها:

ردیف	شرط	ابزار تست برقراری شرط	راه حل در صورت برقرار نبودن شرط
۱	دامنه ولتاژ فازها یکی باشد	استفاده از ولت متر	تنظیم تحریک
۲	توالی فازها یکی باشد	استفاده از یک موتور القائی	جابجائی دو فاز
۳	ولتاژها هم فاز باشند	روش سه لامپ	تغییر فرکانس تا هم فاز شدن بعد تنظیم فرکانس
۴	برابری فرکانس ژنراتورها	فرکانس متر	تنظیم ست پوینت محرک اولیه

## فصل چهارم: ماشین های الکتریکی سنکرون

# سؤال:

دو ژنراتور که با هم موازی می شوند، در صورتیکه تمام پارامترهای آنها (دامنه و توالی ولتاژها، فرکانس و زاویه آنها) مثل هم باشند، هیچ توانی بین آنها رد و بدل نمی شود. حال اگر باری به ترمینال مشترک آنها وصل شود، چگونه بین آن دو تقسیم می شود؟

## جلسه پانزدهم

## فصل چهارم: ماشین های الکتریکی سنکرون

### جمع بندی ژنراتورهای سنکرون سه فاز

✓ روتور ماشین های سنکرون معمولاً دارای ساختار استوانه ای و قطب برجسته می باشند.

برای سرعت های بالا بکار می رود.


برای سرعت های پایین بکار می رود.

توربین بخار

توربین آبی

## فصل چهارم: ماشین های الکتریکی سنکرون

### جمع بندی ژنراتورهای سنکرون سه فاز

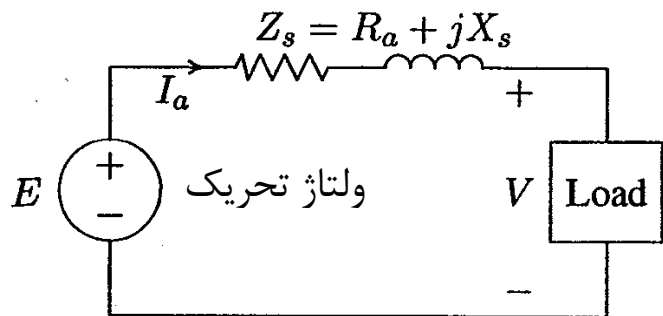

$$E = V + jX_s I_a$$


– مدار معادل ژنراتور سنکرون (مدار یکفاز):

راکتانس پراکندگی

$$X_s = (X_\ell + X_{ar})$$

راکتانس عکس العمل  
آرمیچر سنکرون

**تعریف شین بینهایت:** بیشتر ماشین های سنکرون به شبکه های بزرگ بهم پیوسته الکتریکی وصل شده اند. این شبکه ها دارای این مشخصه مهم هستند که ولتاژ سیستم در نقطه اتصال از نظر اندازه، زاویه فاز و فرکانس ثابت می باشد. چنین نقطه ای در سیستم قدرت شین بینهایت نامیده می شود. یعنی ولتاژ در شین ژنراتور با تغییرات شرایط کار ژنراتور تغییر نخواهد کرد.

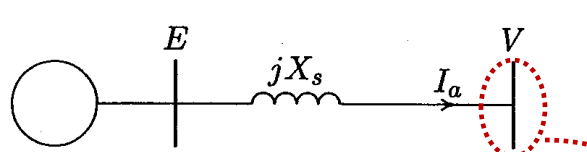

مدار معادل در هر فاز ژنراتور سنکرون وصل شده به شین بینهایت


گره - باس - شین




## فصل چهارم: ماشین های الکتریکی سنکرون

## جمع بندی ژنراتورهای سنکرون سه فاز


– نمایش فازوری ژنراتور سنکرون با در نظر گرفتن ولتاژ پایانه آن بعنوان مرجع:

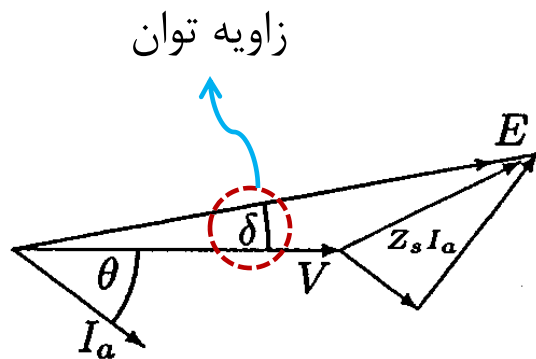

(a) Lagging pf load

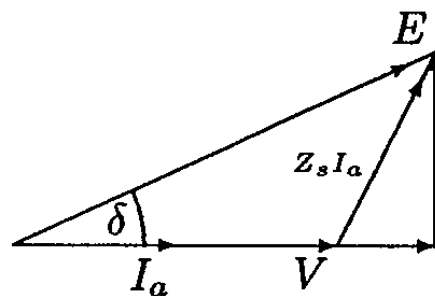

(b) Upf load

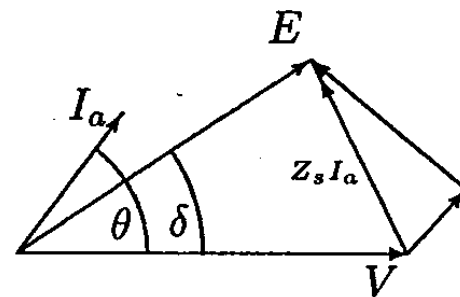

(c) Leading pf load

✓ توانایی تغییر تحریک روتور یک ویژگی مهم ماشین سنکرون می باشد.

## فصل چهارم: ماشین های الکتریکی سنکرون

## جمع بندی ژنراتورهای سنکرون سه فاز

- درصد تنظیم ولتاژ:

ولتاژ بار نامی      ولتاژ بی باری

$$VR = \frac{|V_{nl}| - |V_{rated}|}{|V_{rated}|} \times 100 = \frac{|E| - |V_{rated}|}{|V_{rated}|} \times 100$$


✓ تنظیم ولتاژ ژنراتور معیار مناسبی برای مقایسه ماشین ها است و بر حسب درصد تغییر ولتاژ پایانه از حالت بی باری تا بار نامی تعریف می شود.

✓ تنظیم ولتاژ نشان دهنده ی تغییر جریان تحریک مورد نیاز برای حفظ ولتاژ سیستم از حالت بی باری تا بار نامی در یک ضریب قدرت مشخص می باشد.

## فصل چهارم: ماشین های الکتریکی سنکرون

## جمع بندی ژنراتورهای سنکرون سه فاز

– مشخصات زاویه توان در حالت ماندگار – روتور استوانه‌ای

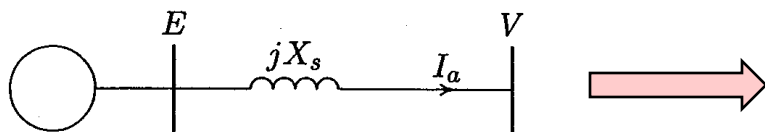

$$P_{3\phi} = 3 \frac{|E||V|}{X_s} \sin \delta$$

$$Q_{3\phi} = 3 \frac{|V|}{X_s} (|E| \cos \delta - |V|)$$

the theoretical maximum power occurs when  $\delta = 90^\circ$   $\Rightarrow P_{max(3\phi)} = 3 \frac{|E||V|}{X_s}$

for small  $\delta$ ,  $\cos \delta$  is nearly unity  $\Rightarrow Q_{3\phi} \simeq 3 \frac{|V|}{X_s} (|E| - |V|)$

فوق تحریک

when  $|E| > |V|$  the generator delivers reactive power to the bus  $\Rightarrow$  generator is said to be overexcited.

If  $|E| < |V|$ , the reactive power delivered to the bus is negative  $\Rightarrow$  یعنی ژنراتور توان راکتیو از شین می کشد.

**سوال:** ژنراتورها معمولاً در حالت فوق تحریک کار می کنند. چرا؟

## فصل چهارم: ماشین های الکتریکی سنکرون

**Example :**

ژنراتور سنکرون سه فاز، ۵۰ MVA ، ۳۰ kV و ۶۰ Hz دارای راکتانس سنکرون  $۹\Omega$  در هر فاز می باشد. مقاومت اهمی قابل چشم پوشی است. این ژنراتور قدرت نامی را در ضریب قدرت ۰/۸ پس فاز در ولتاژ نامی پایانه خود به شبکه بی نهایت تحویل می دهد.

ولتاژ تحریک در هر فاز ( $E$ ) و زاویه توان ( $\delta$ ) را تعیین کنید.

Example :

## فصل چهارم: ماشین های الکتریکی سنکرون


(a) The three-phase apparent power is

$$S_{3\phi} = 50 \angle \cos^{-1} 0.8 = 50 \angle 36.87^\circ \text{ MVA}$$

$$= 40 \text{ MW} + j30 \text{ Mvar}$$

The rated voltage per phase is

$$V = \frac{30}{\sqrt{3}} = 17.32 \angle 0^\circ \text{ kV}$$

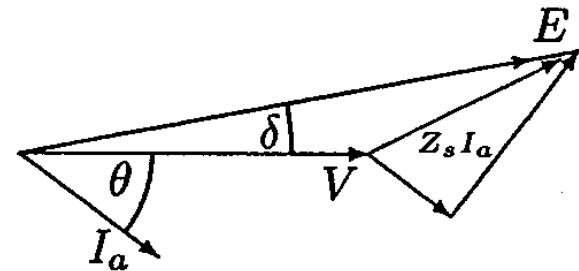

(a) Lagging pf load

The rated current is

$$I_a = \frac{S_{3\phi}^*}{3V^*} = \frac{(50 \angle -36.87) 10^3}{3(17.32 \angle 0^\circ)} = 962.25 \angle -36.87^\circ \text{ A}$$

The excitation voltage per phase  is  $E = V + jX_s I_a$ 

$$E = 17320.5 + (j9)(962.25 \angle -36.87) = 23558 \angle 17.1^\circ \text{ V}$$

The excitation voltage per phase (line to neutral) is 23.56 kV and the power angle is  $17.1^\circ$ .

## فصل چهارم: ماشین های الکتریکی سنکرون


### – ژنراتور سنکرون قطب برجسته

✓ در ژنراتور روتور استوانه‌ای فاصله هوایی یکنواخت است. اما در حالت روتور قطب برجسته فاصله هوایی یکنواخت نیست. لذا عدم یکنواختی رلوکتانس مغناطیسی فاصله هوایی را خواهیم داشت.

رلوکتانس در امتداد محور قطب (محور مستقیم) ( $X_d$ )


رلوکتانس در امتداد محور عمودی ( $X_q$ )

اندازه ولتاژ تحریک :  $|E| = |V| \cos \delta + X_d I_d$

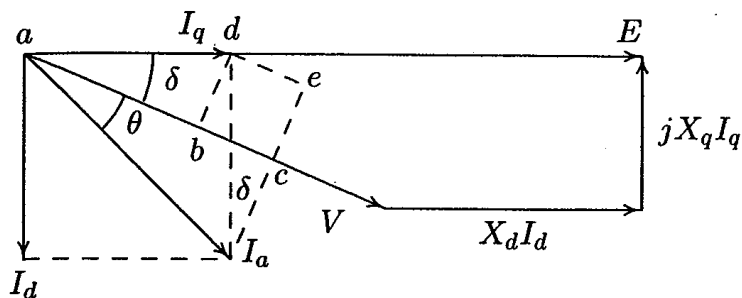

– نمایش فازوری ژنراتور قطب برجسته:

## فصل چهارم: ماشین های الکتریکی سنکرون

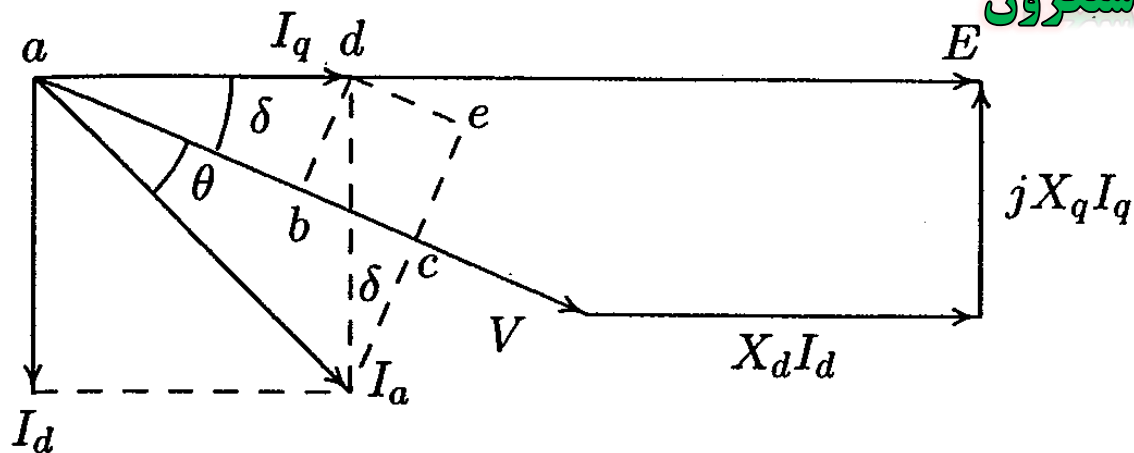

- ژنراتور سنکرون قطب برجسته

$$P = 3|V||I_a| \cos \theta$$

$$|I_a| \cos \theta = ab + de$$

$$P = 3|V|(I_q \cos \delta + I_d \sin \delta)$$

$$|V| \sin \delta = X_q I_q$$

$$I_q = \frac{|V| \sin \delta}{X_q}$$


$$I_d = \frac{|E| - |V| \cos \delta}{X_d}$$

$$P_{3\phi} = 3 \frac{|E||V|}{X_d} \sin \delta + 3|V|^2 \frac{X_d - X_q}{2X_d X_q} \sin 2\delta$$

## فصل چهارم: ماشین‌های الکتریکی سنکرون

### موتور سنکرون

- ساختار موتور سنکرون از نظر فیزیکی همانند ژنراتور سنکرون است با این تفاوت که جهت توان حقیقی آن معکوس شده است.
- اندازه توانی موتورهای سنکرون معمولاً زیر ۵۰ kW نمی‌باشد زیرا در این محدوده نسبت به موتور القایی غیراقتصادی هستند.

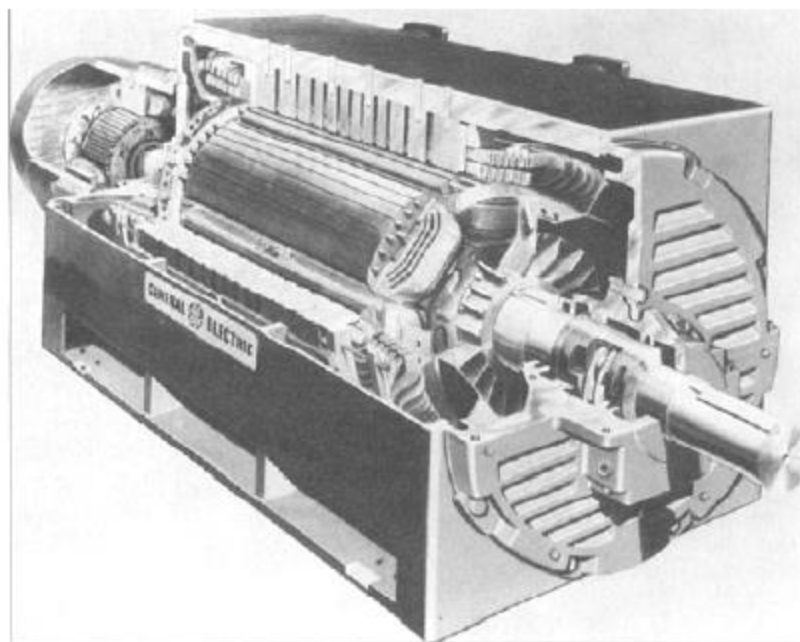

نمایی از یک موتور سنکرون با روتور سیم پیچی شده



## فصل چهارم: ماشین های الکتریکی سنکرون

# ویژگی های موتور سنکرون

### ❖ معایب:

- ۱- نیاز به منبع dc برای میدان تحریک
- ۲- راه اندازی، سنکرونیزاسیون و وسایل کنترلی آن گران هستند.
- ۳- موتور به میزان زیادی به اغتشاش سیستم حساس است.

### ❖ مزایا:

- ۱- ضریب توان آن به آسانی با تغییر جریان میدان قابل تنظیم است. با این ترتیب موتور سنکرون فوق تحریک برای تولید توان راکتیو و تصحیح ضریب توان سیستم قدرت بکار می رود.
- ۲- دارا بودن بازده کاری بالا
- ۳- سرعت ثابت از بی باری تا بار کامل
- ۴- صرفه اقتصادی بیشتر نسبت به موتور القایی در بارهای بالا و سرعت های پائین.


### ❖ کاربردها:

- برای سرعت کاری کمتر از 500 rpm و توان های بیش از 600kW موتورهای سنکرون نسبت به موتورهای القایی ارزانترند.
- برای چرخاندن پمپ های بزرگ، کمپرسورها، قرقره ها، غلطک ها، ماشین های سنگ شکن، پروسه های نورد گرم استفاده می شود.
- همچنین از موتورهای سنکرون به عنوان **خازن سنکرون** برای تنظیم ضریب توان سیستم قدرت در جاهایی که تغییرات توان راکتیو در سیستم قدرت زیاد است و استفاده از خازن های ساکن تنظیم متغیر گران باشد، استفاده می شود.

## فصل چهارم: ماشین های الکتریکی سنکرون

## مکانیزم کارکرد موتور سنکرون

- در موتور سنکرون دو میدان مستقل روتور و استاتور وجود دارند.
- میدان روتور تمایل دارد که با میدان استاتور همراستا شود و در نتیجه روتور شروع به چرخش می کند.
- همواره یک زاویه ای بین دو میدان وجود دارد که با افزایش مقدار گشتاور بار، زیاد می شود. بنابراین، روتور، میدان مغناطیسی استاتور را همواره تعقیب می کند، اما هیچگاه به آن نمی رسد.

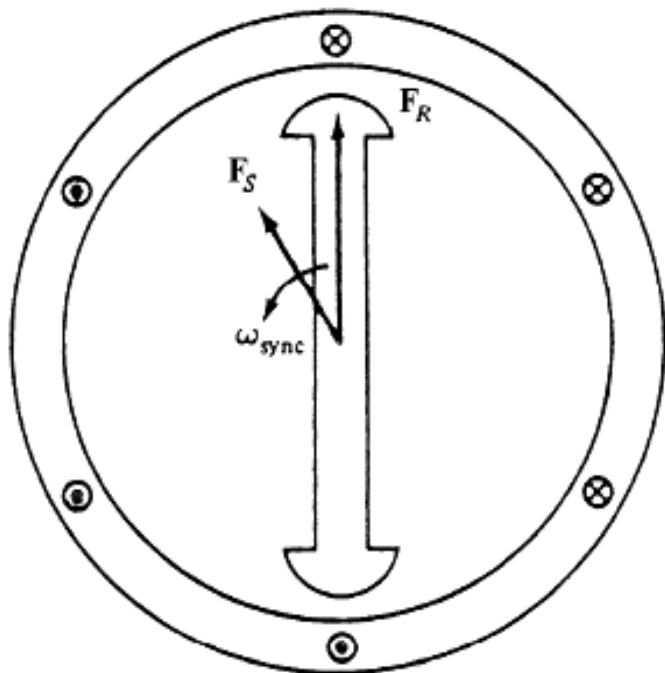

$$T_e = k F_s F_r \sin \delta$$

نیروهای مغناطیسی موجود در یک موتور سنکرون


## فصل چهارم: ماشین های الکتریکی سنکرون

### راه اندازی موتور سنکرون


■ موتور سنکرون، گشتاور راه اندازی ندارد. چرا؟

■ از آنجا که میدان مغناطیسی دوار استاتور با سرعت بسیار زیادی می چرخد، این سرعت زیاد مانع می شود که روتور به علت وجود لختی بتواند تغییرات سریع میدان را دنبال نموده و به دنبال آن شروع به چرخش کند. لذا موتور سنکرون راه اندازی نمی شود.

■ گشتاور الکترومغناطیسی حالت دائمی در موتور سنکرون وقتی تولید می شود که میدان های روتور و استاتور با هم قفل مغناطیسی شوند. این قفل شدن (جذب قطب های غیرهمنام روتور و استاتور) وقتی اتفاق می افتد که سرعت نسبی بین میدان های استاتور و روتور صفر باشد.

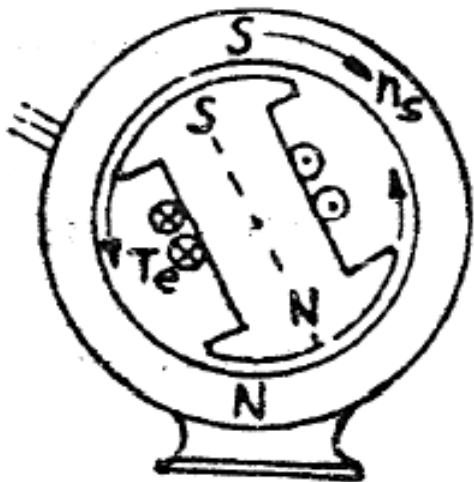

(ب) حالت دفع میدان های روتور و استاتور

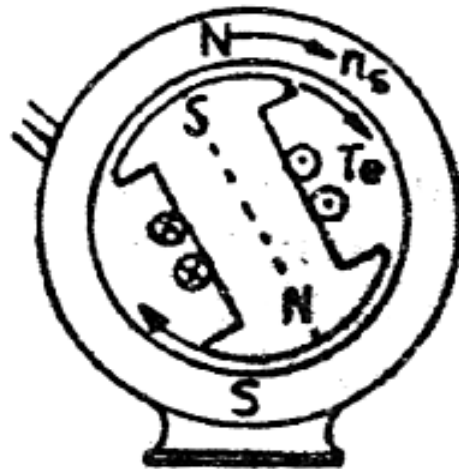

(الف) حالت جذب میدان های روتور و استاتور

## فصل چهارم: ماشین‌های الکتریکی سنکرون

## روشهای راه اندازی موتور سنکرون

۱- کاهش سرعت میدان مغناطیسی استاتور (کاهش فرکانس تغذیه استاتور):

- کاهش سرعت میدان استاتور تا حدی که موتور بتواند طی نیم‌سیکل چرخش میدان مغناطیسی شتاب گرفته و با آن قفل شود.
- ایجاد تغذیه AC با فرکانس‌های پائین به وسیله کنترل‌کننده‌های حالت جامد (یا اینورتر) انجام می‌شود که برق AC با فرکانس کمتر از ۵۰ هرتز (البته با سطح ولتاژ پائین‌تر برای کنترل جریان استاتور) برای موتور ایجاد می‌کند.

۲- استفاده از راه‌انداز یا گرداننده کمکی

- که سرعت موتور را تا قدری بیش از سرعت سنکرون بالا برد و با طی مراحل موازی کردن، ماشین مثل ژنراتور روی خط آورده شود.
- معمولاً یک موتور القایی سه‌فاز به موتور سنکرون متصل است که موتور سنکرون را به سرعتی بالاتر از فرکانس سنکرون می‌رساند.
- سپس استاتور موتور سنکرون به شبکه AC وصل شده و سیم پیچ تحریک نیز به تغذیه DC متصل گشته و گرداننده کمکی جدا می‌شود.
- عیب این روش: موتور سنکرون زیر بار نمی‌توان راه‌اندازی شود. اما در صورت لزوم راه‌اندازی زیر بار، گرداننده کمکی باید توانش از توان موتور سنکرون بیشتر باشد که غیر اقتصادی و غیر معقول است.

۳- استفاده از سیم پیچ‌های میراکننده و یا دمپر (راه‌اندازی به صورت القایی)


- متداول‌ترین روش راه‌اندازی موتور سنکرون، به کارگیری سیم پیچ‌های میرایی یا دمپر است.
- سیم پیچی میرایی در واقع شبیه سیم پیچ قفسه سنجابی موتور القایی سه‌فاز است.

- سیم پیچ میرایی در شیارهای واقع در کفش قطب‌های موتور جای دارد. انتهای این سیم پیچ‌ها را بوسیله حلقه فلزی اتصال کوتاه می‌کنند.

## فصل چهارم: ماشین های الکتریکی سنکرون

## مدل موتور سنکرون

این مدار معادل همان مدار معادل ژنراتور سنکرون است با این تفاوت که در آن جهت جریان عکس شده است.

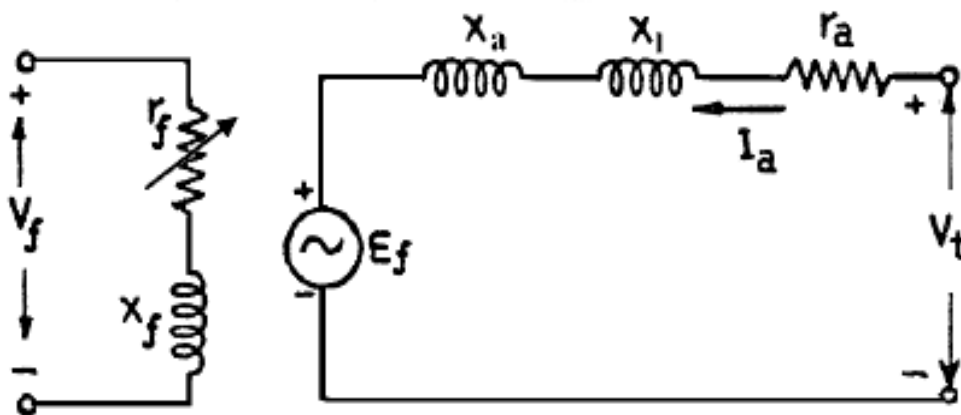

مدل کامل تکفاز موتور سنکرون


$$\vec{V}_t = \vec{E}_f + jX_s \vec{I}_a + r_a \vec{I}_a \quad (1)$$

$$\vec{E}_f = \vec{V}_t - r_a \vec{I}_a - jX_s \vec{I}_a \quad (2)$$

## فصل چهارم: ماشین های الکتریکی سنکرون

## کندانسور (یا خازن) سنکرون:

- **خازن سنکرون:** موتور سنکرونی است که فقط توان راکتیو تولید می کند و برای اصلاح ضریب توان فروخته می شود.
- محور این موتورها راهی به بیرون نداشته و عملاً نمی توان از آنها کار مکانیکی کشید.
- خازن سنکرون در جاهایی استفاده می شود که استفاده از خازن های استاتیکی به صرفه نباشد.

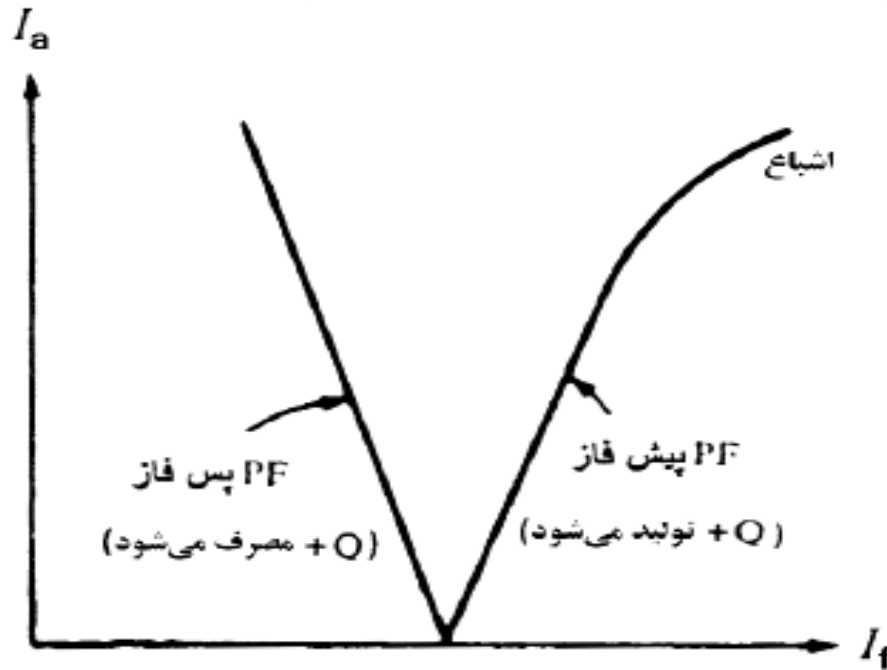

منحنی V شکل خازن سنکرون

## فصل چهارم: ماشین‌های الکتریکی سنکرون

# موتور سنکرون آهنربای دائم (PMSM)

■ در موتورهای سنکرون، به جای استفاده از سیم پیچی تحریک DC می‌توان از آهنربای دائم در موتور استفاده نمود.

### مزایا:

- ۱- حذف تلفات اهمی بخش تحریک موتور و در نتیجه افزایش راندمان
- ۲- ساختار ساده تر، استحکام بیشتر و نیاز به نگهداری کمتر
- ۳- وزن و حجم کمتر و در نتیجه نسبت توان (گشتاور) به وزن (حجم) بیشتر در مقایسه با دیگر انواع موتورهای AC

### معایب:

- ۱- هزینه بالای مغناطیس دائم (در صورت استفاده از مواد مغناطیس دائم با کیفیت نظیر ساماریوم - کبالت ها و عناصر خاک نادر
- ۲- تغییر مشخصات مغناطیسی آهنربای دائم به مرور زمان

### کاربردها:


هوای-فضا، حمل و نقل و خودرو، رباتیک، سیستم‌های کنترل حرکت پیشرفته و ...

## فصل چهارم: ماشین های الکتریکی سنکرون

### حالت های گذرا

تعاریف و علل ایجاد حالت گذرا:

■ تعریف حالت های گذرا: حالت های قبل از رسیدن ماشین به حالت دائمی را حالت های گذرا گویند.

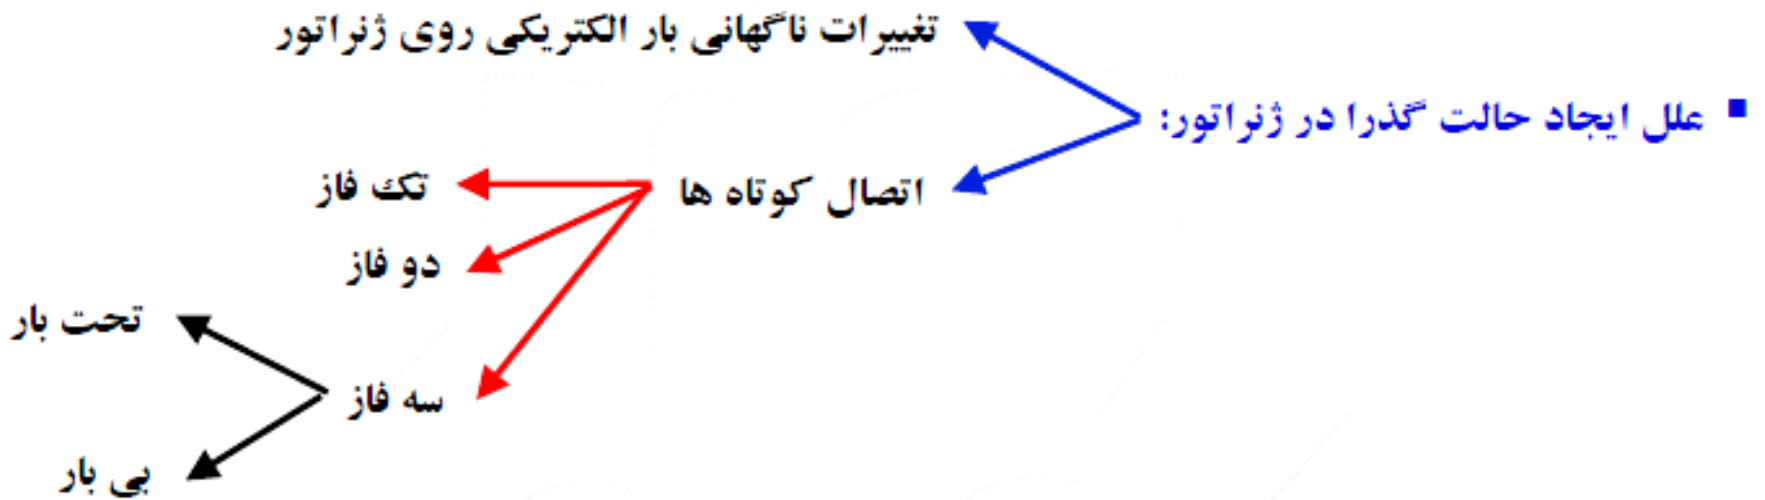


■ علت ایجاد حالت گذرا در موتور: در حالت موتوری، شرایط گذرا بواسطه تغییر ناگهانی بار مکانیکی روی روتور بوجود می آید.



## فصل پنجم: ترانسفورماتورها

- ❖ ترانسفورماتورها یک ماشین الکتریکی ایستا (استاتیک) هستند و حاوی قسمت گردان نمی باشند.
- ❖ ترانسفورماتورها معمولاً از دو یا چند سیم پیچ تشکیل شده ان که توسط یک مدار مغناطیسی مشترک بهم پیوند داده شده اند. این پیوند توسط هسته انجام می شود.
- ❖ تصویر یک ترانسفورماتور ایده آل تکفاز در شکل زیر نشان داده شده است.

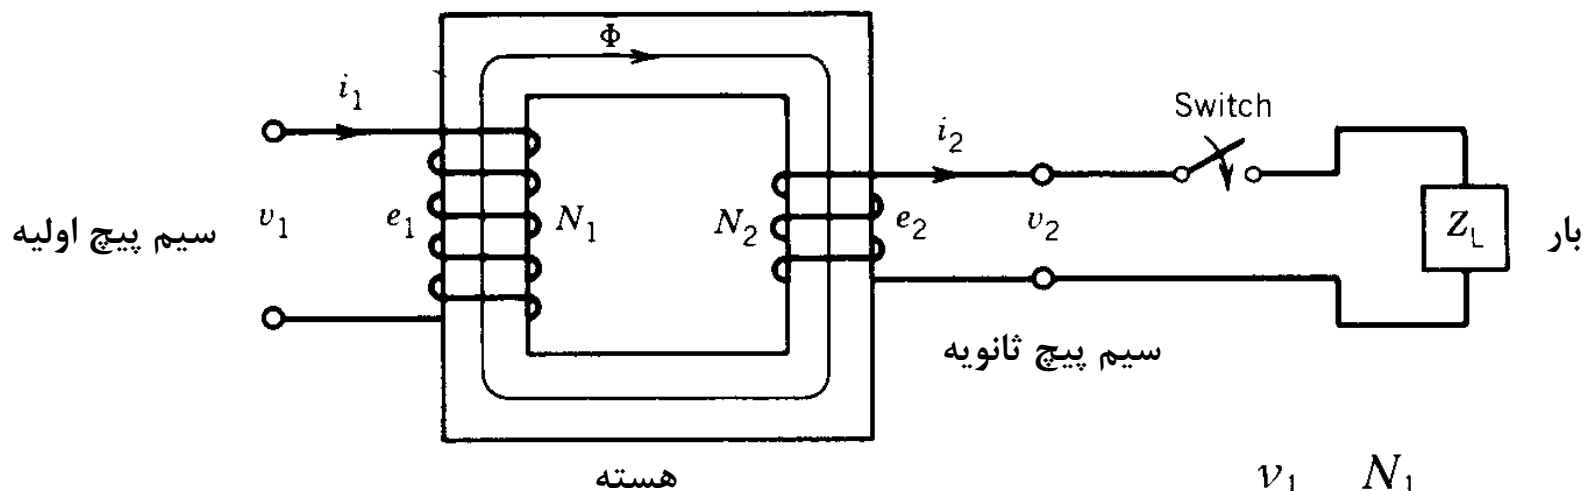

$$v_1 = e_1 = N_1 \frac{d\Phi}{dt}$$

$$v_2 = e_2 = N_2 \frac{d\Phi}{dt}$$

$$\frac{v_1}{v_2} = \frac{N_1}{N_2} = a$$

$$\frac{i_1}{i_2} = \frac{N_2}{N_1} = \frac{1}{a}$$

## فصل پنجم: ترانسفورماتورها


اغلب بدون ذکر نام سیم پیچ اولیه یا ثانویه، سیم پیچ‌های ترانسفورماتور را براساس ولتاژ آنها نامگذاری می‌کنند. سیم پیچی که برای ولتاژ کم ساخته شده است. سیم پیچ فشار ضعیف و سیم پیچی را که برای ولتاژ زیاد درست شده است، سیم پیچ فشار قوی می‌نامند.

❖ شکل مداری یک ترانسفورماتور ایده آل در شکل زیر نشان داده شده است:

در یک ترانسفورماتور، سیم پیچی که دارای تعداد حلقه‌های بیشتری است، دارای ولتاژ بزرگتری نیز هست.

در ترانسفورماتورهای ایده آل مقدار نیروهای محرکه مغناطیسی سیم پیچ‌های اولیه و ثانویه همیشه با هم برابرند.

در یک ترانسفورماتور ایده آل نسبت امپدانس از دیدگاه اولیه به امپدانس ثانویه با مجذور نسبت تعداد حلقه‌ها متناسب است.

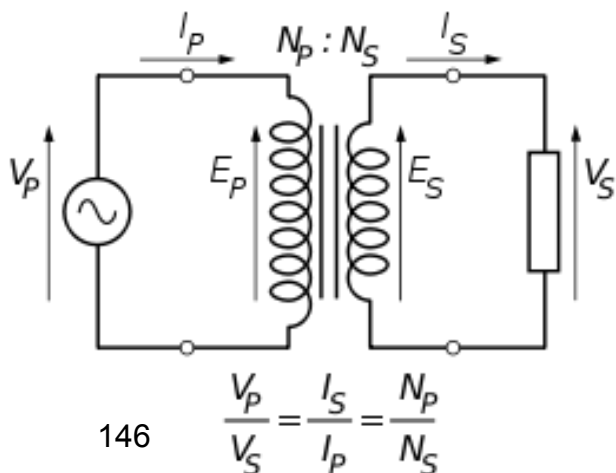


$$Z_1 = Z_2 \times \left( \frac{N_1}{N_2} \right)^2$$

## فصل پنجم: ترانسفورماتورها

## هسته ترانسفورماتور:

□ هسته‌ها را از ورق‌هایی که به صورت لایه لایه روی هم قرار داده می‌شوند، می‌سازند، به علت افت جریان فوکه، هسته را ورقه ورقه ساخته و بین آنها به وسیله اکسیداسیون یا کاغذ می‌پوشانند و یا اینکه از ورق‌های عایق شده استفاده می‌کنند.

□ به طور کلی ترانسفورماتورها دو نوع هسته دارند که در شکل‌های زیر نشان داده شده است:

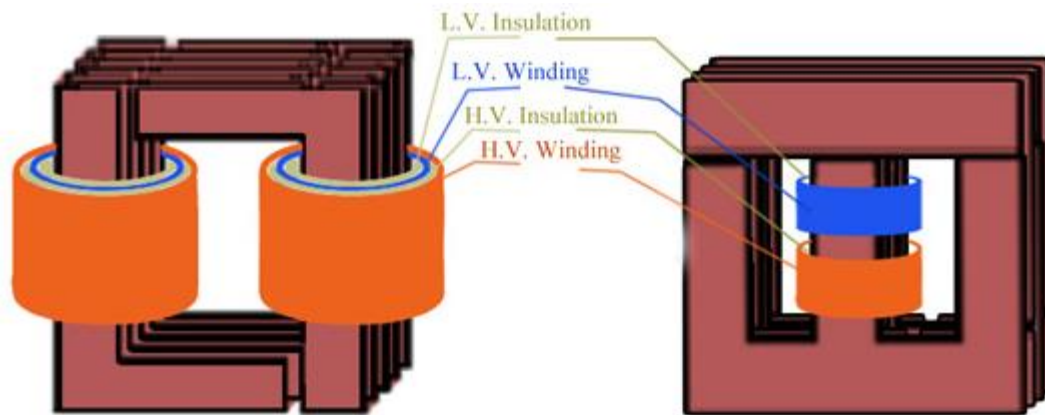

هسته ستونی

هسته ورقه‌ای


## فصل پنجم: ترانسفورماتورها

### مدار معادل یک ترانسفورماتور تکفاز واقعی:

راکتانس نشتی

سیم پیچ اولیه

مقاومت سیم پیچ اولیه

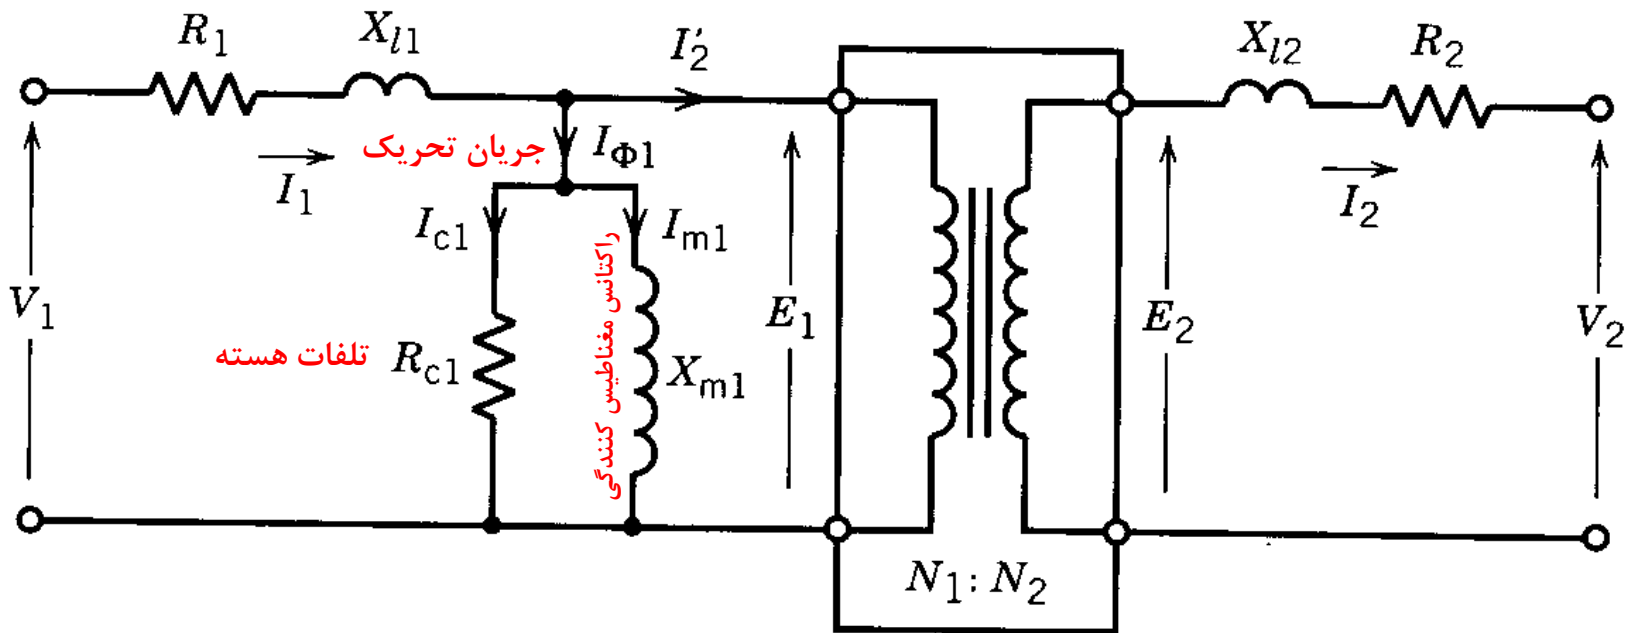

Ideal transformer


**سوال:** نحوه محاسبه پارمترهای مدار معادل بالا را توسط دو آزمایش اتصال کوتاه و اتصال باز

به طور کامل شرح دهید.


## فصل پنجم: ترانسفورماتورها

## اتو ترانسفورماتور:

□ اتو ترانسفورماتور نوع خاصی از ترانسفورماتورهای تکفاز است که سیم پیچ اولیه و ثانویه آن علاوه بر پیوند مغناطیسی، ارتباط الکتریکی نیز دارند. تلفات اتو ترانسفورماتور نسبت به ترانسفورماتور مشابه کمتر است

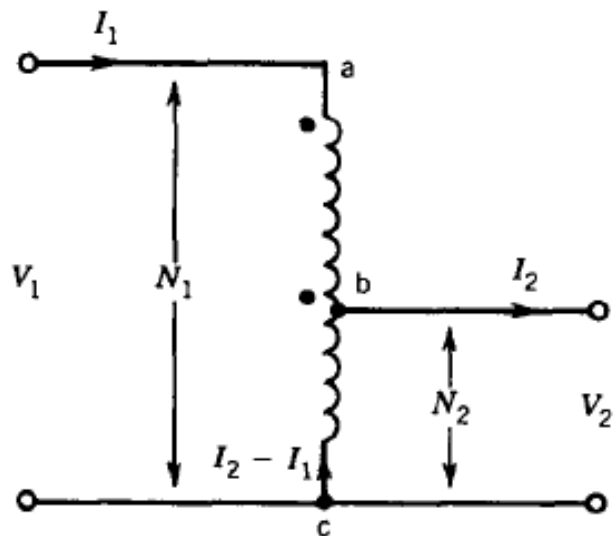

کاهنده

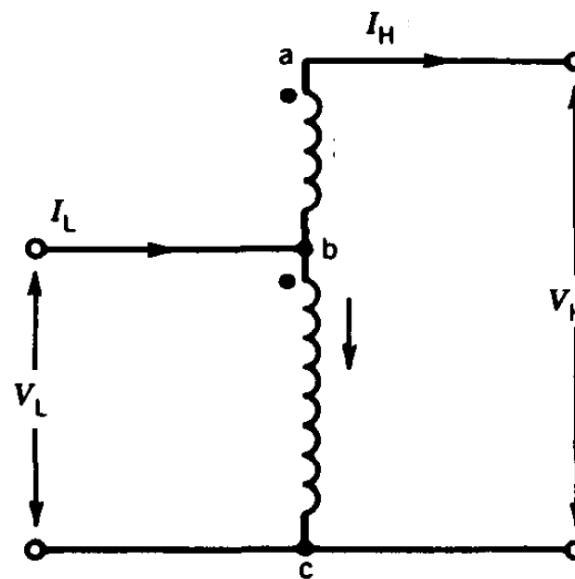


افزاینده


## فصل پنجم: ترانسفورماتورها

## ترانسفورماتور سه فاز:


□ امروزه اغلب شبکه‌های قدرت به صورت سه فاز طراحی شده‌اند که جهت تغییر سطح ولتاژ برای انتقال قدرت از ترانسفورماتورهای سه فاز استفاده می‌شود. انواع هسته در ترانسفورماتورهای سه فاز در شکل‌های زیر نشان داده شده‌اند.

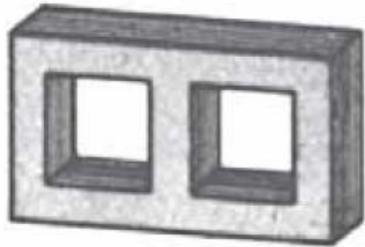

ج - شکل معمول  
هسته ترانسفورماتورهای سه فاز

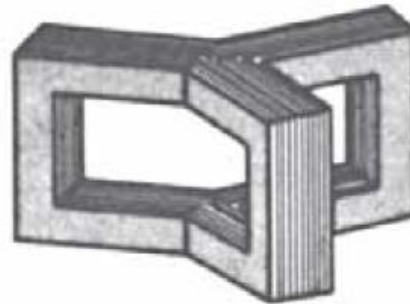


ب - بازوی وسط حذف شده

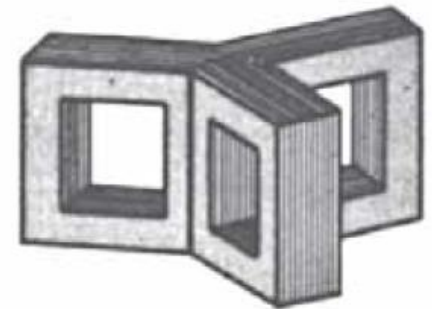


الف - سه هسته  
ترانسفورماتور یکفاز در کنار هم

## فصل پنجم: ترانسفورماتورها


### آرایش ترانسفورماتور سه فاز:

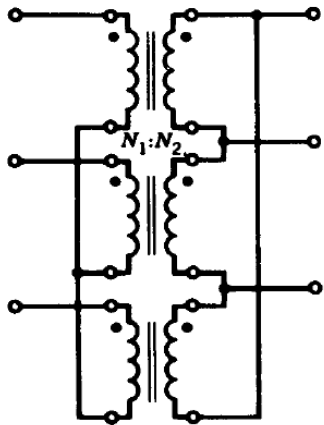


(a) Y - Δ

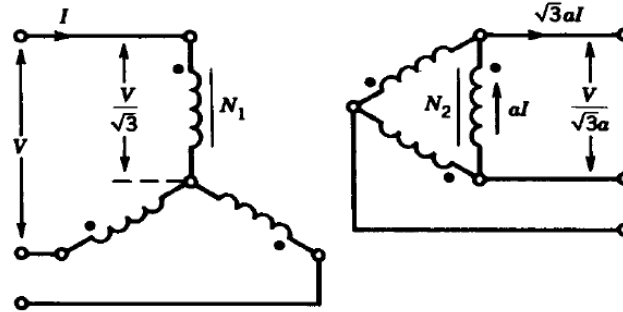


(b) Y - Δ

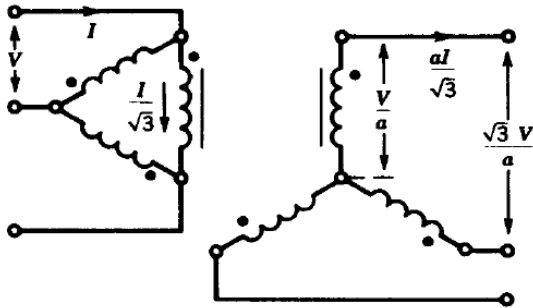

(c) Δ - Y

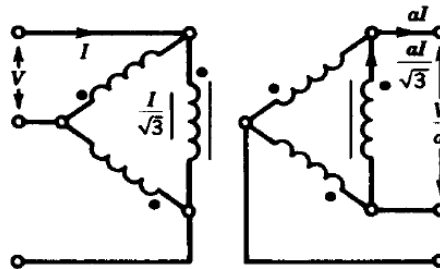

(d) Δ - Δ

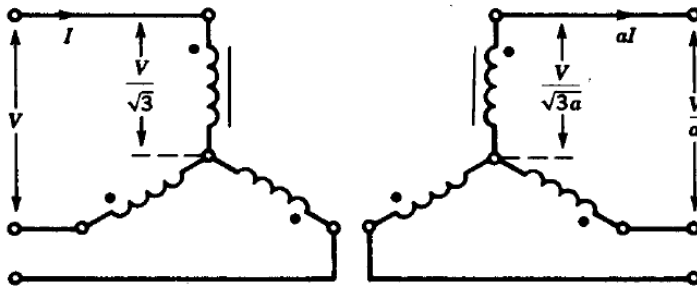

(e) Y - Y

## فصل پنجم: ترانسفورماتورها

ترانسفورماتورهای سه فاز از نظر ساختمان ظاهری بر دو نوع هستند:

ترانسفورماتورهای سه فاز سه پارچه که از سه ترانسفورماتور تکفاز تشکیل شده‌اند.

ترانسفورماتورهای یکپارچه که از یک هسته مشترک تشکیل شده‌اند.

**ترانسفورماتورهای سه فاز سه پارچه:** این گونه ترانسفورماتورها از سه ترانسفورماتور تک فاز تشکیل شده‌اند که با سه سیم

پیچ اولیه و سه سیم پیچ ثانویه روبرو هستیم که باید آن‌ها را به روش‌های زیر به هم متصل نماییم:

اتصال ستاره-ستاره:  $Y-Y$  سه سیم پیچ اولیه به صورت ستاره و ثانویه هم به صورت ستاره به هم وصل شده‌است. این اتصال به

ندرت مورد استفاده قرار می‌گردد.

اتصال مثلث-مثلث ( $\Delta-\Delta$ ): اتصال سیم‌پیچ اولیه و ثانویه به صورت مثلث می‌باشد. مزیت این اتصال آن است که می‌توان یکی از

ترانس‌ها را برای تعمیر از مدار خارج کرد و دو ترانسفورماتور باقی مانده می‌توانند مشترکین سه فاز را تأمین نمایند.

اتصال ستاره-مثلث ( $Y-\Delta$ ): در این نوع اتصال برای کاهش ولتاژ **فشار قوی** مورد استفاده قرار می‌گیرد زیرا در اتصال ستاره

ولتاژ خط بر روی دو سیم پیچ اعمال می‌شود ولی در مثلث بر روی یک سیم پیچ اعمال می‌شود.

اتصال مثلث-ستاره ( $\Delta-Y$ ): در نیروگاه‌ها برای افزایش ولتاژ ژنراتورها به ولتاژ فشار قوی نصب می‌شود زیرا سمت ستاره به

ولتاژ قوی وصل است و امکان زمین کردن نقطه خنثی وجود دارد، همچنین در سیستم‌های فشار ضعیف از این سیستم برای

مصارف خانگی و تجاری و صنعتی استفاده می‌شود زیرا برخی از مشترکین به **برق تک فاز** و برخی به برق سه فاز نیاز دارند